

(DK) Betjeningsvejledning
(N) svejseapparat

(S) Bruksanvisning
Svetsapparat

(FIN) Käyttöohje
Hitsauslaitte



Einhell®

③
CE





Art.-Nr.: 15.460.32


I.-Nr.: 01034

CEN 160 /1F

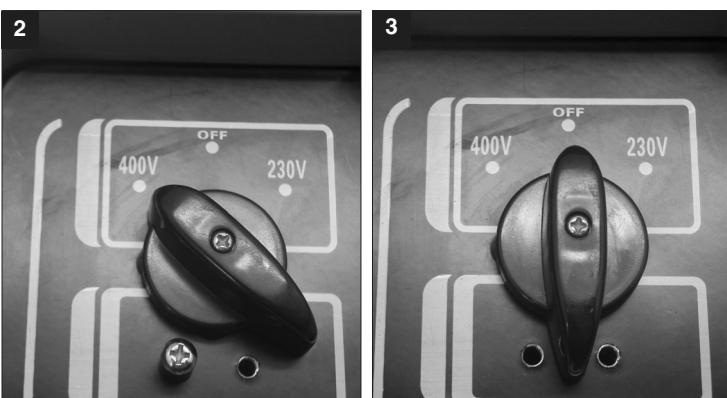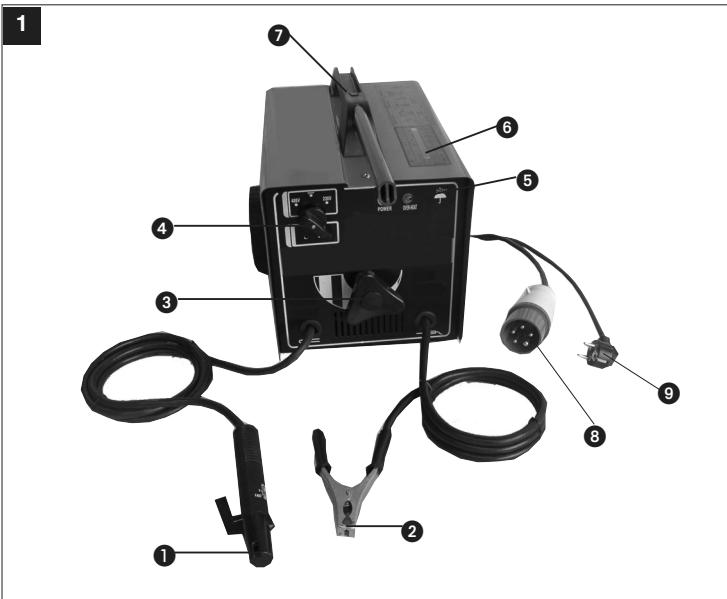

2

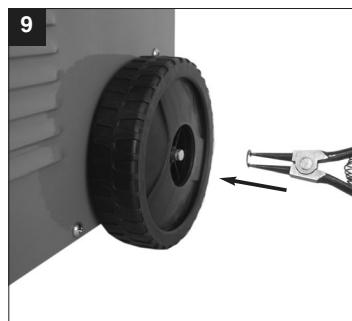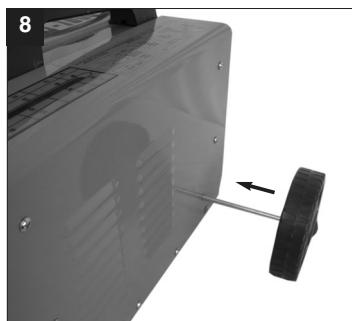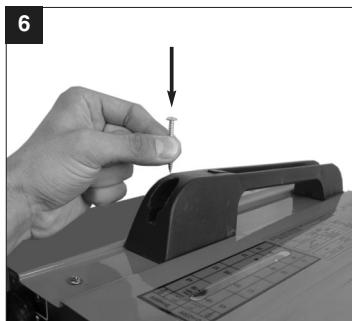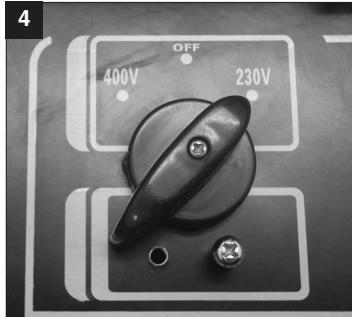

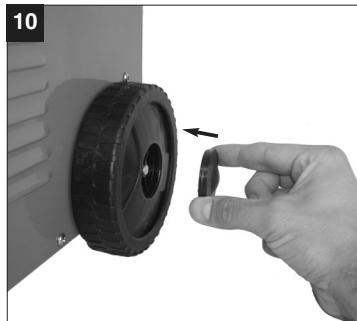

DK/N

1. Apparatbeskrivelse (Fig. 1)

- 1. Elektrodeholder
- 2. Jordklemme
- 3. Stillehjul til svejsestrøm
- 4. Omskifter 230 V / 400 V
- 5. Kontrollampe til overophedning
- 6. Svejsestrømskala
- 7. Hank
- 8. Netledning 400 V
- 9. Netledning 230 V

2. Leveringsomfang

Svejseapparat
Udstyr til svejsested

3. Vigtige oplysninger

Læs brugsanvisningen grundigt igennem og overhold dens bestemmelser.
Brug denne brugsanvisning til at sætte dig godt ind i apparatet, dets korrekte anvendelse og sikkerhedsbestemmelserne.

 Sikkerhedsbestemmelser

Skal ubetinget overholdes

PAS PÅ

Brug kun apparatet ifølge dets egnethed, som er nævnt i denne vejledning: Lysbuesvejsning med beklædte elektroder.

Uhensigtsmæssig brug af dette apparat kan være farlig for personer, dyr og materielle værdier.
Brugeren af dette apparat er ansvarlig for sin egen og andre personers sikkerhed:

Læs denne brugsanvisning og overhold forskrifterne:

- Reparationer eller/og vedligeholdelsesarbejder må kun udføres af kvalificerede personer.
- Der må kun anvendes die medleverede svejseledninger ($\varnothing 16 \text{ mm}^2$ gummi-svejseledning).
- Sørg for, at apparatet plejes tilstrækkeligt.
- Apparatet bør under driften ikke stå indsnævet eller direkte på væggen for at sikre, at der kan optages tilstrækkeligt med luft igennem åbningerne. Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt til nettet (se 6.). Undgå enhver trækbelastning af netkablet. Hvis stikket ud, inden apparatet flyttes til et andet sted.
- Vær opmærksom på svejsekablets, elektrodeholderens og jordklemmernes tilstand; slid på isoleringen og på de strømførende dele kan

medføre en farlig situation og mindske svejsearbejdets kvalitet.

- Lysbuesvejsning frembringer gnister, smeltede metaldele og røg, derfor: Fjern alle brændbare substanser og/eller materialer fra arbejdsstedet!
- Sørg for, at der er en tilstrækkelig lufttilførsel.
- Svejs ikke på beholdere eller rør, der har indeholdt brændbar væske eller gas. Undgå enhver direkte kontakt med svejsestrømkredsen; tomgangsspændingen mellem elektrodeholder og jordklemme kan være farlig.
- Opbevar eller anvend ikke apparatet i fugtige eller våde omgivelser eller i regn.
- Beskyt øjnene med de svejseglass, der er beregnet til det (DIN grad 9-10), og som du fastgør til den vedlagte svejseskærm. Brug handsker og en tør beskyttelsesdrakt, der er fri for olie og fedt, for ikke at udsætte huden for lysbuens ultraviolette stråling.

Bemærk!

- Lysbuens lysafgivelse kan skade øjnene og fremkalde forbrændinger på huden.
- Lysbuesvejsningen frembringer gnister og dråber af smeltet metal, det svejede emne begynder at gløde og bliver ved med at være meget varmt i lang tid.
- Ved lysbuesvejsning frisaettes dampe, som kan være farlige. Enhver elektrochok kan være livstruende.
- Nærm dig ikke lysbuen direkte i en omkreds på 15 m.
- Beskyt dig (og omkringstændende) mod de muligvis farlige virkninger fra lysbuen.
- Aviso: Afhængig af nettets forbindelsesbetegnelse ved svejseapparatets tilslutningspunkt kan der i nettet opstå forstyrrelser for andre forbrugere.

Pas på!

Ved overbelastede forsyningsnet og strømkredse kan der under svejsningen opstå forstyrrelser for andre forbrugere. I tvivlstilfælde skal el-udbyderen konsulteres.

Farekilder ved lysbuesvejsning

Der er en række farekilder ved lysbuesvejsning. Derfor er det meget vigtigt for svejseren at overholde følgende regler for at undgå at volde skade på sig selv og andre og på apparatet.


1. Arbejder på netspændingsiden, f. eks. på kabler, stik, stikdåser osv. må kun udføres af fagpersonale. Det gælder især fremstilling af mellemkabler.
2. Ved ulykker skal svejsestrømkilden skilles fra

DKN

- nettet med det samme.
3. Ved elektriske berøringsspændinger skal apparatet slukkes med det samme og eftertes af en fagmand.
 4. Sørg altid for gode elektriske kontakter på svejsestrømslederen.
 5. Bær altid isolerende handsker på begge hænder, mens du svejer. Dette beskytter mod elektriske slag (svejsestrømkredens tomgangsspænding), mod skadelige stråler (varme og UV-stråling) og mod glødende metal og svejse sprejt.
 6. Bær fast og isolerende skoøj, skoene bør også være isolerende i våd tilstand. Almindeligt skoøj er uegnet, da glødende metaldråber, der falder på gulvet, forårsager forbrændinger.
 7. Bær egnet påklædning, syntetisk tøj er uegnet.
 8. Kig ikke i lysbuen med ubeskyttede øjne, brug udelukkende svejsekærm med beskyttelsesglas iht. DIN. Ud over lyse- og varmestråling, der kan forårsage blænding hhv. forbrænding, udsender lysbuen UV-stråler. Denne usynlige ultraviolette stråling udloser ved utilstrekkelig beskyttelse en meget smertefuld bindehindebetændelse, der først kan mærkes nogle timer senere. Desuden har UV-stråling på ubeskyttet hud en virkning, der minder om solskoldning.
 9. Også personer, der holder sig i nærheden af lysbuen, skal gøres opmærksomme på risiciene og udstryres med de nødvendige beskyttelsesmidler; hvis det er nødvendigt, skal der bygges afskærmninger.
 10. Ved svejsning skal der især i mindre lokaler sørget for tilstrekkelig tilførsel af frisk luft, da der opstår røg og skadelige gasser.
 11. Der må ikke udføres svejsearbejder på beholdere som har indeholdt gasser, drivmidler, mineralolier eller lignende, selvom disse er tømt for længst, da der hersker eksplosionsfare pga. resterne.
 12. Der gælder særlige forskrifter i ild og eksplosionstruede lokaler.
 13. Svejseforbindelser, der er udsat for megen belastning og der ubetinget skal opfylde sikkerhedskrav, må kun udføres af særligt uddannede og testede svejsere.
Eksempler er:
Trykkedler, løbeskinner, anhængertræk osv.
 14. Henvisninger:
Man skal ubetinget være opmærksom på, at beskyttelseslederen i elektriske anlæg eller apparater ved uagtsomhed kan ødelægges af svejsestrømmen, f. eks. jordklemmen lægges på svejseapparatkassen, som er forbundet med beskyttelsesledningen fra det elektriske anlæg. Svejsearbejdet udføres på en maskine med beskyttelsesleder tilslutning. Det er altså muligt at sveje på maskinen, uden at jordklemmen blev
- fastgjort til den. I dette tilfælde flyder svejsestrømmen fra jordklemmen over beskyttelseslederen til maskinen. Den hoje svejsestrøm kan have smeltning af beskyttelseslederen til følge.
15. Tilledegnernes sikringer til netstikdåserne skal svare til forskriften (VDE 0100). Der må altså ifølge disse bestemmelser kun bruges sikringer hhv. automater, der svarer til ledningstværsnittet (for beskyttelseskontaktdåser maks. 16 amp.-sikringer eller 16 amp.-ledningsbeskyttelseskontakter). En oversikring kan medføre ledningsbrand hhv. bygningsbrandskader.
- Apparatet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug

Trænge og fugtige rum

Ved arbejder i smalle, fugtige eller varme rum skal der bruges isolerende underlag og mellemlag, desuden kravehandsker af skind eller af andet, dårligt ledende materiale for at isolere kroppen mod gulve, vægge, ledende apparatdele og lign.

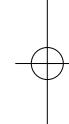

Ved anvendelse af små svejsetransformerne til svejning under forhøjet elektrisk risiko, som f. eks. i smalle rum med elektrisk ledende vægge (kedler, rør osv.), i våde rum (gennemfugtning af arbejdstojet), i varme rum (gennemsvedning af arbejdstojet) må svejseapparatets udgangsspænding i tomgang ikke være højere end 42 Volt (effektivværdi). Apparatet kan altså i dette tilfælde ikke bruges på grund af den højere udgangsspænding.

Beskyttelsesdragt

1. Under arbejdet skal svejseren være beskyttet mod stråler og forbrændinger vha. tøjet og svejsekæmnen.
2. Han skal bære kravehandsker af egnet materiale (skind) på begge hænder. De skal være i upåklagelig tilstand.
3. Svejseren skal bære et egnet forklæde for at beskytte tøjet mod gnister og forbrændinger. Når arbejdernes art gør det nødvendigt, f. eks. ved underopsvæjning, skal han bære en beskyttelsesdragt og om nødvendigt også hovedbeskyttelse.

Beskyttelse mod stråler og forbrændinger

1. På arbejdsstedet skal der gøres opmærksom på risikoen for øjenskader ved et opslag: "Pas på! Kig ikke ind i flammerne!" Arbejdsstederne skal

DK/N

om muligt afskærmes på en måde, at personerne i nærheden er beskyttet. Uvedkommende skal holdes væk fra svejsearbejderne.	IP 21	Beskyttelsesart
2. I umiddelbar nærhed til stationære arbejdssteder må væggene ikke være lyse og ikke være skinnende. vinduer skal mindst op til hovedhøjde sikres imod gennemtrængning eller refleksioner af stråler, f. eks. ved egen maling.	H	Isoleringssklasse
	Apparatet er støjdæmpet iht. EF-bekendtgørelse 89/336/EWG	
	Nettilslutning: 230 V / 400 V ~ 50 Hz	
	Svejsestrøm (A) cos φ = 0,73: 55 - 160	
	Elektroder (Ø mm): 2,0 (n _c /n _{ci}): 50/50 / n _h /n _{hi} : 50/50 2,5 (n _c /n _{ci}): 21/33 / n _h /n _{hi} : 8/24 3,2 (n _c /n _{ci}): 8/18 / n _h /n _{hi} : 3/15 4,0 (n _c /n _{ci}): 3/8 / n _h /n _{hi} : 1/7	
	Tomgangsspænding (V): 48	
	Optagen effekt: 4 kVA ved 80 A cos φ = 0,73	
	Sikring (A): 16	
4. SYMBOLER OG TEKNISKE DATA		
EN 50 060	Europæisk norm for svejseapparater til lysblue-håndsvejsning med begrænset driftstid	
	Enfaset transformator	
50 Hz	Netfrekvens	
U ₁	Netspænding	
I ₁ , max	Maksimal optagelsesstrøm	
	Sikring med mærkeværdi i ampere	
U ₀	Mærketomgangsspænding	
I ₂ Ø mm	Svejsestrøm Elektrodediameter	
nc/nc _i	Svejseelektrodetal, der kan afsmeltes. a) fra kold tilstand til aktivering af temperatuurovervægningen (nc) og b) inden for den første time fra kold tilstand (nc _i).	
nh/nh _i	Svejseelektrodetal, der kan afsmeltes a) i varm tilstand mellem tænding og slukning af temperatuurovervægningen (nh) og b) i løbet af en time i varm tilstand regnet fra genindkoblingen (nh _i).	
	Symbol for nedgående karakteristisk kurve	
	Symbol for lysblue-håndsvejsning med beklædte stavelektroder	
	Enfaset nettilslutning	

5. Monteringsvejledning

Se fig. 5-12.

6. Nettislutning

Svejseapparat kan tilsluttes 230 V og 400 V nominel spænding. Den ønskede nominelle spænding kan indstilles med den viste drejekontakt (fig. 2-4). Følg anvisningerne til betjening nedenfor:

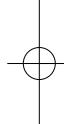


Fig. 2:
Drejekontakts udgangsposition er indstillet til 400 volt. I en lukket strømkreds arbejder svejseapparatet med en nominel spænding på 400 volt. For at udelukke risikoen for pludselig, uforudsiglig spændingsvariation skal indstillingen sikres med en skru, som placeres i et hul til venstre neden under drejekontakten.

Fig. 4:
For at arbejde med apparatet med en nominel spænding på 230 V skal du løsne skruen til venstre neden under drejekontakten, tage den ud, og så dreje kontakten hen på den ønskede position markeret med 230 V. Herefter skruber du skruen fast i det markerede borehul til højre neden under drejekontakten.

For at imødegå risikoen for brand, elektrisk stød og personskade skal følgende anvisninger lagtfages:

- Arbejd aldrig med apparatet med en nominel spænding på 400 V, hvis det er indstillet til 230 V.
Forsigtig: Brandfare!
- Afbryd for strømtilførslen til apparatet, inden du

DKN

- indstiller den nominelle spænding.
- Det er forbudt at justere den nominelle spænding, mens svejseapparatet er i gang.
- Kontroller, at den indstillede nominelle spænding er i overensstemmelse med strømkilden, inden du tager svejseapparatet i brug.

Bemærk:
Svejseapparatet er udstyret med 2 strømforsyningskabler og stik. Forbind det rigtige stik med den rigtige strømkilde (230 V-stik med 230 V-stikdåse og 400 V-stik med 400 V-stikdåse).

7. Svejseforberedelser

Jordklemmen (2) fastgøres direkte til svejseemnet eller til det underlag, svejseemnet ligger på. Pas på, sør for, at der er en direkte kontakt til svejseemnet. Undgå derfor lakerede overflader og/eller isolerende stoffer. Elektrodeholderkablet har en specialklemme i den ene ende, som bruges til at klemme elektroden fast. Svejeskærm skal altid bruges under svejsningen. Den beskytter øjnene mod lysstrålingen fra lysbuen og tilslader alligevel præcis udsigt til svejseemnet.

8. Svejsning

Når du har foretaget alle elektriske tilslutninger til strømforsyningen og til svejsestrømkredsen, kan du gå frem som følger:

Stik den ikke-beklædte del af elektroden i elektrodeholderen (1) og forbind jordklemmen (2) med svejseemnet. Sørg for god elektrisk kontakt. Tænd for apparatet på kontakten (4) og indstil svejsestrømmen med håndhjulet (3), afhængig af, hvilken elektrode, du vil bruge. Hold svejseglasset op foran ansigtet og rids elektrodespidsen på svejseemnet på samme måde, som om du ville tænde for et tændstik. Det er den bedste metode for at tænde lysbuen.

Prov på et prøverørne, om du har valgt den rigtige elektrode og strømstyrke.

Elektrode Ø (mm)	Svejsestrøm (A)
2	40 - 80 A
2,5	60 - 110 A
3,2	80 - 160 A
4	120 - 200 A

Pas på!

Prik ikke emnet med elektroden, da det kunne volde skader og vanskeliggøre tændingen af lysbuen.

Prov at vare en distance til emnet, som svarer til det

anvendte elektrodediameter, så snart lysbuen er tændt.
Afstanden skal være så konstant som muligt, mens du svejser. Elektrodens hældning i arbejdsretning bør være 20/30 grader.

Pas på!

Brug altid en tang til at fjerne brugte elektroder eller til at flytte emner, der lige er blevet svejet. Vær opmærksom på, at elektrodeholderne (1) altid skal lægges ned isoleret efter svejsningen. Slaggen må først fjernes fra svejsesømmen efter nedkoling. Hvis svejsningen fortsætter ved en afbrudt svejsesøm, skal man først fjerne slaggen fra det sted, hvor svejsningen påbegyndes igen.

9. Beskyttelse mod overophedning

Svejseapparatet er udstyret med en beskyttelse mod overophedning, som beskytter svejsetransformeren mod overophedning. Når denne beskyttelsesanordning aktiveres, lyser kontrollampen (5) på dit apparat. Lad svejseapparatet køle ned et stykke tid.

10. Vedligeholdelse

Støv og tilsmudsning skal fjernes fra maskinen med jævnne mellemrum. Rengøringen udføres bedst med en fin børste eller en klud.

11. Bestilling af reservedele

Ved bestilling af reservedele bør følgende oplysninger gives:

- Apparatype
- Apparatets artiklenummer
- Apparates ID-nummer
- Reservedelnummer på den pågældende reservedel (findes i listen over reservedele)

1. Beskrivning av apparaten (bild 1)

- 1. Elektrodhållare
- 2. Jordklämma
- 3. Inställningsvred för svetsström
- 4. Omkopplare 230 V / 400 V
- 5. Kontrollampa för överhettning
- 6. Skala för svetsström
- 7. Handtag
- 8. Nätkabel 400 V
- 9. Nätkabel 230 V

2. Leveransomfattning

Svetsapparat
Svetsplatsutrustning

3. Viktiga anvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och beakta alla anvisningar. Använd bruksanvisningen till att informera dig om apparaten, dess användningsområden samt gällande säkerhetsanvisningar.

Säkerhetsanvisningar

Ska tvunget beaktas.

OBS!

Använd endast apparaten till de ändamål som anges i denna bruksanvisning:
Manuell ljusbågssvetsning med överdragna elektroder

Ej ändamålsenlig användning av denna utrustning kan vara farlig för personer, djur och materiella värden. Användaren av apparaten är ansvarig för sin egen och andra personers säkerhet.
Läs tvunget igenom bruksanvisningen och beakta alla föreskrifter.

- Reparation och/eller underhåll får endast utföras av kvalificerade personer.
- Använd endast de svetsledningar som medföljer leveransen ($\varnothing 16 \text{ mm}^2$ svetskabel av gummi).
- Se till att apparaten alltid vårdas i tillräcklig mån.
- Under drift bör apparaten inte stå trängt eller direkt vid en vägg eftersom tillräcklig mängd luft måste kunna strömma in genom öppningarna. Övertyga dig om att apparaten har anslutits rätt till elnätet (se punkt 6). Undvik allt slags dragbelastning på nätkabeln. Dra ut stickkontakten innan du flyttar apparaten till ett annat ställe.
- Var uppmärksam på svetskabelns,

elektrodhållaren samt jordklämmornas skick. Om isoleringen eller de strömförande delarna är slitna finns det risk för att farliga situationer uppstår, samtidigt som svetsens kvalitet kan försämras.

- Ljusbågssvetsning genererar gnistor, smälta metallpartiklar och rök. Beakta därför följande: Ta bort alla bränbara substanser och/eller material från arbetsplatsen.
- Se till att lufttillförseln alltid är tillräcklig.
- Svetsa inte på behållare eller rör som har innehållit bränbara vätskor eller gaser. Undvik allt slags direktkontakt med svetsens strömkrets.
- Torgångspåspanningen mellan elektrodhållaren och jordklämman kan vara farlig.
- Förvara och använd inte apparaten i fuktig eller våt omgivning eller vid regn.
- Skydda ögonen med härför avsedda skyddsglas (DIN grad 9-10) som du fäster på den medföljande svetsskärmen. Använd handskar och bär torra skyddskläder som är fria från olja och fett för att skydda huden mot ultraviolet strålning från ljusbågen.

Obs!


- Ljusstrålen från ljusbågen kan skada ögonen och försaka brännskador på huden.
- Vid ljusbågssvetsning uppstår gnistor och droppar av smält metall. Det svetsade arbetstycket börjar glöda och förblir mycket hett under ganska lång tid.
- Ångorna som frigörs vid ljusbågssvetsning kan vara skadliga. Allt slags elektriska stötar kan vara dödliga.
- Närma dig inte ljusbågen inom en omkrets på 15 m.
- Skydda dig själv (och personer i närheten) mot eventuell farlig verkan från ljusbågen.
- Varning: Beroende på typ av nättanslutning där svetsen har anslutits finns det risk för att störningar uppstår i nätet som kan innebära inskränkningar för andra användare.

Obs!

Om elnät och strömkretsar är överbelastade finns det risk för att störningar uppstår för andra användare medan svetsen används. Kontakta din elleverantör om du är osäker.

Riskkällor vid ljusbågssvetsning

En rad olika riskkällor uppstår vid ljusbågssvetsning. Av denna anledning är det mycket viktigt att svetsaren beaktar följande regler för att inte utsätta

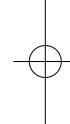

S

sig själv eller andra personer för faror, eller vålla skador på sig själv eller apparaten.

1. Arbetsuppgifter på nätpånningsidan, t ex på kablar, stickkontakt, stickuttag får endast utföras av behörig elinstallatör. Detta gäller särskilt för kopplingar med mellankablar.
2. Vid olyckor ska svetsströmkällan genast åtskiljas från nätet.
3. Om elektriska beröringsspänningar uppstår, koppla genast ifrån apparaten och låt en behörig elinstallatör kontrollera utrustningen.
4. Se alltid till att fullgod elektrisk kontakt finns på svetsströmsidan.
5. Bär alltid isolerande handskar på bälge händerna när du svetsar. Dessa handskar skyddar dig mot elektriska slag (svetsströmkretsens tomgångsspänning), mot skadlig strålning (värme och UV-strålning) samt mot glödande metall och slagstänk.
6. Bär fasta och isolerande skor. Tänk på att skorna ska vara isolerande även om de är våta. Vanliga skor (lägskor) är inte lämpliga eftersom metalldroppar som faller ned kan försöka brännskador.
7. Bär lämpliga kläder och använd inga syntetiska plagg.
8. Titta inte in i ljusbågen med oskyddade ögon. Använd endast svetsskyddskärm med föreskrivet skyddsglas enl. DIN. Ljusbågen avger inte endast ljus- och värmestrålning, som kan försöka bländning eller brännskador, utan sänder dessutom ut UV-strålning. Om du inte använder fullgott skydd kommer denna osynliga ultravioletta strålning att försöka en mycket smärtsam bindhinneinflammation som dock inte märks av förnämen efter några timmar. UV-strålning på oskyddad hud leder dessutom till skador som påminner om solbränna.
9. Även personer som står i närheten av ljusbågen måste informeras om dessa faror och utrustas med erforderlig skyddsutrustning. Bygg in avskärmningsväggar vid behov.
10. Eftersom rök och skadliga gaser uppstår vid svetsning måste du se till att tillräckliga mängder friskluft tillförs. Detta gäller särskilt vid svetsning i mindre rum.
11. Svetsarbeten får inte utföras vid behållare som används för förvaring av gaser, bränsle, mineralolja eller liknande, inte ens om de har stått tommna under längre tid. Explosionsfara föreligger på grund av dessa rester.
12. Särskilda föreskrifter gäller i utrymmen utsatta för brand- och explosionsfara.
13. Svetsar som ska utsättas för höga påfrestningar och tvunget måste uppfylla vissa säkerhetsvillkor, får endast utföras av särskilt utbildade svetsare som har genomgått prov.

10

Exempel:
Tryckkärl, löpskenor, släpkopplingar osv.

14. Anvisningar:

Tänk tvunget på att det finns risk för att skyddsledaren i elektriska anläggningar eller utrustningar förstörs av svetsströmmen om du är oaktas när du svetsar. Till exempel är det möjligt att jordklämman läggs på svetsens kåpa som är ansluten till den elektriska anläggningens skyddsledare. Svetsarbetena utförs på en maskin med skyddsledaranslutning. Det är alltså möjligt att svetsa på maskinen utan att jordklämman klämmer fast på denna. I detta fall flyter svetsströmmen från jordklämman via skyddsledaren till maskinen. Den höga svetsströmmen kan leda till att skyddsledaren smälter.

15. Tilledningarnas säkringar till nätkontakten måste uppfylla gällande föreskrifter (VDE 0100). Enligt dessa föreskrifter är det alltså endast tillåtet att använda säkringar resp. automater som är anpassade till ledningsarean (för jordade stickuttag max. 16 A säkringar eller 16 A ledningsskyddsbytare). En säkring med för högt värde kan leda till kabelbrand eller brandskador på byggnaden.

Apparaten är inte avsedd för yrkesmässig användning.

Trånga och fuktiga rum

Vid arbeten i trånga, fuktiga eller heta rum ska isolerande underlag eller mellanskikt och dessutom kraghandskar av läder eller annat dåligt ledande material användas för att isolera kroppen mot golv, väggar, ledande apparatdelar och liknande.

Om små svetstransformatorer används för svetsning under förhöjd elektrisk fara, t ex i trånga rum som består av elektriskt ledande väggmaterial (tank, rör osv.), i våta rum (genomfuktiga arbetskläder) eller i heta rum (genomsvedda arbetskläder) får svetsens utgångsspänning i tomgång inte vara högre än 42 V (effektivt värde). I detta fall kan alltså apparaten inte användas pga. den högre utgångsspänningen.

Skyddskläder

1. Medan arbetet utförs måste svetsaren hela kroppen vara skyddad mot strålning och brännskador med hjälp av kläder och ansiktsskydd.
2. Bär kraghandskar av lämpligt material (läder) på bälge händerna. Dessa handskar måste befina

- sig i fullgott skick.
 3. Bär lämpliga förkläden för att skydda kläderna mot gnistregn och brännskador. Om arbetsuppgifterna kräver att svetsning ska utföras ovanför huvudhöjd, måste svetsaren bärskyddsoverall samt om nödvändigt använda ett huvudskydd.

Skydd mot strålning och brännskador

- Sätt upp en skylt med texten "Warning! Titta inte in i lågan!" för att informera personalen om att det finns risk för att ögonen skadas. Skärma av arbetsplatserna så att personerna som vistas i närheten är skyddade. Se till att obehöriga personer inte uppehåller sig i närheten av svetsarbeten.
- I omedelbar närlhet till stationära arbetsplatser ska väggarna inte vara ljusa eller ha en glänsande yta. Fönster måste säkras mot inträlande ljus eller reflektioner av strålar åtminstone upp till huvudhöjd, t ex med lämplig målning.

4. SYMBOLER OCH TEKNISKA DATA

EN 50 060	Europeisk standard för svetsapparater för manuell ljusbågssvetsning med begränsad inkopplingstid.
	Enfas-transformator
50 Hz	Nätfrekvens
U_1	Nätspänning
$I_{1, max}$	Max. nätström, dimensioneringsvärde
	Säkring med nominellt värde i ampere
U_0	Nominell tomgångsspänning
I_2	Svetsström
\varnothing mm	Elektrodens diameter
n_c/n_{c1}	Antal svetselektroder som kan smälta a) från kallt skick tills temperaturvakten (nc) löser ut och b) inom första timmen från kallt skick (nc ₁)

nh/nh,

Antal svetselektroder som kan smälta
a) i hett skick mellan till- och fränkoppling av temperaturvakten (nh)
och
b) inom en timme i hett skick räknat från återinkoppling (nh₁)



Symbol för fallande karakteristisk kurva



Symbol för manuell ljusbågssvetsning med överdragna stavelektroder



Enfas nätlanslutning

IP 21


Kapslingsklass

H

Isoleringsklass

Apparaten är avstörd enl. EG-direktiv 89/336/EEG

Nätanslutning:	230 V / 400 V ~ 50 Hz
Svetsström (A) vid $\cos \phi = 0,73$:	55 - 160
Elektroder (\varnothing mm):	2,0 (n_c/n_{c1} : 50/50 / n_h/n_{h1} : 50/50) 2,5 (n_c/n_{c1} : 21/33 / n_h/n_{h1} : 8/24) 3,2 (n_c/n_{c1} : 8/18 / n_h/n_{h1} : 3/15) 4,0 (n_c/n_{c1} : 3/8 / n_h/n_{h1} : 1/7)
Tomgångsspänning (V):	48
Upptagen effekt:	4 kVA vid 80 A $\cos \mu = 0,73$
Säkring (A):	16

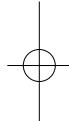

5. Monteringsanvisningar

Se bild 5-12.

6. Nätanslutning

Denna svetsapparat kan drivas av såväl 230 V som 400 V märkspänning. Ställ in avsedd märkspänning med vridomkopplaren (bild 2-4). Följ nedanstående driftsinstruktioner:

Bild 2:
 Vridomkopplarens utgångsläge är inställt på 400 V. Om strömkretsen är sluten drivas svetsen av en märkspänning som uppgår till 400 volt. För att utesluta plötsliga, oförutsedda spänningsvariationer, måste inställningen fixeras med en skruv som sätts in i det härför avsedda hålet till vänster under vridomkopplaren.

S

Bild 4:
För att kunna använda svetsen med 230 V
märkspänning, lossa och ta bort skruven till vänster
under vridomkopplaren och vrid därefter
omkopplaren till läget som har märkts med 230 V.
Skruta därefter in skruven i hålet till höger under
vridomkopplaren.

Beakta följande instruktioner för att undvika
brandfara, risk för elektriska stötar eller andra
personskador:

- Använd aldrig svetsen med 400 V märkspänning
om den är inställt på 230 V. Varning! Brandfara!
- Åtskilj svetsen från strömförsörjningen innan
märkspänningen ställs in.
- Det är förbjudet att ställa in märkspänningen
medan svetsen är påslagen.
- Kontrollera innan svetsen slås på att
märkspänningen som har ställts in på svetsen
stämmer överens med strömförsörjningen i
elnätet.

Anmärkning:
Svetsen är utrustad med två strömkablar och
stickkontakter. Anslut korrekt stickkontakt till avsedda
strömförsörjning (stickkontakt för 230 V till uttag för
230 V, stickkontakt för 400 V till uttag för 400 V).

7. Förberedelser inför svetsning

Fäst jordklämman (2) direkt på svetsstycket eller på
underlaget som svetsstycket befinner sig på.
Obs! Se till att det finns direkt kontakt till
svetsstycket. Undvik därför lackerade ytor och/eller
isolerande material. På elektrodhållaren finns
en specialklämma som används för att klämma fast
elektroden.

Använd alltid svetsskärm under svetsning. Denna
skärm skyddar ögonen mot ljusstrålarna från
ljusbägen men gör det ändå möjligt att hålla
svetsstycket under uppsikt.

8. Svetsning

Efter att alla elektriska anslutningar för
strömförsörjningen samt för svetsströmkretsen har
utförts kan du gå tillväga på följande sätt:
För in elektrodens ej överdragna del i
elektrodhållaren (1) och anslut jordklämman (2) till
svetsstycket. Se till att fullgod elektrisk kontakt finns.
Slå på svetsen med strömbrytaren (4) och ställ in
svetsströmmen med vredet (3) beroende på vilken
slags elektrod du vill använda. Håll svetsskärmen
framför ansiktet och dra med elektrodspeisen på
samma sätt som om du vill tända en tändsticka.
Detta är den bästa metoden för att tända ljusbägen.
Testa på ett provstycke om du har valt rätt elektrod.

och strömstyrka.

Elektrod (Ø mm):	Svetsström (A)
2	40 - 80 A
2,5	60 - 110 A
3,2	80 - 160 A
4	120 - 200 A

Obs!

För inte ned elektrodspeisen kort mot arbetsstycket.
Det finns risk för att skador uppstår och att det blir
svårt att tända ljusbägen.
Så snart ljusbägen har tänts, försök att anpassa
avståndet till arbetsstycket med hänsyn till den
aktuella elektroden diameter. Håll avståndet så
konstant som möjligt medan du svetsar. Luta
elektroden i arbetsriktningen med 20-30 grader.

Obs!

Använd alltid en tång för att ta bort förbrukade
elektroder eller för att flytta arbetsstycken som just
har svetsats. Tänk på att elektrodhållaren (1) alltid
måste läggas ned i isolerat skick efter att du har
utfört svetsningen.
Du får inte ta bort slagg från svetsen förrän den har
svalnat.
Om du fortsätter att svetsa vid en avbruten svets,
måste slagen först tas bort från ansatsstället.

9. Överhettningsskydd

Svetsapparaten är utrustad med ett
överhettningsskydd som ska skydda
svetstransformatorn mot överhettning. Om
överhettningsskyddet löser ut tänds kontrollampen
(5) på svetsen. Låt då svetsapparaten svälna under
en viss tid.

10. Underhåll

Ta bort damm och smuts från apparaten i
regelbundna intervaller. Rengör helst med en fin
borste eller med en tygduk.

11. Reservdelsbeställning

Ange följande uppgifter när du beställer reservdelar:

- Produkttyp
- Produktens artikelnummer
- Produktens ID-nr.
- Reservdelsnumret för reservdelen
(se efter i reservdelslistan)

1. Laitteen kuvaus (kuva 1)

1. Elektrodinpidike
2. Maadoitin
3. Hitsausvirran säätöpyörä
4. Vaihtokytkin 230 V / 400 V
5. Ylikuumenemisen merkkivalo
6. Hitsausvirta-asteikko
7. Kantokahva
8. Verkkokohto 400 V
9. Verkkokohto 230 V

2. Toimituksen laajaus

Hitsauslaitteet
Hitsauspaikkavarusteet

3. Tärkeitä ohjeita

Lue käyttöohje huolella läpi ja noudata siinä annettuja ohjeita.
Perehdy tämän käyttöohjeen perusteella laitteeseen, sen oikeaan käyttöön sekä sitä koskeviin turvallisuusmääryksiin.

Turvallisuusmäärykset

Noudatettava ehdotustosi

HUOMIO

Käytä laitetta ainoastaan sen tässä käyttöohjeessa mainitun soveltuvuuden mukaisesti: valokaarihitsaus käsin käytäen vaippalektrodeja.

Tämän laiteiston asianuntumeton käyttö saattaa olla vaaraksi ihmisiille, eläimille ja tavaroille. Laitteiston käyttäjä on vastuussa sekä omasta turvallisuudestaan että muista ihmisiistä. Lue ehdotustosi tämä käyttöohje ja noudata siinä mainittuja määryksiä.

- Korjaukset ja huoltotoimet saavat suorittaa ainoastaan tähän koulutetut ammattiherkilot.
- Ainoastaan toimitukseen kuuluvien hitsausjohtojen käyttö on sallittua (kuminen hitsausjohto Ø 16 mm²).
- Huolehdi laitteen tarkoitukseenmukaisesta hoidosta.
- Laitetta ei saa asettaa käytön ajaksi ahtaisiin tiloihin tai suoraan seinään vasten, jotta tuuletusaukkojen kautta voidaan aina ottaa riittävästi suuri ilmamääri. Varmista, että laite on liitetty olkein verkkovirtoon (vrt. kohtaa 6). Vältä kaikkinaista verkkokohtoon kohdistuvaa vеторасистуства. Irrota verkkopistoke, ennen kuin

- siirräät laitteen toiseen paikkaan.
- Valvo hitsausjohtojen, elektrodipihtien ja maadoitimen kuntoa; eristyksen ja sähkövirtaa kuljettavien osien kulunisilmöitä saattavat aiheuttaa vaaratilanteita ja vaikuttaa huonontavasti hitsaustyön laatuun.
 - Valokaarihitsauksessa syntyy kipinöitä, sulatettuja metalliosia ja savua, muista sen vuoksi aina: Poista kaikki sytytyt aineet ja/tai materiaalit työpaikalta.
 - Varmista, että käytettävissä oleva raittiin ilman tuonti on riittävä.
 - Älä hitsaa sellaisten sällöiden, astioiden tai putkien pääillä, joissa on ollut palavia nesteitä tai kaasuja. Vältä suoraa yhteyttä hitsausvirtapiiriin; elektrodipihtien ja maadoitimen välinen joutokäytijännyt voi olla vaarallinen.
 - Älä säilytä tai käytä laitetta kosteassa tai märässä ympäristössä tai sateessa.
 - Suojaa silmiäsi tätä varten tehdynä suojalaseilla (DIN aste 9-10), jotka kiinnität mukana toimitettuun suojakileen. Käytä käsineitä ja kuivaa suojavaatetusta, jossa ei ole öljyä tai rasvaa, suojaataksesi ihosi valokaaren ultraviolettisäteilyltä.

Muista aina!


- Valokaaren valonsäteily voi vahingoittaa silmiä ja aiheuttaa iholle palovammoja.
- Valokaarihitsaus aikaansaamalla kipinöitä ja sulaneen metallin pisaroita, hitsattu työkappale alkaa hehkua ja pysty suhteellisen kauan hyvin kuumentua.
- Valokaarihitsauksessa vapautuu höyryjä, jotka saattavat olla vahingollisia. Jokainen sähköshokki saattaa olla tappava.
- Älä lähesty valokaarta suoraan 15 m sääellä.
- Suojaa itseäsi (sekä lähistöllä olevia ihmisiä) valokaaren mahdollisilta vahingollisilta vaikuttuksilta.
- Varoitus: Riippuen hitsauslaitteen liitäntäkohdan verkkoliitäntäolosuhteista voi laite aiheuttaa sähköverkossa häiriötä muille käyttäjille.

Huomio!

Jos sähköverkko tai virtapiiri on ylikuormitettu, niin hitsauksen aikana muille käyttäjille saatetaan aiheuttaa häiriötä. Epäselvissä tapauksissa tulee kysyä neuvoa paikalliselta sähkölaitoksesta.

Vaarakohdat valokaarihitsauksen aikana

Valokaarihitsauksessa esiintyy monia vaarakohtia. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että hitsauksen

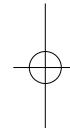

FIN

suorittaja noudattaa seuraavia ohjeita, jotta hän ei vaaranna itseään tai muita ihmisiä tai aiheutta vahinkoja ihmisiille tai laitteelle.

1. Verkkojänitepuolella tehtävät työt, esim. johtojen, pistokkeiden, pistorasioiden ym. korjaus, tulee antaa alian ammattiherkiliön suorittavaksi. Tämä koskee varsinkin väljiohjetojen valmistamista.
2. Tapaturman sattuessa irroita hitsausvirtalähde heti verkosta.
3. Jos sähkökosketusjännitteitä esiintyy, niin laite tulee heti sammuttaa ja antaa ammattiherkilon tarkastettavaksi.
4. Huolehdii aina hyvästä kontakteista hitsausvirtapuolella.
5. Käytä hitsatessa aina molemmissa käissä eristäviä käsineitä. Ne suojaavat sähköiskuita (hitsausvirtapirin joutokäytäjänne), haitalliselta sääteilyltä (lämpö ja ultraviolettisäteily) sekä hehkuvalta metallilla ja kuonaroiskeilta.
6. Käytä tukevia eristäviä jalkineita, joiden tulee eristää myös marallia lattialla. Puolikengät eivät ole tarkoitukseenmukaiset, koska alasputovat hehkuvat metallitipat aiheuttavat palovammoja.
7. Käytä tarkoitukseenmukaisia vaatteita, ei koskaan syntetisiä vaatekappaleita.
8. Älä katso suojaamattomien silmin valoakareen, käytä ainoastaan DIN-standardin mukaisella määärystenmukaisella suojalasilla varustettua hitsausuojakilpeä. Valoakareesta lähtee soikaistumista tai palovammoja aiheuttavien valo- ja lämpösäteiden lisäksi myös ultraviolettisäteitä. Tämä näkymätön sääteily aiheuttaa puutteellisesti suojauttuna vasta muutamaa tuntia myöhemmän huomattavan, erittäin tuskalisen silmän sidekalvotulehdusen. Lisäksi UV-säteet aiheuttavat suojaamattomien vartalon kohtiin auringonpolttamavaurioita.
9. Myös valoakaren läheisyydessä oleskeleville henkilöille tai auttajille tulee ilmoittaa vaaroista ja varustaa heidät tarpeellisin suojaravarustein, ja mikäli on tarpeen, tulee rakentaa suojaiseinä.
10. Hitsauksen aikana, erityisesti pienissä tiloissa a, tulee huolehtia riittävästä puhallaan ilman tuonnista, koska siinä syntyvät savua ja haitallisia kaasuja.
11. Säiliöihin, joissa on säilytetty kaasuja, polttoaineita, mineraaliöljyjä tms., ei saa tehdä hitsastöitä, vaikka ne olisivatkin jo pitkään tyhjiä, koska jäähöökisistä aiheutuu räjähdysvaara.
12. Tulen- ja räjähdysvaaralle alittiissa tiloissa pâtevat erityismäärykset.
13. Hitsauslitiännät, joiden täytyy kestää suuria rasituksia ja täytyy ehdottomasti turvallisuusvaatimukset, saa tehdä vain erityisesti

koulutettu ja tutkinnon suorittanut hitsaaja. Esimerkkejä: painekattilat, juoksukiskot, perävaunutilitannät jne.

14. Ohjeita:
On ehdottomasti huolehdittava sijtä, että hitsausvirta voi tarvittaessa tuhota sähköalteistojen tai laitteiden suojaohjimen, esim. maadoitin pannaan hitsauslaitteen koteloon, joka on yhdistetty sähköalteiston suojaohjimeen. Hitsaustyöt tehdään suojaohdinlitänällä varustettuun koneeseen. On siis mahdollista hitsata konetta, ilman että maadoitin on liitetty tähän koneeseen. Tässä tapauksessa hitsausvirta kulkee maadoittimesta suojaohjimen kautta koneeseen. Korkea hitsausvirta saattaa aiheuttaa suojaohjimen sulamisen.
15. Verkkopistorasioiden liitäntäjohtojen varokkeiden tulee vastata määräyskiä (VDE 0100). Näiden määräysten mukaisesti saa käyttää ainoastaan johdon läpimittaa vastaavia varokkeita tai automaatteja (maadoittimelle pistorasioille kork. 16 ampeerin varoke tai 16 ampeerin vuotovirtakytkin). Ylimitotettu varoke voi aiheuttaa johtopalon tai rakennuksen tulipalovaurion.

Laite ei sovelli teollisuuskäytöön.

Ahtaat ja kosteat tilat

Kun työskennellään ahtaissa, kosteissa tai kuumissa tiloissa, tulee käyttää eristäviä alustoja ja välikerroksia sekä lisäksi pitkävarisia käsineitä, jotka ovat valmistettu nahasta tai muuten huonosti johtavasta materiaalista varten suojaamiseksi lattiaa, sieniä, sähköä johtavia laitteita osia tms. vastaan.

Kun käytetään pienihitsausmuuntajia hitsaamiseen tavallista suuremman sähkövaaran vallitessa, kuten esim. ahtaissa tiloissa, joiden seinämät johtavat sähköä (kattiloissa, putkissa jne.), kosteissa tiloissa (työvaatteiden kastuminen), tai kuumissa tiloissa (työvaatteiden läpihikoilu), niin hitsauslaitteen lähtöjännite joutokäynnillä saa olla korkeintaan 42 voltia (tehokkuusarvo). Laitetta ei siis voi käyttää tässä tapauksessa korkeamman lähtöjännitteeen vuoksi.

Suojavaatetus

1. Työn aikana hitsaajan tulee suojaata koko kehonsa vaattein ja kasvosuojuksin sääteilyä ja palovammoja vastaan.
2. Molemmissa käissä tulee käyttää sopivasta

FIN

kankaasta (nahasta) valmistettuja pitkävirtisia
käsineitä. Niiden tulee olla moitteettomassa
kunnossa.

3. Vaatteiden suojaamiseksi kipinöiltä ja palolta
tulee käyttää sopivia esiliinoja. Mikäli työn laatu,
esim. hitsaaminen pään yläpuolella, sen vaati,
tulee käyttää erityistä suojaapukua ja tarpeen
vaatiessa myös päänsuojusta.

Säteily- ja palovammmasuoja

- Työpaikalla tulee viitata kivelillä "Vaara - älä katso liekkeliini!" silmiä uhkaavaan vaaraan. Työpaikalla
tulee suojaata mahdollisuukseen mukaan niin, että
lähistöllä olevat ihmiset ovat suojaattuja.
Asiattomat henkilöt tulee pitää poissa
hitsaustyöpaikalta.
- Kiinteiden työpaikkojen lähellä eivät seinät saa
olla vaaeteita eikä kilttäviä. Ikkunat tulee suojaata
vähintään pään korkeudelle säteiden läpiväistöä
tai takaisinheijastusta vastaan, esim. sopiailla
maaililla.

4. SYMBOLIT JA TEKNISET TIEDOT

EN 50 060 Eurooppa-standardi kädessä
pidettävä valokaari-hitsauslaitteita
varten, joiden käyttöäika on rajattu.

 Yksivaihemuuntaja

50 Hz Verkkotaajuus

U_i Verkkojännite

$I_{i, \max}$ Suurin ottovirta

 Varoke, nimellisarvo ampeereina

U_o Nimellisjoutokäytijännite

I_{o} Hitsausvirta

\varnothing mm Elektrodiin läpimitta

nc/nc, Hitsuselektrodiin lukumäärä,
jotka voivat sulaa
a) kylmästä tilasta aina lämpötilavartijan reagoointiin (nc) ja
b) ensimmäisen tunnin aikana kylmästä tilasta alkaen (nc,.)

nh/nh, Hitsuselektrodiin lukumäärä,
jotka voivat sulaa
a) kuumassa tilassa lämpötilan valvojan pääle- ja poiskytkemisen

väiliällä (nh) ja
b) yhden tunnin aikana kuumassa
tilassa uudelleenkäynnistyksestä
alkaen (nh.)

 Laskevan tunnuslinjan merkki

 Vaippapinta-silla sauvaelektroideilla
tehtävän valokaari-käsinhitsauksen
merkki

 1-vaihе-verkkoliitintä

IP 21 Suojalaji

H Eristysluokka

Laite on kipinäsuojattu EY-direktiivin 89/336/ETY
mukaan

Verkkoliitintä: 230 V / 400 V ~ 50 Hz

Hitsausvirta (A) cos $\phi = 0,73$: 55-160

Elektrodit (\varnothing mm): 2,0 (n_o/n_{c1} ; 50/50 / n_o/n_{h1} ; 50/50)
2,5 (n_o/n_{c1} ; 21/33 / n_o/n_{h1} ; 8/24)

3,2 (n_o/n_{c1} ; 8/18 / n_o/n_{h1} ; 3/15)

4,0 (n_o/n_{c1} ; 3/8 / n_o/n_{h1} ; 1/7)

Joutokäytijännite (V): 48

Tehonotto: 4 kVA kun 80 A cos $\phi = 0,73$

Varoke (A): 16

5. Asennusohje

kts. kuvia 5-12.

6. Verkkoliitintä

Tätä hitsauslaitetta voi käyttää 230 V ja 400 V
nimellisjännitteellä. Halutun nimellisjännitteeseen voit
säätää tämän käyttööhjeen kuvissa (kts. kuvia 2-4)
esitellyllä kiertokatkaisimella. Noudata alla annettuja
käyttööhjeita:

Kuva 2:
Kiertokatkaisimen alkuperäinen on säädetty arvoon
400 voltia. Virtapiirin ollessa suljettuna käytetään
hitsauslaitetta 400 V nimellisjännitteellä. Äkillisten,
odottamattonien jännitteenvaihteluiden välttämiseksi
tulee säätö lukita paikalleen ruuvilla, joka kierretään
kiertokatkaisimen alapuolella vasemmalla olevaan,
tätä varten tehtyyn reikään.

Kuva 4:
Jos laitetta halutaan käyttää 230 voltin
nimellisjännitteellä, avaa ja ota pois kiertokatkaisimen
alapuolella vasemmalla oleva ruuvi ja käännä sitten

FIN

katkaisin haluttuun asemaan, jossa on merkintä 230 V. Ruuva sitten varmistusruuvi kiertokatkaisimen alapuolella oikealla olevaan reikään.

Noudata seuraavia määräyksiä välttääksesi tulipalon, sähköiskun tai tapaturmien vaaran:

- Älä koskaan käytä laitetta 400 voltin nimellisjännitteellä, kun se on säädetty arvoon 230 V. Varo: tulipalon vaara!
- Erota laite sähköverkosta, ennen kuin säädet nimellisjännitteen.
- Nimellisjännitteeseen säädön muuttaminen hitsauslaitteen käytön aikana on kielletty.
- Varmista ennen hitsauslaitteen käyttöä, että laitteen säädetty nimellisjännite vastaa sähkönlähteen antamaa jännitetä.

Huomautus:

Hitsauslaitteita on varustettu 2 eri virtajohdolla ja pistokkeilla. Liitä aina vastaavantyyppinen pistoke vastaavaan virranlähdeeseen (230 voltin pistoke 230 V pistorasiaan ja 400 voltin pistoke 400 V pistorasiaan).

7. Hitsauksen valmistelu

Maadoitin (2) liitetään suoraan hitsauskappaleeseen tai siihen alustaan, jolle hitsauskappale on asetettu. Huomio, huolehdi siitä, että hitsauskappaleeseen on välitön kontakti. Vältä sen vuoksi maalattuja pintoja ja/tai eristysaineita. Elektrodinpidikkeen johdon päässä on erikoispinne, johon kiinnitetään elektrodi. Hitsausuojakilpeä tulee käyttää aina hitsattaessa. Se suojaa silmiä valokaaresta lähetevältä valosäteilyltä ja sallii kuitenkin tarkan katseyhteyden hitsattavaan osaan.

8. Hitsaus

Kun olet suorittanut kaikki sähköliittävät virransyöttö sekä hitsausvirtapiiriä varten, voit menetellä seuraavasti:

Työnnä elektrodin vaipaton pää elektrodinpidikkeeseen (1) ja liitä maadoitin (2) hitsauskappaleeseen. Huolehdi siitä, että sähkökontakti on hyvä ja kestäävät. Käynnistä laite kytkimestä (4) ja säädä hitsausvirta käsipyörällä (3). Tämä määräytyy sen elektrodin mukaan, jota halutaan käyttää. Pidä suojailevaa kasvojiesi edessä ja hiero elektrodin kärkeä hitsattavaan kappaleeseen niin, että suorittamasi liike on kuin tulitikun sytytysraapaus. Tämä on paras menetely valokaaren sytyttämiseksi. Kokeile koe kappaleeseen, oleksa valinnut oikean elektrodin ja viran vahvuuden.

16

Elektrodi Ø (mm)	Hitsausvirta (A)
2	40 - 80 A
2,5	60 - 110 A
3,2	80 - 160 A
4	120 - 200 A

Huomio!

Älä koputtele työkappaleita elektrodilla, tästä voi aiheuttaa vahinkoja, jotka vaikeuttavat valokaaren sytytystä. Heti kun valokaari on syttynyt, ryitä säilyttää työkappaleeseen käytetyn elektrodin läpimittaa vastavaa välimatka. Välimatkan tulisi pysyä mahdollisimman samanaan hitsaustyön aikana. Elektrodin kulman tulisi olla 20/30° työsuoressa.

Huomio!

Käytä aina pihtejä loppuun käytettyjen elektroden poistamiseksi tai juuri hitsattujen kappaleiden liikkutamiseksi. Muista, että elektrodiin pidikkeet (1) tulee aina laskea pois erilleen työn suorittamisen jälkeen.

Kuonan saa poistaa saumasta vasta kappaleen jäähdystyä. Jos hitsausta jatketaan siitä kohdasta, missä hitsaussauma on keskeytetty, tulee ensin poistaa kuona liitoskohdasta.

9. Ylikuumenemissuoja

Hitsauslaitteita on varustettu ylikuumenemissuoja, joka suojaa hitsausmuunninta ylikuumenemiselta. Jos ylikuumenemissuojan on tarkoitus toimia, niin laitteessa oleva merkkilamppu (5) palaa. Anna hitsauslaitteen jäähytä jonkin aikaa.

10. Huolto

Pöly ja lika tulee poistaa säännöllisin välajojoin koneesta. Puhdistus tehdään parhaiten hienolla harjalla tai rievulla.

11. Varaosatilaus

Varaosatilauksessa tulee antaa seuraavat tiedot:

- laitteen tyyppi
- laitteen tuotenumero
- laitteen tunnusnumero
- tarvittavan varaosan varaosanumero (löydät sen varaosaluettelosta)

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 - (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 - (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 - (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 - (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 - (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 - (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
 - (FI) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
 - (DK) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikel
 - (RU) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам EC
 - (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
 - (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul.
- (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
 - (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
 - (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 - (OK) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkter
 - (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
 - (H) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint
 - (SL) pojasnjuje sledičo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
 - (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
 - (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.
 - (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.

Schweißgerät CEN 160/1 F

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 50060: 1989 + EN 50060/A1: 1994; EN 60974-10

Landau/Isar, den 24.10.2004

Brühözl
Leiter Produkt-Management

Koenig
Produkt-Management

Art.-Nr.: 15.460.32 I.-Nr.: 01034
Subject to change without notice

Archivierung: 1546032-05-4155050-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechender der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

(*) GARANTIEBEVIS

Vi garanterar att ditt produkt har en 2 års garanti från det i veckodagen navenne produkten. Garantiperioden på 2 år börjar, när risken går över på köber, eller när produktet överdras till kunden.

För att kunne stette krav på garantien er det en forudsætning, at produktet er blevet ordentligt vedligeholdt i henhold til betjeningsvejledningens anvisninger, samt at produktet er blevet anvendt korrekt i overensstemmelse med dets formål.

Leveranses forbrugervejledninger er naturligvis stadigvæk gældende

uden for garantiperioden på de 2 år.

Garantien gælder som supplement til lokalt gældende bestemmelser i det land, hvor den regionale hovedforhandler har sit sæde. Vi henviser endvidere til din kontaktperson hos den regionalt ansvarlige kundeservice eller til nedenstående serviceadresse.

(S) GARANTIEBEVIS

Vi lämnar ett 2 års garantibrev för produkten som beskrivs i bruksanvisningen. Denna garanti gäller om produkten överlämnats innan 2-års-garantin gäller från och med risköverlämningen eller när kunden har tagit emot produkten från säljaren.

En förutsättning för att garantin ska kunna tas i anspråk är att produkten har underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen samt att produkten har användts på ändamålsenlig sätt.

Givetvis gäller fortfarande de lagstadgade rättigheterna till garanti under denna 2-års-period.

Garantin gäller endast för Förbundsrepubliken Tyskland eller i de länder där den regionala centraldistributionspartnern befinner sig som komplettering till de lagstadgade föreskrifter som gäller i resp. land. Kontakta din kontaktperson vid den regionala kundtjänsten eller vänd dig till serviceadressen som anges nedan.

(*) TAKUUTODISTUS

Käytölläisessä kuvalle laitteelle myönämme 2 vuoden takuu aina tilain tapauksessa, että valmistamamme tuote on puuttelinen, 2 vuoden määräaika alkaa joko varannustyömaasta tai siitä hetkestä, jolloin asiakas on ottanut laitteen haltuunsa. Takuuvaatosten edellytyksenä on laitteen käytölläisessä annetyjen määritysten mukainen asiantunteva huoltaja sekä laitteemme määritystenmukainen käyttö.

On itsestään selvää, että asiallaan lakiimääräiset takuukorvausikeudet säälytät näiden 2 vuoden aikana.

Takuu on voimassa Saksan Liittotasavallan alueella tai kunkin päämynniedustajan alueen mäissä paikallisesti voimassaolevien lakiimääräysten täydennyskseen. Asiallaan tulee kääntyä takuusiolissa alueesta vastuussa olevan asiakaspalvelun tai alla mainitun huoltopalvelun puoleen.

- ④ Förbehåll för tekniska förändringar
- ④ Oikeus teknisün muutoksin pidätetään
- ④ Der tages forbehold for tekniske ændringer
- ④ Tekniske endringer forbeholder

- (D) ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (0180) 5 120 509 (12 Ct/min), Fax (0180) 5 835 830 (12 Ct/min)
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.
Mühlgasse 1
A-2353 Guntramsdorf
Tel. (0236) 53516, Fax (0236) 52369
- (CH) Fubag International
St. Gallersstraße 182
CH-8404 Winterthur
Tel. (052) 2356787, Fax (052) 2358700
- (GB) Einhell UK Ltd
Unit 5 Morepath Wharf
Tiverton
Birkenhead, Wirral
CH 41 1NG
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) ARC EN CIEL ELECTRONIQUE
Z.A. BP 16
F-89000 ST GEORGES/Baulche
Resp. SAV: Olivier DEMEAUX
Pièces détachées: Michel RODIER
Tel. 03 86 48 11 89; Fax 03 86 48 39 58
mail: aee.c@wanadoo.fr
- (NL) Einhell Benelux
Veldstraat 44
NL-4815 PK Breda
Tel. 076 5504470, Fax 076 5986478
- (E) Compania Einhell S.A.
Travesia Villa Ester 9 B
Polígono Industrial El Negal
E-28119 Algete-Madrid
- (P) Einhell Portugal Lda.
Apartado 2100
Rua da Aleia, 225 Apartado 2100
P-4410-459 Arcoselo (VNG)
Tel. 122 0917500 Fax 122 0917529
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22070 Bereggazzo (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia
Bergsoesvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (S) Hasse Haraldson
Barlastgatan 3
S-41463 Göteborg
Tel. 031 123160, Fax 031 123165
- (N) Einhell Norge A/S
Sophus Buggesvaj 48
Postboks 2005
N-3255 Larvik
Tel. 033 179840, Fax 033 179841
- (FI) Sähkötalo Harju OY
Korppolaan 1
FIN-33840 Tampere
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. Z.o.o.
Ul. Miedzylaska 2-6
PL-50-514 Wrocław
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Service
Pannoniastr. 32
H-1136 Budapest
Tel. 01 2370494, Fax 01 2370495
- (TR) Semak
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.
Altay Cesme mah. Yasemin Sok. No: 19
TR 34843 Maltepe - İstanbul
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (SK) Agi s.r.o.
Stefanikova 10
SK-91101 Trenčín
Tel. 32 7445270, Fax 32 7445270
- (KZ) Turkestan
Investments-Baugesellschaft
Christofor Stefanidi
Belinskij-102
KZ-486008 st. Chimkent
Tel./Fax 03252 242414
- (RO) Einhell Distribution SRL
Drumul Odai 26 A
Otopeni, Ifrak
RO-075100 Bucuresti
Tel. 021 2664302, Fax 021 2664313
- (CZ) Poket Plus S.R.O.
Areal vu Bechovice
Bechovice
CZ-25111 Praha - Bechovice 911
Tel. 02579 10204, Fax 02579 10204
- (BG) Slav GmbH
Mihail Koleni str. 18 W
BG-9000 Varna
Tel. 052 801654
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.
Velika Ves 2
HR-49224 Lepajci
Tel 049 342 444, Fax 049 342 392
- (SL) GMA-Elektromehanika d.o.o
Cesta Andreja Bitenca 115
SLO-1000 Ljubljana
Tel 01/5838304, Fax 01/5183803
- (GR) An. Mavrofolidopoulos S.A.
Technical & Commercial Company
12, Papastratou & Asklipiou Str.
GR 18545 Píraüs
Tel. 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RS) Bermas Moscow
Altufyevskoe shosse, 2A
RUS-127273 Moscow
Tel. 095 5407150 (central office)
Tel. 095 3033761 (Repair center Moscow)
Tel. 812 2240544 (Repair center St. Petersburg)
- (LT) Dirbtis
Motolo str. 23
LT-02190 Vilnius
Tel. 05 2395769, Fax 05 2395770
- (EE) AS Battail
Riioi alev
Haaslaava vald
EE-62102 Tartu
Tel. 07 301 700, Fax 07 301 701
- (AE) Halai Trading Co. LLC
POB 9282, Nakheel Rd. Deira, Shop No. 15
UAE-Dubai
Tel. 04 2279554, Fax 04 2217686
- (IR) Alborz Abzar Co. Ltd.
No. 111, Bastan Passage, Imam Khomeini Ave.
IR-11146 Teheran
Tel. 021 6716072, Fax 021 6727177
- (BI) Einhell BiH d.o.o.
Poslovnji Centar 96
BA-72250 Vitez
Tel. 030 71250, Fax 030 71255
- (UA) Eurasia Industrial and Automotive Supply
3, Bessemir Str.
Duncansville
ZA-Vereenging 1939
Tel. 016 455 571 2, Fax 016 455 571 6
- (BY) Syngaz Import Ltd.
11, Stepanav av.
BY-220023 Minsk
Tel. 017 2642777, Fax 017 2642591

(N) DK

Eftersryk eller anden form for mangfoldiggjørelse av skriftlig materiale, ledssagepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter utdrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

(FIN)

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanlittetyjen asiakirjojen vain oistainenkin kopiointi tai muunlaisen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luulla.

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

EH 10/2004