

(S) Bruksanvisning
Polarborrmaskin


(FIN) Käyttöohje
Pylväsporakone

Einhell®

3



CE



Art.-Nr.: 42.505.90	I.-Nr.: 01014	SB 701/1
Art.-Nr.: 42.507.85	I.-Nr.: 01014	SB 1020/1W
Art.-Nr.: 42.507.90	I.-Nr.: 01014	SB 1020/1D
Art.-Nr.: 42.512.20	I.-Nr.: 01014	SB 1625/1W
Art.-Nr.: 42.512.10	I.-Nr.: 01014	SB 1625/1D




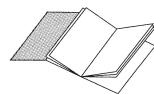


⌚ Fäll ut sidan 2



⌚ Käännä sivu 2 auki

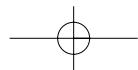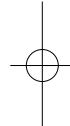

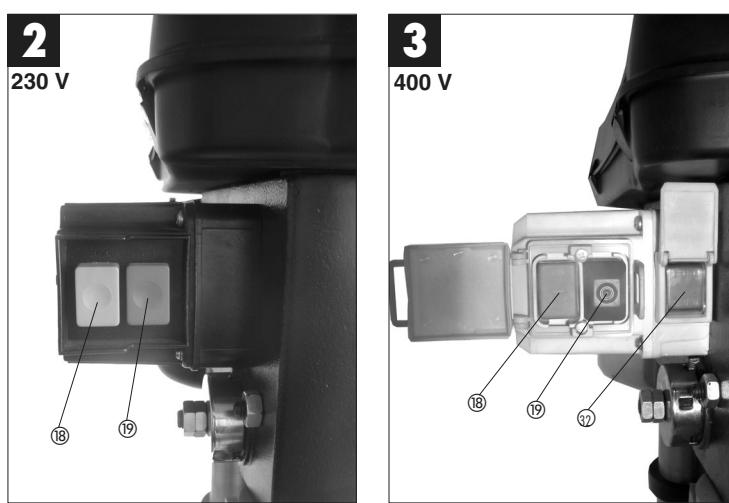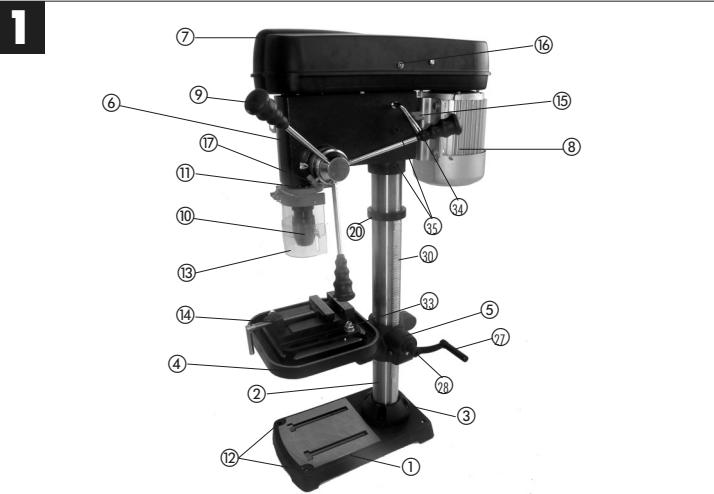

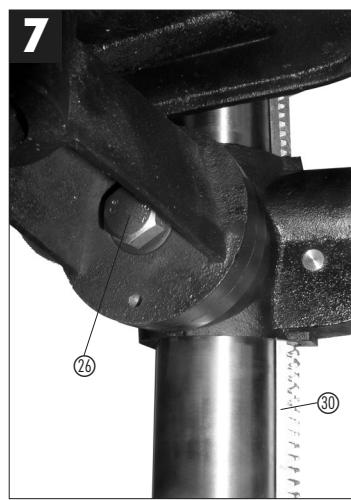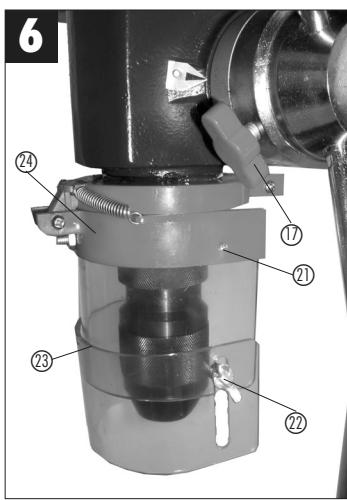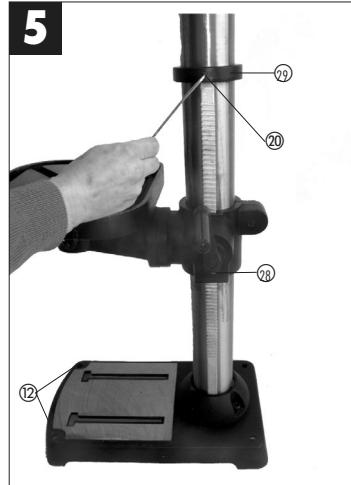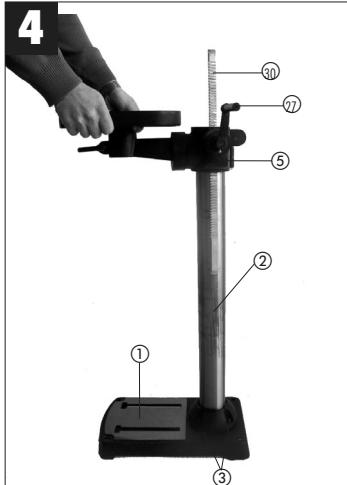

4

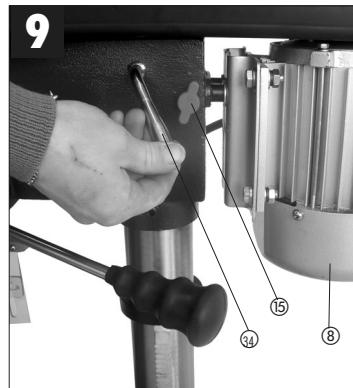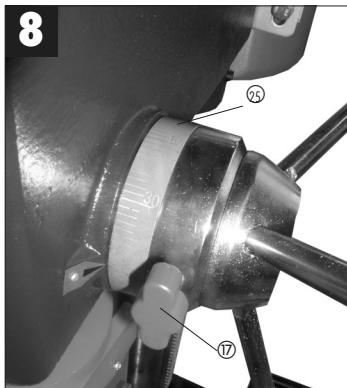

10 **SB 701/1**

1	A	
2	B	
3	C	
4	D	

Pos. U/Min.




4-A	220	4-B	300	3-A	350
4-C	450	2-A	530	3-B	580
2-C	800	1-B	1300	1-C	1400
3-D	1500	2-D	2200	1-D	2450

10 **SB 1020/1 – SB 1625/1**

1	A	
2	B	
3	C	
4	D	

Pos. U/Min.

4-A	210	3-B	500	3-D	1170
3-A	300	4-C	540	1-C	1480
4-B	350	1-B	970	2-D	1580
2-A	420	2-C	1040	1-D	2220

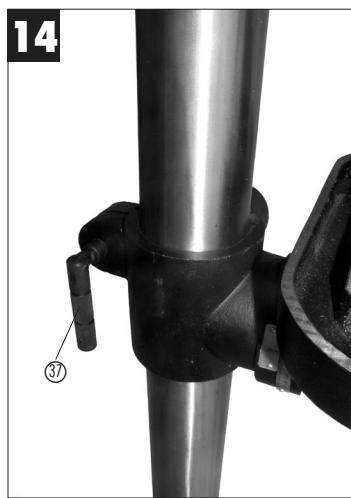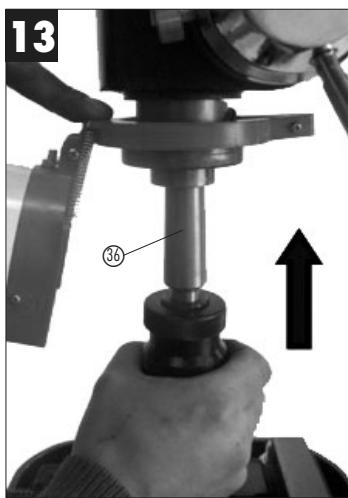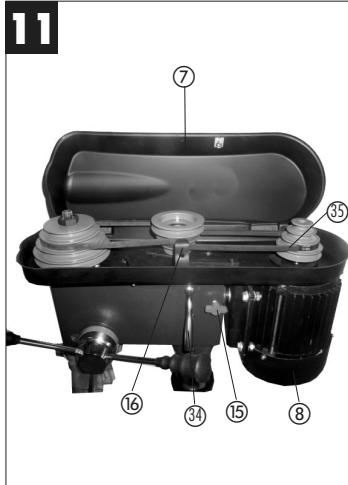

1.0 Beskrivning av maskinen (bild 1/2)

1. Maskinfot
2. Pelare
3. Fästsprövar
4. Bord
5. Bordsfäste
6. Maskinhuvud
7. Kilremsskydd
8. Motor
9. Handtag
10. Chuck
11. Spindel
12. Monteringshål
13. Uppfållbart spånskydd
14. Djupanslag (endast SB 401/1)
15. Fixeringsskruv
16. Skruv
17. Klämskruv (endast SB 501/1)
18. Strömbrytare TILL
19. Strömbrytare FRÅN
20. Ställskruv
27. Vev

2.0 Leveransomfattning

- Pelarborrmaskin
- Kuggkranschuck
- Chucknyckel
- Uppfållbart spånskydd
- BÖRD

3.0 Ändamålsenlig användning

Denna bordsborrmaskin är avsedd för borming av metall, plast, trävirke och liknande material och får endast användas i privata hushåll. Livsmedel eller hälsosvädliga ämnen får inte bearbetas med maskinen. Chucken är endast avsedd för användning av bor och verktyg med den angivna fästdiametern samt för cylindriska verktyg. Maskinen får endast hanteras av vuxna personer. Denna maskin är konstruerad för korttids drift (S2 15 min). Vi övertar inget ansvar för användningar som avviker från dem som anges i denna bruksanvisning. Samtidigt upphör garantin att gälla.

4.0 Säkerhetsanvisningar

Vid utvecklingen av pelarborrmaskinen har man sett till att faror till största delen inte kan utgå från maskinen om den används på ändamålsenligt sätt. Trots detta måste vissa säkerhetsåtgärder beaktas för att inga resterande faror ska uppstå.

Beakta rätt nätspänning!

Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på typskylden.

Använd ett jordat vägguttag!

Maskinen får endast anslutas till ett vägguttag som har jordats enligt gällande föreskrifter.

Förlängningskabel!

Förslängningskabelns ledare måste uppgå till minst 1,5 mm². Rulla alltid av all kabel från kabeltrumman innan du ansluter den till maskinen. Kontrollera om kabeln är skadad.

Skydd mot elektriska stötar!

Skydda maskinen mot fukt. Maskinen får varken vara fuktig eller användas i fuktig omgivning. Kontrollera varje gång innan du använder maskinen att maskinen och nätkabeln inkl. stickkontakten inte är skadade. Undvik att röra vid jordade delar, t ex rör eller värmeelement.

Skydd mot brand eller explosion!

I maskinens inre finns gnistbildande komponenter. Använd aldrig maskinen i närheten av brännbara vätskor eller gaser. Om detta inte beaktas finns risk för brand eller explosion.

Hantera maskinen varsamt!

Dra inte i kabeln för att ta ut stickkontakten ur vägguttaget. Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter. Håll verktygen vassa och rena för att kunna arbeta bättre och säkrare. Följ underhållsföreskrifterna och anvisningarna om verktygsbytte.

Bär lämpliga arbetskläder och skyddsutrustning!



Löst sittande kläder är inte lämpliga eftersom dessa kan fastna i roterande delar. Dessutom finns det risk för att du fastnar i maskinen. Bär hårnät om du har långt hår. Bär aldrig smycken om du arbetar vid verktygsmaskiner. Bär alltid skyddsglasögon. Om detta inte beaktas finns det risk för ögonskador.

Håll ordning på din arbetsplats!

Dålig ordning på arbetsplatsen leder ofta till olyckor. Låt inga verktyg, föremål eller kablar ligga kvar inom det närmare arbetsområdet - risk för att du snavar! Se till att belysningen är tillräcklig.

Var uppmärksam på andra personer!

Var uppmärksam på andra personer, särskilt barn,

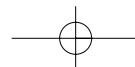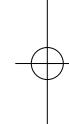

S

innan du använder maskinen, och se till att dessa inte vistas inom arbetsområdet. Låt inga andra personer röra vid maskinen eller kabeln.

Förvara maskinen på ett säkert ställe.

Maskiner som inte används ska förvaras i ett torrt och låst utrymme utom räckhåll för barn.

Överbelasta inte maskinen!

Arbeta endast inom avsett effektområde. Använd inga prestandasvaga maskiner för krävande arbeten. Använd endast verktygen till de ändamål som de är avsedda för.

Stå stabilt medan du arbetar!

Se till att du står stabilt medan du arbetar. Undvik onormala kroppshållningar och håll alltid balansen.

Dra ut stickkontakten!

När maskinen inte används, inför underhåll och om borren ska bytas ut.

Undvik att starta upp maskinen oavsiktligt!

Övertyga dig om att maskinens strömbrytare är främkopplad när du ansluter stickkontakten till vägguttaget.

Var medveten om ditt arbete!

Observera alltid maskinen och arbetsstycket som du bearbetar. Använd aldrig maskinen om du är okoncentrerad eller distraherad. Använd aldrig maskinen om du är påverkad av alkohol eller läkemedel.

Maximal arbetsstucksstorlek

Bearbeta endast arbetsstucken som kan spänna fast säkert på bordet eller i skruvstycket (max. 20 x 20 cm).

Kontrollera om maskinen är skadad!

Innan du använder maskinen måste skyddsanordningar och lätt skadade delar kontrolleras noggrant med avseende på fullgod funktion. Kontrollera maskinens kabel i regelbundna intervaller. Samtliga delar måste vara rätt monterade och uppfylla alla krav för att garantera säker drift. Skadade skyddsanordningar eller andra delar måste repareras eller bytas ut av en auktorisera verkstad, såvida inte annat anges i denna bruksanvisning. Använd inte maskinen om strömbrytaren inte kan slås till eller ifrån.

Varning! Du löper risk att skadas om verktyg och tillbehör som inte beskrivs i denna bruksanvisning

kommer till användning.
Läs nu igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna.

5.0. Uppställning**5.1 Montera maskinen (bild 1/4/5)**

- Lägg maskinfoten (1) tillräcka.
- Fäst pelaren (2) och flänsen med bifogade skruvar (3).
- Sätt in snäckhjulet i bordsfästet.
- Lägg därefter in kuggstången (30) i bordsfästet (5) med kuggsidan mot snäckhjulet (samma överskjutande avstånd).
- Dessa delar måste nu skjutas gemensamt över pelaren (2). Kontrollera att kuggstången sitter i snäckhjulets kuggar.
- För att säkra kuggstången vid övre änden måste du dra styrhysan (29) över pelaren och sedan fästa denna med skruven.
- Nu kan du sätta in bordet och spänna fast med klämspanken. Sätt därefter på veven (27) och dra åt skruven (28).
- Sätt till sist maskinens kompletta överdel på pelaren. Rikta in överdelen vertikalt mot bottenplattan och spänna fast skruvarna (35).
- Skruva fast de tre bifogade matartagen (9) på korset.
- Innan chucken monteras i MK-fästet måste man kontrollera att båda delar är rena. Skjut därefter in den koniska dornen i chuckens kon med ett kraftig ryck. Skjut sedan in konen i borrspindeln (bild 13).
- Kontrollera kilremmerns mekaniska spänning med jämma mellanrum inför drift (bild 9).

Obs! Alla blanka delar har försedd med korrosionsskydd. Innan borrrchicken (10) sätts på spindeln (11) måste de noggrant rengöras från fett med hjälp av ett miljövänligt lösningsmedel, så att en optimal kraftöverföring kan garanteras.

5.2 Ställa upp maskinen (bild 4/5)

Innan bormaskinen tas i drift måste den monteras stationärt. Använd de båda monteringshålen (12) i bottenplattan. Se till att maskinen är lättåtkomlig för drift och inställnings- och underhållsarbeten.

Obs! Fästsprövarna får endast dras åt så hårt att grundplattan inte deformeras eller fjädrar in. Vid alltför stor påkänning finns det risk för att plattan spricker.

5.3 Uppfällbart spänskydd (bild 6)

Skruta ut de tre kryssskruvarna (21). Skjut in det

genomskinliga skyddet (23) i spåret i det röda fästet (24) och fixera på nytt med krysskruvarna (21). Skyddet (23) kan ställas in stegelös i höjden och därefter fixeras med de båda vingskruvarna (22). Om borren ska bytas kan spännskyddet (13) fällas upp. Innan maskinen kopplas in på nytt måste spännskyddet (13) emellertid fällas ned till sitt utgångsläge.

5.4 Beakta före driftstart

Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på typskylten. Anslut maskinen endast till ett vägguttag som har jordade enligt gällande föreskrifter.

Bordsborrmaskinen är utrustad med en nollspänningsutlösare som ska skydda användaren mot plötslig start efter ett strömvabrott. I sådana fall måste maskinen kopplas in på nytt.

6.0 Drift



Bär lämpliga åtsittande skyddskläder när du arbetar med bordsborrmaskinen.



Bär alltid skyddsglasögon.



Bär alltid hårnät (eller huvudbonad) om du har långt hår!

6.1 Allmänt (bild 3)

Koppla in maskinen med den gröna strömbrytaren "I" (18). Maskinen startar upp. Koppla ifrån maskinen med den röda strömbrytaren "O" (19). Maskinen stannar. Pelarborrmaskinen som drivs av trefasström kan köras i medols och motsols riktning. Omkopplaren för att ändra rotationsriktningen (32) får endast slås om medan motorn står stilla! Vår försiktig så att du inte överbelastar maskinen. Om motorbullret sjunker under drift är detta ett tecken på att motorn belastas i för hög grad. Belasta inte maskinen så mycket att motorn stannar. Denna maskin är konstruerad för korttidsdrift (S2 15 min). Maskinen får endast utsättas för full belastning under maximalt 15 minuter, därefter måste maskinen vara fränkopplad så länge tills motorlindringen har svallnat till rumstemperatur. På så sätt kan man förhindra att motorn överhettas.

6.2 Sätta in verktyg i chucken (bild 1)

Se tvunget till att stickkontakten har dragits ut ur

vägguttaget innan verktyget byts ut. Endast cylindriska verktyg med angiven maximal fästdiameter får spänas in i chucken (10). Använd endast intakta och vassa verktyg. Använd inga verktyg som är skadade i fästet eller som är deformerade eller skadade på annat sätt. Använd endast tillbehör och tillsatsdelar som beskrivs i bruksanvisningen eller som har godkänts av tillverkaren.

6.3 Hantera kuggkranschucken (SB 701/1)

Din pelarborrmaskin SB 701/1 är utrustad med en kuggkranschuck. Om en borr ska sättas in måste först spännskyddet (13) fällas upp. Sätt sedan in borren och spän åt chucken med den bifogade chucknyckeln.

Dra ut chucknyckeln. Se till att verktyget verkligen sitter fast.

Varning! Låt aldrig chucknyckeln sitta kvar i chucken. Risk för personskador om nycliken flyger ut.

6.4 Hantera snabbchucken (SB 1020/1 och SB 1625/1)

Pelarborrmaskinerna SB 1020/1 och SB 1625/1 är utrustade med en snabbchuck. Därmed kan verktyget bytas ut utan att en extra chucknyckel behövs. Verktyget sätts in i snabbchucken och spänns fast för hand.

6.5 Använda verktyg med koniska fästen (bild 12/13)

Pelarborrmaskinen är utrustad med en borrspindelkon.

Gör på följande sätt för att använda verktyg med koniskt fäste (MK2 resp. MK3, beroende på utförande):

- Ställ chucken i det nedre läget.
- Slå ut det koniska fästet med den bifogade utdrivningskilen (31). Se till att verktyget inte kan falla ned på golvet.
- Skjut in det nya verktyget inkl. det koniska fästet (36) i borsspindelkonen med ett ryck och kontrollera därefter att verktyget sitter fast.


6.6 Ställa in varvtalen (bild 1/2/7/8/10/11)

Koppla först ifrån maskinen och dra ut stickkontakten.

Ställ in de olika spindelvarvtalen genom att ändra på kilremmernas läge.

Gör så här:

- Lossa på skruven (16) för att kunna öppna på kilremsskyddet (7).
- Lossa på spännskruven (15) och skjut motorn (8) mot maskinhuvudet.
- Ändra på kilremmen till önskat läge.

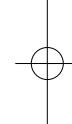

S

- Varvtalen anges i tabellen (bild 7/10).
- Spän åt kilremmen genom att trycka spänspaken (34) mot tornet. Dra därefter åt fixeringsskruven (13) på nytt.
- Stäng kilremsskyddet och skruva fast med skruven (16). Kilremsskyddet (7) måste alltid vara ordentligt stängt. Maskinen är utrustad med en säkerhetsbrytare och kan därför endast kopplas in om kilremsskyddet (7) har stängts.

Varning! Kör aldrig med bormaskinen om kilremsskyddet har demonterats. Dra alltid ut stickkontakten innan du öppnar skyddet. Grip aldrig in löpande kilremmar.

6.7 Borrdjupsanslag (bild 8)

Borrspindeln har en vridbar skala för inställning av borrdjupet.

Ställ endast in skalan när maskinen står stilla.

- Tryck borrspindeln (11) nedåt tills borrspetsen liger emot arbetsstycket.
- Lossa på klämskruven (17) och vrid skalan (25) framåt till stopp.
- Vrid tillbaka skalan (25) med önskat borrdjup och fixera därefter med klämskruven (17).

6.8 Ställa in bordets lutning (bild 7)

- Lossa på klämskruven (26) under bordet (4).
- Ställ in bordet (4) på avsedd vinkel (kan läsas av på skalan på bordets ovansida).
- Dra åt klämskruven (26) på nytt för att fixera bordet (4) i detta läge.

6.9 Ställa in bordets höjd (bild 1/14)

- Lossa på bordlåset (37).
- Ställ bordet i önskat läge med hjälp av veven (27).
- Dra åt spännskruven (37) på nytt.

6.10 Spänna fast arbetsstycke

Spän alltid fast arbetsstycket med ett maskinskravstycke eller med lämpliga spänndon.

Håll aldrig fast arbetsstycket med handen! Vid borring ska arbetsstycket vara rörliga på bordet (4) så att borren kan centreras automatiskt.

Säkrar arbetsstycket mot att vridas runt. Detta sker lämpligast genom att arbetsstycket eller maskinskravstyccket läggs mot ett fast anslag.

Varning! Plåtdelar måste spännas in så att de inte slungas upp. Ställ in bordet på rätt höjd och lutning beroende på arbetsstyckets form och storlek. Det måste finnas tillräckligt avstånd mellan arbetsstyckets ovanvikt och borrens spets.

6.11. Träbearbetning

Vid bearbetning av trä måste en lämplig

spänutsugning användas eftersom trädamm kan vara hälsovädligt. Bär tungen en dammskyddsmask om mycket damm uppstår under arbetet.

6.12 Arbetshastigheter

Välj rätt varvtal när du ska borra. Varvtal är beroende av borrens diameter och vilket material som ska borras. Nedanstående lista ska hjälpa dig att välja rätt varvtal för olika material. Varvtalen som anges ska betraktas som riktvärden.

Ø borr	Grått gjutjärn	Stål	Järn	Aluminium	Brons
3	2550	1600	2230	9500	8000
4	1900	1200	1680	7200	6000
5	1530	955	1340	5700	4800
6	1270	800	1100	4800	4000
7	1090	680	960	4100	3400
8	960	600	840	3600	3000
9	850	530	740	3200	2650
10	765	480	670	2860	2400
11	700	435	610	2600	2170
12	640	400	560	2400	2000
13	590	370	515	2200	1840
14	545	340	480	2000	1700
16	480	300	420	1800	1500
18	425	265	370	1600	1300
20	380	240	335	1400	1200
22	350	220	305	1300	1100
25	305	190	270	1150	950

6.13 Försänkning och dubbhål

Med denna bordsborrmaskin kan även försänkningar och dubbhål utföras. Tänk på att försänkningar alltid måste utföras på lägstas varvtal, medan dubbhål görs vid en hög hastighet.

7.0 Underhåll och skötsel

Bordsborrmaskinen kräver till största delen inget underhåll. Se till att maskinen hålls ren.

Dra alltid ut stickkontakten före alla rengörings- och underhållsarbeten.

Använd inga aggressiva lösningsmedel till rengöring. Se till att inga vätskor tränger in i maskinen. Smörj in blanka delar på nytt efter avslutat arbete. Speciellt pelaren, blanka delar på stativet samt bordet måste smörjas in regelbundet. Smörj in med ett normalt syrafritt smörjmedel.

Varning! Olje- och fetthaltiga rengöringsdukar samt fett- och oljerester får inte kastas bland

hushållssopor. Avfallshantera enligt gällande miljöskyddsförskrifter. Kontrollera ventilationsöppningarna regelbundet och rengör vid behov. Förvara maskinen i ett torrt utrymme. Försök inte att reparera maskinen på egen hand om den har skadats. Låt en auktoriserad elektriker reparera maskinen.

8.0. Reservdelsbeställning

Reservdelar kan beställas från firman ISC GmbH (adressen anges i garantin). Ange följande uppgifter vid beställning:

- Maskintyp
- Maskinens artikelnummer
- Maskinens ID-nr.
- Reservdelsnumret för reservdelen

S

9.0. Tekniska data	SB 701/1	SB 1020/1W	SB 1020/1D	SB 1625/1 W	SB 1625/1 D
Nominell ingångsspänning	230V ~/50 Hz	230V ~/50 Hz	400V ~/50 Hz	230V ~/50 Hz	400V ~/50 Hz
Nominell effekt	630 Watt	700 Watt	700 Watt	700 Watt	700 Watt
Driftslag	S2 15 min.				
Motorvarvsl	1400 min ⁻¹				
Utgångsvarvsl	220 - 2.450 min ⁻¹	210 - 2.220 min ⁻¹			
Hastighetssteg	12	12	12	12	12
Chuckfäste	B 16				
Borsspindelkon	MK2	MK2	MK2	MK2	MK2
Kuggkranschuck	Ø 3 - 16 mm				
Max. fästdiameter	16 mm				
Avstånd pelare - verktyg:	126 mm	169 mm	169 mm	169 mm	169 mm
Bordet	200 x 195 cm	260 x 260 mm			
Bordet lutning	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°
Bordjup	60 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Pelardiameter	60 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Höjd	ca. 850 mm	ca. 1010 mm	ca. 1010 mm	ca. 1590 mm	ca. 1590 mm
Bottenplattan	350 x 230 cm	405 x 240 mm	405 x 240 mm	450 x 265 mm	450 x 265 mm
Vikt	33,5 kg	52,5 kg	52,5 kg	60 kg	60 kg
Ljudtrycksnivå i tomgång LPA	61,5 dB(A)				
Ljudeffektnivå i tomgång LWA	74,5 dB(A)				

Tekniska och optiska ändringar vid tekniska förbättringar kan bli aktuella utan att dessa tillkännages i förväg.
Vi reserverar oss därför för alla mätt, anvisningar och uppgifter som anges i denna bruksanvisning.

1.0. Laitteen kuvaus (kuvat 1/2/3)

1. Koneen jalka
2. Pylväs
3. Kiinnitysruuvit
4. Porauspöytä
5. Porauspöydän kannatin
6. Koneen pää
7. Kiilahihnan suojuus
8. Moottori
9. Kahvat
10. Poranistukka
11. Kara
12. Kiinnitysporausreiät
13. Käännettävä lastusuojuus
14. Syvyysvaste
15. Lukitusruuvi
16. Ruuvi
17. Kiinnitysruuvi
18. Käynnistin
19. Sammutin
20. Upporuuvi
21. Kämpi

2.0. Toimitukseen kuuluu

- Pylväsprakone
- Hammaskehräporanistukka
- Poranistukan avain
- Käännettävä lastusuojuus
- Ruuvenpenki

3.0. Määräysten mukainen käyttö

Tämä pylväsprakone on suunniteltu metallin, muovin, puun ja vastaanvalaatuisten materiaalien poraamiseen ja sitä saa käyttää ainoastaan yksityiskotitalouksissa. Elintarvikkeita ja terveydelle vaarallisia materiaaleja ei saa työstää koneella. Poranistukassa saa käyttää ainoastaan lieriömäisellä 3-16 mm paksulla varrella varustettuja poranteriä ja työkaluja. Lisäksi on myös mahdollista, kuten kohdassa 7.5 selostetaan, käyttää kartionmuotoisella varrella varustettuja työkaluja (katso kunkin mallin teknisiä tietoja kohdasta 9). Laite on valmistettu aikuisien käytettäväksi. Kone on suunniteltu lyhytaikaista käytöitä varten (S2 15 minuuttia). Kaikkinaisesta muusta käytöstä kuin tässä käyttöohjeessa määrittyyn käyttötarkoitukseen emme ota mitään vastuuta, tällöin raukeavat myös kaikki takuuvaateet.

4.0. Turvallisuusmäärykset

Pylväsprakoneen valmistuksessa on huolehdittu siitä, että määräysten mukaisessa käytössä vaaratilanteet ovat suurimaksi osaksi poissuljettuja. Siltä huolimatta tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusohjeita jäämäriskien poissulkemiseksi.

Käytä oikeaa verkkojännitetä!

Varmista, että verkkoliitäntän jännite vastaa tyypikilvessä annettuja tietoja.

Käytä suojaohtimella varustettua pistorasiaa!

Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, jossa on asianmukaisesti asennettu suojaohjolin.

Huomio! Jatkojohdot!

Jatkojohdon johtimen läpimittan tulee olla vähintään $1,5 \text{ mm}^2$. Kelaa johtorumpu ennen käyttöä aina täysin auki. Tarkasta, onko johdossa vaurioita.

Sähköiskulta suojautuminen!

Suojaa laite kosteudelta. Laite ei saa olla kostunut eikä sitä saa myöskään käyttää kosteassa ympäristössä. Tarkasta ennen joka käyttöä, onko laitteeseen tai verkkoliitäntäjohtoon ja pistokkeeseen tullut vahinkoja. Vältä koskemasta vartalollasi maadoitettuihin osiin, esim. putkiin, lämmittimiin, jne...

Tulipaloita tai räjähdyskettiltä suojautuminen!

Laitteen sisällä on kipinöitä kehittäviä rakenneosia. Älä käytä laitetta tulenarkojen nesteiden tai kaasujen lähettyvillä. Muussa tapauksessa uhkaa tulipalo- tai räjähdysvaara.

Käsittele laitetta huolellisesti!

Älä käytä johtoa pistokkeen irroittamiseen pistorasiasta. Suojaa johto kuumuudesta, öljyiltä sekä teräviltä reunoilta. Pidä työkalut terävinä ja puhdaina, jotka voit työskennellä paremmin ja turvallisemmin. Noudata huolto-ohjeita ja työkalun vaihdosta annettuja ohjeita.

Käytä soveliasta työvaatetusta ja suojaravusteita!

Väljät vaatteet eivät ole sopivia, ne voivat takertua liikkuviin osiin tai voit jäädää niistä kiinni. Käytä pitkien hiusten suojaana hiusverkkoo. Älä periaatteellisesti käytä koruja työkalukoneilla työskennellessäsi. Käytä ehottomasti suojalaseja. Jos et käytä niitä, silmäsi saattavat vahingoittua.

FIN**Pidä työalueesi siistinä!**

Työalueella vallitsevasta epäjärjestyksestä voi helposti aiheutua tapaturmia. Älä jätä työkaluja, esineitä tai johtoja lijoimaan väliötömälle työalueelleesi, niistä aiheutuu kompastumisvaara! Huolehdi riittävästä valaistuksesta.

Ota muut henkilöt huomioon!

Tarkkaile laitetta käyttääsi myös muiden henkilöiden, varsinkin lasten liikkeitä ja pidä heidät poissa työalueeltaasi. Älä anna kenekään koskettaa laitetta tai verkkajohtoa.

Säilytä sähkötyökalut turvallisesti!

Laitteet on säilytetävä kuivassa, korkealla olevassa tai lukituissa tilassa poissa lasten ulottuvilta silloin, kun niitä ei käytetä.

Älä ylikuormita laitetta!

Työkaltele vain annettulla tehoalueella. Älä käytä pienitehoista konetta raskaisiin töihin. Älä käytä sähkötyökaluja sellaisiin toimiin, joihin niitä ei ole tarkoitettu.

Seiso tukevasti työn aikana!

Huolehdi tukevasta asennosta työn aikana. Vältä luonnottomia asentoja ja säilytä aina tasapainosi.

Irrota pistoke pistorasiasta -

aina kun sähkötyökalua ei käytetä, ennen huoltotoimia sekä ennen poranterän vaihtoa.

Irrota pistoke pistorasiasta -

Varmista, että verkkoliittäntä on suojuattu vähintään 10 A varokkeella.

Vältä tahaton käynnistämistä!

Varmista, että katkaisin on poiskytketty, kun työnnät pistokkeen pistorasiaan.

Ole tarkkana työssäsi!

Tarkkaile aina konetta sekä työstämääsi esinettä. Älä koskaan käytä konetta ollessasi hajamielinen tai kun häiriötökijöitä on liikaa. Älä koskaan käytä konettasi alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Suurin työstökappaleen koko!

Vain sellaisten kappaleiden (korkeus 20 x 20 cm) työstö on sallittu, jotka voidaan kiinnittää tukevasti porauspöydälle tai ruuvinpenkkien.

Tarkasta, onko työkalu vahingoittunut!

Ennen työkalun käyttöä tulee turvavarusteiden tai hieman vahingoittuneiden osien moitteeton toiminta tarkastaa huolellisesti. Tarkasta työkalun verkkijohto säännöllisin väliajoin. Kaikkien osien tulee olla

asennettu oikein ja täytyää kaikki niille asetetut vaatimukset moitteettoman käytön varmistamiseksi. Vahingoittuneet turvavarusteet ja osat tulee korjata tai vaihtaa uusiin ammattitaitoisesti vallitetussa alan korjaamossa, mikäli tässä käyttöohjeessa ei toisin määrätä. Älä käytä sellaisia työkaluja, joiden katkaisinta ei voi kytkeä pääälle tai pois.

Varoitus! Muiden kuin tässä käyttöohjeessa annettujen työkalujen ja muiden lisävarusteiden käyttö saattaa aiheuttaa sinulle tapaturman vaaran.

Lue nyt käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita.

5.0. Kokoaminen**5.1. Koneen asennus (kuvat 1/4/5)**

- Aseta pohjalevy (1) sopivan paikkaan.
- Kiinnitä pylväs (2) laipalla käytäen mukana toimitettuja ruuveja (3).
- Aseta kotilopyörä porauspöydän kannattimeen.
- Aseta sitten hammastanko (30) porauspöydän kannattimeen (5) siten, että hammastus on kotilopyörän päin (sama uloke).
- Nämä osat tulee sitten työntää yhdessä pylvään (2) päälle. Huolehdi siltä, että hammastanko on kiinni kotilopyörän hammastuksessa.
- Hammastangoon varmistamiseksi ylhäällä olevaan pääteeseen pane ohjausholkkki (29) pylvään päällä ja varmista se ruuvilla.
- Nyt voit panna pöydän paikalleen ja kiristää sen pinneenvillulla. Työnnä sitten kampi (27) paikalleen ja kiinnitä se ruuvilla (28).
- Aseta lopuksi koko poranpää pylvään pääälle. Kohdista poranpää pystysuoraan pohjalevyyn ja kiinnitä se paikalleen ruuveilla (35).
- Ruuva 3 mukana toimitettua kahvaa (9) kahvapidikkeeseen.
- Ennen poranistukan asennusta MK-varteen tulee molempien osien puhtaus tarkastaa. Työnnä sitten kartioturnua voimakkaille nykäisyllä poranistukan sisäkartioon. Työnnä sitten kartio samalla tavalla porankarhaan (kuva 13).
- Ennen käyttöö tarkasta säännöllisesti kiihahinan kireys (kuva 9).

Viite: Korroosion estämiseksi on koneen kaikki kiihätävät osat voideltu rasvalla. Ennen poranistukan (10) asettamista karan (11) pääälle tulee molemmat osat puhdistaa tarkoitukseen sopivalla, ympäristöystävällisellä luotteella täysin rasvattomiksi, jotta optimaalinen voimansiirto on taattu.

FIN

5.2. Koneen kokoaminen (kuvat 4/5)

Ennen käyttöönottoa tulee porakone asentaa kiinteästi paikalleen. Käytä tähän pohjalevyssä olevia kahta kiinnityspausausreikää (12). Huolehdi siitä, että koneeseen on helppo päästää käsiksi käyttöä sekä sääto- ja huoltotöiden varten.

Viite: Kiinnitysruuvit saa tiukentaa vain niin lujaan, että pohjalevy ei kiristy tai väänny. Jos rasitus on liian voimakas, levy saattaa murtua.

5.3. Käännettävä lastusuojuks (kuva 6)

Kierrä kolme ruuvia (21) irti. Työnna läpinäkyvää kansi (23) punaisen kannatinkehyksen (24) rakaan ja kiinnitä se paikalleen irrottamisella ruuveilla (21). Kannen (23) korkeutta voi säätää portaattomasti ja kiinnittää sen sitten paikalleen siipiruuveilla (22).

Poranterän vaihtoa varten voit kääntää lastusuojuksen (13) ylös.

5.4. Tarkasta ennen käyttöönottoa

Huolehdi siitä, että verkkoliitännässä oleva jännite vastaa typpikilvessä annettuja tietoja. Liitä kone ainoastaan ammattimaisesti asennetulla suojaohjaimella varustettuna pistorasiaan. Porakone on varustettu nollajännitelaukaisimella, joka suojaa käyttäjää virtakatkoon tai jännitehäviön jälkeen sattuvalta tahattomalta käynnistyksestä. Tässä tapauksessa tulee kone käynnistää uudelleen.

6.0. Käyttö

 **Käytä pöytäporakonetta käytäessäsi tarkoitukseenmukaista, vartaloa myötäilevää suojaapukua.**

 **Käytä aina suojalaseja!**

 **Käytä aina hiusverkkoa (tai päähineettä), jos hiukset ovat pitkät!**

6.1. Yleistä (kuva 3)

Käynnistä kone painamalla vihreää käynnistintä „I“ (18), jolloin kone käynnisty. Sammuta laite painamalla punaista näppäintä „O“ (19), jolloin se sammuu. Vaihtovirtakäytöissä pylväsporakoneissa on kiertosuunnan vaihto vasta-/myötäpäivään. Kiertosuunnan vaihtokytkintä (32) saa käyttää vain moottorin seisessä!

Huolehdi siitä, että et ylikuormita laitetta. Jos moottorin ääni laskee käytön aikana, niin moottorin rasitus on liian sururi.

Alä koskaan kuormita laitetta niin paljon, että

moottori pysähtyy.

Kone on suunniteltu lyhytaikaiseen käyttöön (S2 15 minuuttia). Konetta saa käyttää korkeintaan 15 minuuttilta täydellä kuormituksella, sen jälkeen tulee kone summataan, kunnes moottorin kääni on jäähtynyt huoneenlämpöiseksi. Täten vältetään moottorin ylikuumentuminen.

6.2. Työkalun asettaminen poranistukkaan (kuva 1)

Huolehdi ehdotomasti siitä, että työkalun vaihdon aikana verkkipistoke on irroitettu. Poranistukkaan saa kiinnittää ainoastaan ilerönmuotoisella varrella varustettuja työkaluja, joiden varren paksumus on annetun mukainen. Käytä vain mitteettomia, teräviä työkaluja. Älä käytä työkaluja, joiden varsi on vahingoittunut tai jotka ovat muutten jollain tavalla väärinkäytöltä tai vahingoittuneita. Käytä ainoastaan sellaisia varusteita ja lisälaitteita, jotka on mainittu käyttöohjeessa tai jotka valmistaja on hyväksynyt.

6.3. Hammaskehräporanistukan käsitteily (SB 701/1)

Pylväsporakoneesi SB 701/1 on varustettu hammaskehräporanistukalla. Poranterän kiinnityseseiksi tulee ensin kääntää lastusuojuks (13) ylös, sitten asettaa poranterä paikalleen ja kiristää poranistukka mukana toimitetulla poranistukan vaaimella.

Ota poranistukan avain jälleen pois. Tarkasta, että kiinnitetty työkalu on tiukasti paikallaan.

Huomio! Älä jätä poranistukan avainta laitteeseen. Poranistukan avaimen poistautuminen on vaarallista.

6.4. Hammaskehräporanistukan käsitteily (SB 1020/1 ja SB 1625/1)

Pylväsporakoneet SB 1020/1 ja SB 1625/1 on varustettu pikakiinnitysporanistukalla. Työkalun vaihto voidaan tehdä käytämättä erillistä poranistukan avainta siten, että työkalu pannaan pikakiinnitysporanistukkaan, joka kiristetään käsin.

6.5. Kartionmuotoisella varrella varustettujen työkalujen käyttö (kuvat 12/13)

Pylväsporakoneessa on porakarankartio. Jotta voit käyttää kartionmuotoisella (MK2 tai MK3, riippuen mallista) varrella varustettuja työkaluja, menettele seuraavasti:

- Vie poranistukkasi alempaan asemaan.
- Työnä kartiovarsi mukana toimitetulla pistokkeilla (31) ulos, mutta huolehdi siitä, ettei työkalu pääse putoamaan lattialle.
- Työnä uusi kartiovartinen työkalu (36) äkkityökalulla porankarakartioon sisälle ja tarkasta, että työkalu on tukevasti paikallaan.

FIN**6.6. Kierrosluvun säätö (kuvat 1/2/7/8/10/11)**

Sammuta ensin kone ja irroita verkkopistoke. Karan eri kierrosluvut voidaan säätää siirtämällä kilahihnaa.

Toimi seuraavasti:

- Irroita ruuvi (16), jotta voit avata kilahihnan suojuksen (7).
- Irroita lukitusruuvit (15) ja työnä mmoottoria (8) koneen pään suuntaan.
- Muuta kilahihnan paikkaa haluttuun kohtaan.
- Vastaavat kierrosluvut löydät taulukosta 6.12.
- Kiristä kilahihna painamalla kiristysvipua (34) moottorin suuntaan ja kiristämällä lukitusruuvi (13) uudelleen.
- Sulje kilahihhansuoja ja ruuvasse se kiinni ruuvilla (16). Kilahihnan suojuksen (7) tulee olla aina tiukasti suljettu, koska kone on varustettu turvakatkaisimella, joka salii sen käynnistämisen vain kun kilahihnan suojuks (7) on suljettu.

Huomio! Älä koskaan anna porakoneen käydä kilahihnan suojuksissa ollessa avoinna. Ennen suojuksen avaamista tulee aina irroittaa verkkopistoke. Älä koskaan tarfu liikkuaan kilahihnaan.

6.7 Porausyvyysvaste (kuva 8)

Porankarassa on kiertyvä asteikolla varustettu rengas porausyvyyden säätämistä varten. Suorita säättötoimet vain koneen seisessä.

- Paina porankaraa (11) alaspäin, kunnes poranterän kärki koskettaa työstökappaleeseen.
- Löysennä pineruuvia (17) ja käännä asteikkorengasta (25) eteenpäin vasteesseen asti.
- Käännä asteikkorengasta (25) taaksepäin haluttuun porausyvytteen ja kiinnitä se pineruuville(17).

6.8 Porauspöydän kallistuskulman säätö (kuva 7)

- Löysennä porauspöydän (4) alapuolella olevaan lukkoruuvia (26).
- Säädä porauspöytä (4) haluttuun kulmamittaan.
- Kiristä lukkoruubi (26) jälleen tiukkaan, jotta porauspöytä (4) lukitaan tähän asentoon.

6.9. Porauspöydän korkeuden säätö (kuva 1/14)

- Löysää kiinnitysruuvia (37)
- Säädä porauspöytä halutulle korkeudelle käsikammen (27) avulla.
- Kiristä kiinnitysruuvi (37) jälleen

6.10 Työstökappaleen kiinnitys paikalleen (kuva 1)

Kiinnitä työstökappaleet aina periaatteessa koneruuvipenkin tai soveliaiden kiinnitysvälineiden

avulla lujasti paikalleen. **Älä koskaan pitele työstökappaleita käsissä!** Poraussessa työstökappaleen tulisi voida liikkua porauspöydällä (4), jotta se voi keskiytyä itse. Varmista työstökappale ehdottomasti poiskääntymisen varalta. Tee tämä parhaiten pitämällä työstökappaleita tai koneruuvipenkiä tukevaa vastetta vastaan.

Huomio! Peltikappaleet tulee kiinnittää paikalleen, jotta ne eivät voi tempautua ylös. Säädä porauspöydän korkeus ja kallistuskulma työstökappaleen mukaisesti. Työstökappaleen yläreunan ja poranterän kärjen väillä tulee olla riittävä välimätkä.

6.11 Puun työstö

Huoma, että puuta käsitellessä täytyy käyttää tarkoitukseen sopivaa pölyn poistoimulaitteistoa, koska puumpöly saattaa olla terveydelle vaarallista. Käytä pölyvissä töissä ehdottomasti sopivaa pölysuojanaamaria.

6.12 Työskentelynopeudet

Huolehdi porauksessa oikeasta kierrosluvusta. Se on riippuvainen poranterän läpimitästä ja työstettävästä materiaalista.

Allaoleva luettelo auttaa valitsemaan oikean kierrosluvun eri materiaaleja varten.

Annetut kierrosluvut ovat vain viitteellisiä.

Ø Poranterä	Harmaavaali	Teräs	Rauta	Alumiini	Pronssi
3	2550	1600	2230	9500	8000
4	1900	1200	1680	7200	6000
5	1530	955	1340	5700	4800
6	1270	800	1100	4800	4000
7	1090	680	960	4100	3400
8	960	600	840	3600	3000
9	850	530	740	3200	2650
10	765	480	670	2860	2400
11	700	435	610	2600	2170
12	640	400	560	2400	2000
13	590	370	515	2200	1840
14	545	340	480	2000	1700
16	480	300	420	1800	1500
18	425	265	370	1600	1300
20	380	240	335	1400	1200
22	350	220	305	1300	1100
25	305	190	270	1150	950

6.13. Upotus- ja keskitysporaus

Tällä pöytäporakoneella voit tehdä myös upotus- tai keskitysporaauksia. Huomaa tassä, että upotus tulee tehdä alhaissimmalta nopeudella, mutta keskitysporaussessä tarvitaan korkea nopeus.

7.0. Huolto ja hoito

Pöytäporakone ei tarvitse juuri lainkaan huoltoa.

Pidä laite puhtaana.

Irrota verkkopistoke kaikista puhdistus- ja huoltofiooria varten.

Älä käytä puhdistukseen syövyttäviä puhdistusaineita. Huolehdi siitä, ettei koneen sisälle pääse nestettä. Rasvaa kiiltävät osat työn päättymisen jälkeen uudelleen. Erityisesti porapöytä tulisi rasvata säännöllisesti. Käytä rasvaamiseen tavallista markkinoidilla olevaa hapontonta voiteluravvaraata.

Huomio: Öljy- ja rasvapitoisia puhdistusliinoja sekä rasvan ja ölyn jäteitä ei saa panna talousjätteisiin. Hävitä ne ympäristöystävällisesti. Tarkasta ja puhdisti tuuletusaukot säännöllisesti. Säilytä laite kuivassa tilassa. Jos laite on vahingottunut, älä yrity

korjata sitä itse. Anna korjaustyöt sähköalan ammattikorjaamon tehtäväksi.

8.0. Varaosatilaus

Varaosia voi tilata t:mi ISC GmbH:ltä (osoite löytyy takuutodistuksesta), tällöin tulee antaa seuraavat tiedot:

- laitteen tyyppi
- laitteen tuotenumero
- laitteen tunnusnumero
- tarvittavan varaosan varaosanumero

9.0. Tekniset tiedot	SB 701/1	SB 1020/1W	SB 1020/1D	SB 1625/1W	SB 1625/1 D
Nimellisottojännite	230V ~/50 Hz	230V ~/50 Hz	400V ~/50 Hz	230V ~/50 Hz	400V ~/50 Hz
Nimellisteho	630 Watt	700 Watt	700 Watt	700 Watt	700 Watt
Käyttöläpä	S2 15 min.	S2 15 min.	S2 15 min.	S2 15 min.	S2 15 min.
Mootorin kierrosluku	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹	1400 min ⁻¹
Antokierrosluku	220 - 2.450 min ⁻¹	210 - 2220 min ⁻¹			
Nopeusasteita	12	12	12	12	12
Poraniskaran syöttökoko	B 16	B 16	B 16	B 16	B 16
Poranikaran kartio	MK2	MK2	MK2	MK2	MK2
Hammaskehräporanistukka	Ø 3 - 16 mm	Ø 3 - 16 mm	Ø 3 - 16 mm	Ø 3 - 16 mm	Ø 3 - 16 mm
Varen läpimitta kork.	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Uloottuvuus	126 mm	169 mm	169 mm	169 mm	169 mm
Porauspöydän mitat	200 x 195 cm	260 x 260 mm			
Pöydän kulmansäätö	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°	45° / 0° / 45°
Poraussyyys	60 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Pylän läpimitta	60 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Korkeus n.	ca. 850 mm	ca. 1010 mm	ca. 1010 mm	ca. 1590 mm	ca. 1590 mm
Pohjan pinta-ala	350 x 230 cm	405 x 240 mm	405 x 240 mm	450 x 265 mm	450 x 265 mm
Paino	33,5 kg	52,5 kg	52,5 kg	60 kg	60 kg
Aäninen painetaso LPA	61,5 dB(A)	61,5 dB(A)	61,5 dB(A)	61,5 dB(A)	61,5 dB(A)
Aäninen tehotaso LWA	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)

Teknisia ja ulkonäköä koskevia muutoksia voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta teknisen kehityksen edistyessä. Kaikki tämän käyttöohjeen mitat, ohjeet ja tiedot ovat sen vuoksi vain viitteellisiä.

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Ersatzteilnr.
1	Schnellspannbohrfutter	42.512.10.01.001
2	Zahnkranzbohrfutter SB 701/1	42.505.90.01.002
3	Bohrfutterschlüssel SB 701/1	42.505.90.01.003
4	klappbarer Späneschutz	42.505.90.01.004
5	Schalter Wechselstrom	42.512.10.01.005
6	Schalter Drehstrom	42.512.10.01.006
7	Schraubstock SB 701/1	42.505.90.01.007
8	Schraubstock SB 1020/1, SB 1625/1	42.512.10.01.008
o.B.	Keilriemensatz 2 tlg.	42.512.10.01.009
o.B.	Montagebeutel incl. Griff	42.512.10.01.010

Ersatzteilzeichnung

- (D) EG Konformitätserklärung
- (GB) EC Declaration of Conformity
- (F) Déclaration de Conformité CE
- (NL) EC Conformiteitsverklaring
- (E) Declaracion CE de Conformidad
- (P) Declaração de conformidade CE
- (S) EC Konformitetsförklaring
- (FIN) EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- (N) EC Konfirmitetserklaering
- (RUS) EC Заявление о конформности
- (HR) Dichiarazione di conformità CE
- (RO) Declarație de conformitate CE
- (TR) AT Uygunluk Deklarasyonu

Einhell®



- (GR) EC Δήλωση περί της ανταπόκρισης
- (I) Dichiarazione di conformità CE
- (OK) EC Overensstemmelseserklæring
- (CZ) EU prohlášení o konformitě
- (HU) EU Konformkijelentés
- (SL) EU Izjava o skladnosti
- (PL) Oświadczenie o zgodności z normami
- (SK) Vyhlásenie EU o konormite
- (BG) Deklarация за съответствие на ЕО

Säulenbohrmaschine SB 701/1; SB 1020/1 W;
SB 1020/1 D; SB 1625/1 W; SB 1625/1 D

Der Unterzeichnende erklärt in Namen der Firma die Über-einstimmung des Produktes.

The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.

Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.

De onderstaande verklaart in naam van de firma dat het product overeenstemt met de volgende richtlijnen en normen.

El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.

O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas.

Undertecknade förklarar i firmans namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.

Alekkirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraavia direktivejä ja standardejä:

Undertecknede erklarer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.

Логотипомый подтверждает от имени фирмьбы что настоящие изделия соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvvel és normákkal.

következő irányelvvelakkal és normákkal.

Subsemnatul declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün sağlığından anılan yönetmelikler ve normalar uygun olduğunu beyan eder.

Εν συνδριατι της εταιρείας δηλώνει ο υπογεγραμμένος την συμφωνία του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανόνες και πρότυπα:

Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.

På firmaets vegne erklærer under tegnede, at produktet imødekommer kravene i følgende direktiver og normer.

Níže podepsaný jménem firmy prohlašuje, že výrobek odpovídá následujícím směrnicím a normám.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvvelakkal és normákkal.

Podpisani izjavljam v imenu podjetja, da je proizvod v skladu s sledеćim smernicami in standardi.

Níže podepsaný oswiadcza w imieniu firmy, że produkt jest zgodny z następującymi przepisami i normami.

Podpisujúci zažíva prehľad v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými smernicami a normami.

Дополнительно декларируется от имени на фирмата

съответствието на продукта.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvvelakkal és normákkal.

Subsemnatul declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün sağlığından anılan yönetmelikler ve normalar uygun olduğunu beyan eder.

Εν συνδριατι της εταιρείας δηλώνει ο υπογεγραμμένος την συμφωνία του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανόνες και πρότυπα:

Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.

På firmaets vegne erklærer under tegnede, at produktet imødekommer kravene i følgende direktiver og normer.

Níže podepsaný jménem firmy prohlašuje, že výrobek odpovídá následujícím směrnicím a normám.

Az aláíró kijelenti, a cége nevében a termék megegyezését a következő irányelvvelakkal és normákkal.

Podpisani izjavljam v imenu podjetja, da je proizvod v skladu s sledеćim smernicami in standardi.

Níže podepsaný oswiadcza w imieniu firmy, że produkt jest zgodny z następującymi przepisami i normami.

Podpisujúci zažíva prehľad v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými smernicami a normami.

Дополнительно декларируется от имени на фирмата

съответствието на продукта.

EN 61029-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 05.04.2004

Brunhölzl
Leiter Produkt-Management

Tamberg
Produkt-Management

Archivierung / For archives:	SB 701/1: 4250590-03-4141800-E	SB 1020/1W: 4250790-03-4141800-E
	SB 1020/1D: 4250790-03-4141800-E	SB 1625/1D: 4251210-03-4141800-E
		SB 1625/1W: 4251220-03-4141800-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäß Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

(S) GARANTIBEVIS

Vi lämnar 2 års garanti på produkten som beskrivs i bruksanvisningen. Denna garanti gäller om produkten uppvisar brister 2-års-garantin gäller från och med leveransdagen eller när kundens tekniker kontrollerat att produkten fungerar. En förtalning för att garantin ska kunna tas i anspråk är att produkten har underhållts enligt instruktionerna i bruksanvisningen samt att produkten har använts på ändamålsenligt sätt.

Givetvis gäller fortfarande de lagstadgade rättigheterna till garanti under denna 2-års-period.

Garantin gäller endast för Förbundsrepubliken Tyskland eller i de länder där den regionala centraldistributionspartnern befinner sig som kompletterning till de lagstadgade föreskrifter som gäller i resp. land. Kontakta din kontaktperson vid den regionala kundtjänsten eller vänd dig till serviceadressen som anges nedan.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschreite innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

(FIN) TAKUUTODISTUS

Käytöohjeessa kuvatulle laitteelle myönämme 2 vuoden takuun siinä tapauksessa, että valmistamamme tuote on puhdasellinen, 2 vuoden nääräältä alkaen joko vaaransiirtymisestä tai sitä hetkestä, jolloin asiakas on ottanut laitteen haltuunsa. Takuuvaatteleiden edellytyksessä on laitteen käytöohjeessa alettu käytettävä oikein ja selin turvallista huolto sekä latteimme määräysten mukaisesti.

On itsessään selvää, että asiakkaan lakiinmääräiset takuuvarausoikeudet säilyvät näiden 2 vuoden aikana.

Takuu on voimassa Saksan Littoratsavallan alueella tai kunkin päämyyntiedustajan alueen missä pakollisesti voimassaolevia lakiinmääräisten täydennyskeinä. Asiakkaan tulee kääntyä takuusilolla alueesta vastuussa olevan asiakaspalvelun tai alla mainituun huoltopalvelun puoleen.



③ Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:



Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinnning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmaterial utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.





④ Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita



Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisiä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka on sisällytetty kansallisiin lakiin, tulee loppuun käytetty sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätyskseen uusikäytöön varten.

Kierrätyks vaihtoehtona takaisinlähettämisele:
Sähkölaitteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaista hävitämisestä kierrätyksen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätpisteeseen, joka suorittaa laitteen hävitämisestä paikallisten kierrätyks- ja jäteenpoistomääristen mukaisesti hyödyntäen käyttökeloisen raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaitteita, joissa ei ole sähköä.

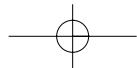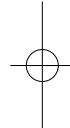

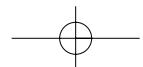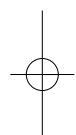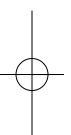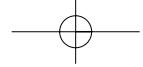

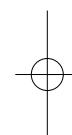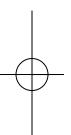

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

(FIN)

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainen kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvulla.

EH 03/2005

