

- (D) Bedienungsanleitung
Schlagbohrmaschine
- (SL) Navodila za uporabo
Udarni vrtalni stroj
- (H) Használati utasítás
Ütvefúrógép
- (HR) Upute za uporabu
Uđarna bušilica
- (RS) Uputstva za upotrebu
Električna glodalica za izradu utora
- (CZ) Návod k obsluze
Příklepová vrtačka
- (SK) Návod na obsluhu
Príklepová vrtačka

Einhell®

④

CE

Art.-Nr.: 42.598.10

I.-Nr.: 01017

BT-ID **1050 E**





Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf der Bohren / Schlagbohren Umschalter nur im Stillstand umgeschaltet werden

Preklopno stikalo za preklapanje med funkcijo vrtanja in funkcijo udarnega vrtanja lahko preklapljate le, ko je udarni vrtalnik v mirovanju, ker se le tako lahko izognete poškodovanju gonila.

A hajtómű megsérülésének az elekerülése érdekében, a fúró/ütvefúró átkapcsolót csak nyugalmi állapotban szabad átkapcsolni.

Da biste izbjegli oštećenje pogona, preklopnik za bušenje/udarno bušenje treba aktivirati samo kad uređaj ne radi.

Da biste izbegli oštećenje pogona, preklopnik za bušenje/udarno bušenje treba da aktivirate samo dok uredaj ne radi.

Aby se zabránilo poškození převodovky, je třeba provádět přepínání vrtání/vrtání s příklepem pouze ve vypnutém stavu.

Aby sa zabránilo poškodeniu prevodovky, smie sa prepínač vŕtania/príklepového vŕtania prepínať iba vtedy, keď je vŕtačka v stave pokoja



Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf die Gangumschaltung nur im Stillstand umgeschaltet werden

Da bi preprečili poškodbe gonila, smete izvajati prestavljanje samo v stanju mirovanja naprave.



A hajtómű megsérülésének az elkerüléséért, a sebességátkapcsolót csak nyugalmi állapotban szabad átkapcsolni.

Da biste izbjegli oštećenje pogona, promjenu brzine vrtnje treba obavljati samo kad uređaj ne radi.







Da biste sprečili oštećenja prenosnika, smer obrtanja sme da se prebacuje samo kada je uredaj u stanju mirovanja.






Aby se zabránilo poškození převodovky, smí být přepínání směru otáčení prováděno pouze ve vypnutém stavu.

Aby sa zabránilo poškodeniu prevodovky, smú sa prepínať otáčkové stupne iba vtedy, keď je prístroj v stave pokoja.

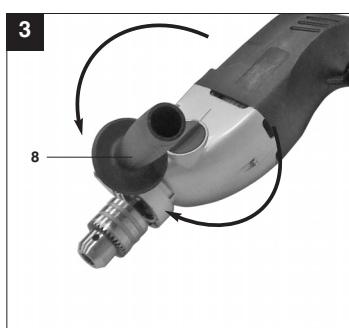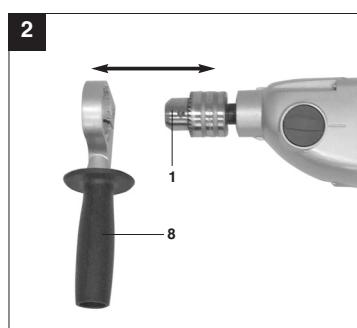

3

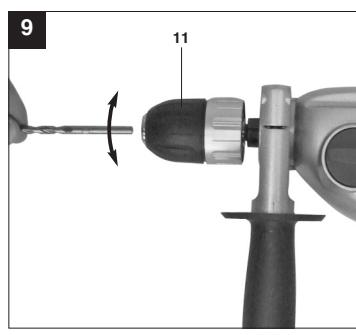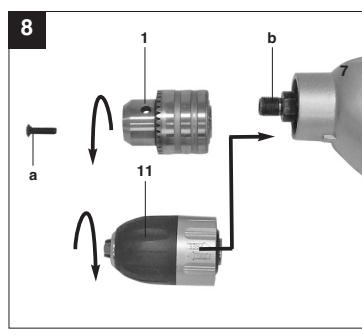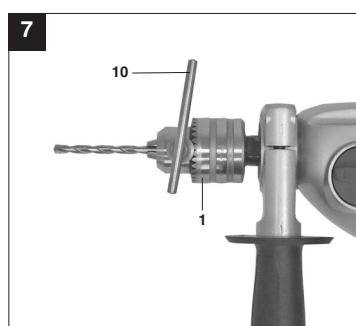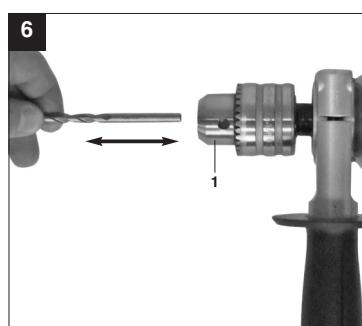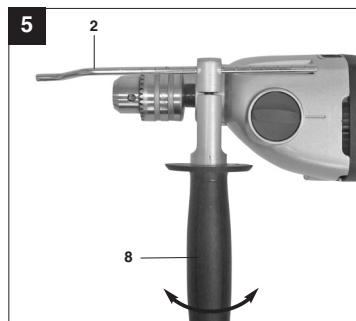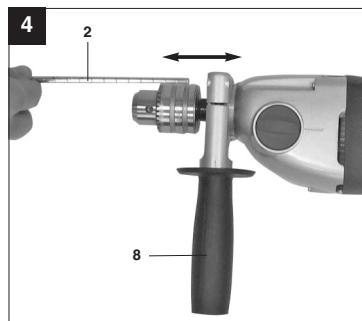

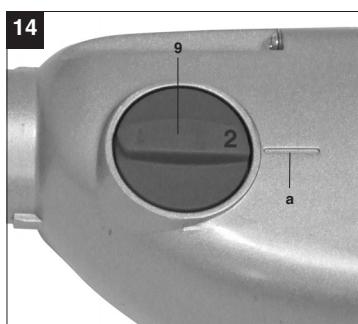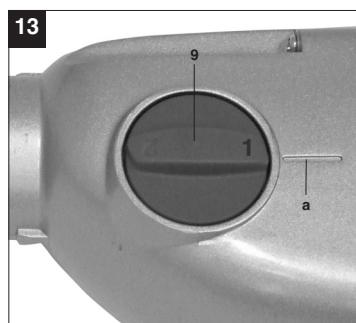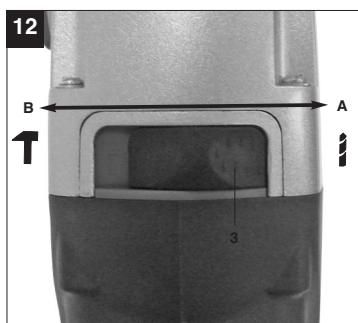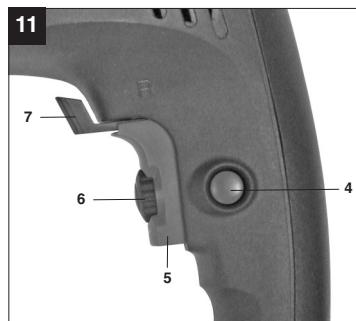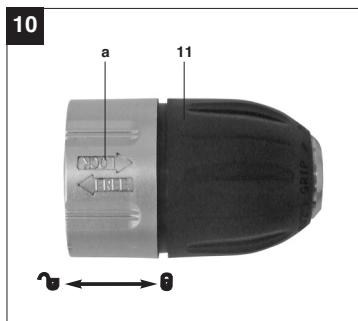

D

"WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen"



Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.





Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!



Tragen Sie eine Schutzbrille.

Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustrretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

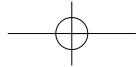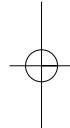

⚠ Achtung!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen zur Folge haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung (Bild 1)

1. Zahnkranzbohrfutter
2. Bohrtiefenanschlag
3. Bohren-/Schlagbohren-Umschalter
4. Feststellknopf
5. Ein-/Ausschalter
6. Drehzahl-Regler
7. Rechts-/Linkslauf-Umschalter
8. Zusatzhandgriff
9. Drehzahlumschalter
10. Spannschlüssel
11. Schnellspannbohrfutter

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Bohrmaschine ist zum Bohren von Löchern in Holz, Eisen, Buntmetallen und Gestein unter Verwendung des entsprechenden Bohrwerkzeugs ausgelegt.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht

bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	1050 W
Leerauf-Drehzahl 1:	0-1100 min ⁻¹
Leerauf-Drehzahl 2:	0-3000 min ⁻¹
Bohrleistung:	Beton 13 mm Stahl 10 mm Holz 25 mm
Schutzklasse:	II / □
Gewicht:	3,3 kg

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel L _{PA}	93,2 dB(A)
Unsicherheit K _{PA}	3 dB
Schallleistungspegel L _{WA}	104,2 dB(A)
Unsicherheit K _{WA}	3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.


Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

Schlagbohren in Beton

Schwingungsemissons Wert a_h = 15,885 m/s²
 Unsicherheit K = 1,5 m/s²

Bohren in Metall

Schwingungsemissons Wert a_h ≤ 2,5 m/s²
 Unsicherheit K = 1,5 m/s²

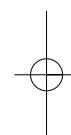

D**Achtung!**

Der Schwingungswert wird sich aufgrund des Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges ändern und kann in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1. Zusatzhandgriff montieren (Bild 2-3/Pos. 8)

Der Zusatzhandgriff (8) bietet Ihnen während der Benutzung der Schlagbohrmaschine zusätzlichen Halt. Benutzen Sie das Gerät daher nicht ohne den Zusatzhandgriff.

Befestigt wird der Zusatzhandgriff (8) an der Schlagbohrmaschine durch Klemmung. Durch drehen des Griffes im Uhrzeigersinn wird die Klemmung angezogen. Drehen gegen den Uhrzeigersinn löst die Klemmung.

- Der beiliegende Zusatzhandgriff (8) muss zunächst montiert werden. Hierzu ist durch Drehen des Griffes die Klemmung weit genug zu öffnen, damit der Zusatzhandgriff über das Bohrfutter (11) auf die Schlagbohrmaschine geschoben werden kann.
- Nach dem Aufschieben des Zusatzhandgriffes (8) schwenken Sie diesen in die für Sie angenehmste Arbeitsposition.
- Jetzt den Griff in entgegengesetzter Drehrichtung wieder zudrehen, bis der Zusatzhandgriff fest sitzt.
- Der Zusatzhandgriff (8) ist für Rechtshänder ebenso wie für Linkshänder geeignet.

5.2 Tiefenanschlag montieren und einstellen (Bild 4/Pos. 2)


Der Tiefenanschlag (2) wird vom Zusatzhandgriff (8) durch Klemmung gehalten. Die Klemmung wird wieder durch Drehen des Griffes gelöst bzw. festgezogen.

- Lösen Sie die Klemmung und setzen Sie den Tiefenanschlag (2) in die dafür vorgesehene Aussparung des Zusatzhandgriffes ein.
- Bringen Sie den Tiefenanschlag (2) auf gleiche Ebene zum Bohrer.
- Ziehen Sie den Tiefenanschlag um die gewünschte Bohrtiefe zurück.

- Drehen Sie den Griff des Zusatzhandgriffes (8) wieder zu bis dieser fest sitzt.
- Bohren Sie nun das Loch, bis der Tiefenanschlag (2) das Werkstück berührt.

5.3 Einsetzen des Bohrers (Bild 6-7)

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.
- Tiefenanschlag (2) wie in 5.2 beschrieben lösen und in Richtung Bohrgriff schieben. Somit hat man freien Zugang zum Bohrfutter (1).
- Das Bohrfutter mit dem mitgelieferten Spannschlüssel (10) gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
- Für einen optimalen Sitz sollte der Bohrer bzw. das Werkzeug so weit wie möglich in das Bohrfutter hineingesetzt werden. Ziehen Sie nach Einstellen des Bohrers bzw. Werkzeuges das Bohrfutter (1) im Uhrzeigersinn mit dem Spannschlüssel (10) fest, bis der Bohrer bzw. das Werkzeug eingespant ist. Prüfen Sie, ob der Bohrer fest im Bohrfutter (1) sitzt.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz des Bohrers bzw. Werkzeuges (Netzstecker ziehen!).

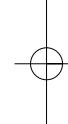**5.4 Montage Schnellspannbohrfutter (Bild 8)**

- Schraube (a) aus dem Zahnkranzbohrfutter (1) herausdrehen (Linksgewinde).
- Zahnkranzbohrfutter (1) wie in Bild 8 gezeigt, abschrauben (Rechtsgewinde).
- Schnellspannbohrfutter (11) in umgekehrter Reihenfolge auf das Gewinde (b) aufschrauben und mit der Schraube (a) fixieren.

5.5 Einsetzen des Bohrers (Bild 9-10)

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.
- Das Schnellspannbohrfutter (11) ist mit einem Arretierungs-Verschluss ausgestattet: Verriegeln = Hülse (a) nach vorne drücken Entriegeln = Hülse (a) nach hinten drücken
- Tiefenanschlag wie in 5.2 beschrieben lösen und in Richtung Zusatzhandgriff schieben. Somit hat man freien Zugang zum Bohrfutter (11).
- Diese Schlagbohrmaschine ist mit einem Schnellspann-Bohrfutter (11) ausgestattet.
- Drehen Sie das Bohrfutter (11) auf. Die Bohreröffnung muss groß genug sein, um den Bohrer aufzunehmen.
- Wählen Sie einen geeigneten Bohrer aus. Schieben Sie den Bohrer soweit wie möglich in die Bohrfutteröffnung hinein.
- Drehen Sie das Bohrfutter (11) zu. Prüfen Sie, ob der Bohrer fest im Bohrfutter (11) sitzt.

- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz des Bohrers bzw. Werkzeuges (Netzstecker ziehen!).
- im Ein-/Ausschalter (5) ein.
- Nehmen Sie diese Einstellung nicht während des Bohrens vor.

6. Bedienung

6.1 Ein/Ausschalter (Bild 11/Pos. 5)

- Setzen Sie zuerst einen geeigneten Bohrer in das Gerät ein (siehe 5.3/5.5).
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
- Setzen Sie die Bohrmaschine direkt an der Bohrstelle an.

Einschalten:

Ein-/Ausschalter (5) drücken

Dauerbetrieb:

Ein-/Ausschalter (5) mit Feststellknopf (4) sichern.

Ausschalten:

Ein-/Ausschalter (5) kurz eindrücken.

6.2 Drehzahl einstellen (Bild 11/Pos. 5)

- Sie können die Drehzahl während des Betriebes stufenlos steuern.
- Durch mehr oder wenig starkes Drücken des Ein-/Ausschalters (5) wählen Sie die Drehzahl.
- Wahl der richtigen Drehzahl: Die am besten geeignete Drehzahl ist abhängig vom Werkstück, von der Betriebsart und vom eingesetzten Bohrer.
- Geringer Druck auf Ein-/Ausschalter (5): niedrigere Drehzahl (Geeignet für: kleine Schrauben, weiche Werkstoffe)
- Größerer Druck auf Ein-/Ausschalter (5): höhere Drehzahl (Geeignet für: groß/lanze Schrauben, harte Werkstoffe)

Tipp: Bohren Sie Bohrlöcher mit geringer Drehzahl an. Erhöhen Sie die Drehzahl danach schrittweise.

Vorteile:

- Der Bohrer ist beim Anbohren leichter zu kontrollieren und rutscht nicht ab.
- Sie vermeiden zersplitterte Bohrlöcher (z.B. bei Kacheln).

6.3 Vorwählen der Drehzahl (Bild 11/Pos. 6)

- Der Drehzahl-Regler (6) ermöglicht es Ihnen, die maximale Drehzahl zu definieren. Der Ein-/Ausschalter (5) kann nur noch bis zur vorgegebenen Maximaldrehzahl eingedrückt werden.
- Stellen Sie die Drehzahl mit dem Einstellring (6)

- Nehmen Sie diese Einstellung nicht während des Bohrens vor.

6.4 Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Bild 11/Pos. 7)

- Nur im Stillstand umschalten!
- Stellen Sie mit dem Rechts-/Linkslauf-Umschalter (7) die Laufrichtung des Schlagbohrers ein:

Laufrichtung	Schalterposition
Rechtslauf (Vorwärts und Bohren)	R
Linkslauf (Rücklauf)	L

6.5 Bohren/Schlagbohren-Umschalter (Bild 12/Pos. 3)

- Nur im Stillstand umschalten!

Bohren:

Bohren-/Schlagbohren-Umschalter (3) in Stellung Bohren. (Position A)
Anwendung: Hölzer; Metalle; Kunststoffe

Schlagbohren:

Bohren-/Schlagbohren-Umschalter (3) in Stellung Schlagbohren. (Position B)
Anwendung: Beton; Gestein; Mauerwerk

6.6 Drehzahlbereich definieren (Bild 13/14)

Der Drehzahlumschalter (9) verschafft Ihnen die Möglichkeit, in einem bestimmten Drehzahlbereich zu arbeiten.

Schalterposition Stufe 1

Drehzahlbereich: Hohes Drehmoment, niedrige Geschwindigkeit

Schalterposition Stufe 2


Drehzahlbereich: Niedriges Drehmoment, hohe Geschwindigkeit

Achtung! Nehmen Sie diese Einstellung nicht während des Bohrens vor

6.7 Tipps für das Arbeiten mit Ihrer Schlagbohrmaschine

6.7.1 Bohren von Beton und Mauerwerk

- Stellen Sie den Bohren/Schlagbohren Umschalter (3) auf die Position B (Schlagbohren).
- Benutzen Sie für das Bearbeiten von Mauerwerk oder Beton immer Hartmetallbohrer und eine hohe Drehzahleinstellung.

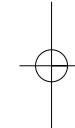

D**6.7.2 Bohren von Stahl**

- Stellen Sie den Bohren/Schlagbohren Umschalter (3) auf die Position A (Bohren).
- Benutzen Sie für das Bearbeiten von Stahl immer HSS-Bohrer (HSS = Hochlegierter Schnellarbeitsstahl) und eine niedrige Drehzahleinstellung.
- Es ist empfehlenswert die Bohrung durch ein geeignetes Kühlmittel zu schmieren um unnötigen Bohrverschleiß zu vermeiden.

6.7.3 Schrauben eindrehen/lösen

- Stellen Sie den Bohren/Schlagbohren Umschalter (3) auf die Position A (Bohren).
- Benutzen Sie eine niedrige Drehzahleinstellung.

6.7.4 Löcher anbohren

Falls Sie ein tiefes Loch in ein hartes Material (wie etwa Stahl) bohren möchten, empfehlen wir, dass Sie das Loch mit einem kleineren Bohrer vorbohren.

6.7.5 Bohren in Fliesen und Kacheln

- Stellen Sie zum Anbohren den Umschalter Bohren/Schlagbohren (3) auf die Position A (Bohren).
- Stellen Sie den Umschalter Bohren/Schlagbohren (3) auf die Position B (Schlagbohren), sobald der Bohrer die Fliese/Kachel durchschlagen hat.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzworrichtungen, Luftschlitzte und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.

10

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
 - Artikelnummer des Gerätes
 - Ident-Nummer des Gerätes
 - Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils
- Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

SLO



„Opozorilo! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!“



Uporabljajte zaščito sluha.

Vpliv hrupa lahko povzroči izgubo sluha.





Uporabljajte masko za zaščito pred prahom.

Pri obdelovanju lesa in ostalih materialov lahko nastaja zdravju škodljiv prah. Material, ki vsebuje azbest, se ne sme obdelovati!



Uporabljajte zaščitna očala.

Med delom nastajajoče iskre ali drobci, ostružki in prah, ki izstopajo iz naprave, lahko povzročijo izgubo vida.

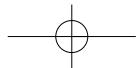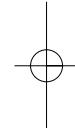

SLO**⚠ Pozor!**

Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati preventivne varnostne ukrepe, da bi tako preprečili poškodbe in škodo na napravi. Zato ta navodila skrbno preberite. Ta varnostna navodila shranite dobro, da Vam bodo informacije vsak čas na razpolago. V primeru, da bi to napravo predali drugim osebam, Vas prosimo, da ta navodila za uporabo izročite skupaj z napravo.

Mi ne prevzemo nobene odgovornosti za nesreče ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil in varnostnih navodil.

1. Varnostni napotki

Odgovarajoče varnostne napotke lahko preberete v priloženi knjižici.

⚠ OPOZORILO!

Preberite varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe.
Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.

2. Opis naprave (Slika 1)

1. Zobata vpenjalna glava
2. Omejevalo globine vrtanja
3. Preklopno stikalo za preklop vrtanje/udorno vrtanje
4. Priridilni gumb
5. Stikalo za vklop/izklop
6. Regulator števila vrtljajev
7. Preklopno stikalo za preklop vrtenja v desno/levo
8. Dodatni ročaj
9. Preklopno stikalo za izbiro števila vrtljajev
10. Ključ za vpenjanje
11. Hitrovpenjalna glava

3. Predpisana namenska uporaba

Vrtalni stroj je, pod pogojem uporabe primerne opreme za vrtanje, koncipiran za vrtanje luknenj v les, železo, barvne kovine in kamnine.

Stroj je dovoljeno uporabljati samo za namene, za katere je bil konstruirani. Vsaka druga uporaba ni dovoljena. Za kakršnokoli škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik / upravljač, ne pa

proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene profesionalne, obrnitske ali industrijske uporabe. Ne prevzemamo nobenega jamstva, če se naprava uporablja za profesionalne, obrnitske ali industrijske namene ali za izvajanje podobnih dejavnosti.

4. Tehnični podatki

Omrežna napetost:	230 V~ 50 Hz
Sprejem moči:	1050 W
Število vrtljajev v prostem teku 1:	0 - 1100 min ⁻¹
Število vrtljajev v prostem teku 2:	0 - 3000 min ⁻¹
Vrtalna zmogljivost:	beton 13 mm jeklo 10 mm les 25 mm
Zaščitni razred:	II / 
Teža:	3,3 kg

Hrup in vibracije

Vrednosti hrupa in vibracij so bile ugotovljane v skladu z EN 60745.

Nivo zvočnega tlaka L _{pA}	93,2 dB (A)
Negotovost K _{pA}	3 dB
Nivo zvočne moči L _{WA}	104,2 dB (A)
Negotovost K _{WA}	3 dB

Uporabljajte zaščito za ušesa.

Hrup lahko povzroči izgubo sluha.

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri) ugotovljene v skladu z EN 60745.

Udorno vrtanje v beton (ročaj)

Emisijska vrednost vibracij a_h = 15,885 m/s²

Negotovost K = 1,5 m/s²

Vrtanje v kovino (ročaj)

Emisijska vrednost vibracij a_h ≤ 2,5 m/s²

Negotovost K = 1,5 m/s²

⚠ Pozor !

Vrednost vibracij se bo spremenjala glede na področje uporabe električnega orodja in lahko v izjemnih primerih prekorači navedeno vrednost.

SLO

5. Pred uporabo

Pred priklopom se prepričajte, če se podatki na tipski podatkovni tablici skladajo s podatki o električnem omrežju.

Zmeraj izvlecite električni priključni vtikač preden začnete izvajati nastavitev na skobljiču.

5.1. Montaža dodatnega ročaja (Slika 2 - 3/Poz. 8)

Dodatni ročaj (8) Vam med uporabo udarnega vrtalnega stroja nudi dodatno oporo. Zato stroj je uporabljajte brez dodatnega ročaja.

Dodatni ročaj (8) se na udarni vrtalni stroj pritrdi tako, da ga vpnete. Z vrtenjem ročaja v smeri urinega kazalca pritegnite pritridlev tegu ročaja. Z vrtenjem ročaja v nasprotni smeri urinega kazalca pa pritrditev sprostite.

- Priloženi dodatni ročaj (8) je potrebno najprej montirati. Za to je potrebno z vrtenjem ročaja pritrilni obroč dovolj odpreti, da lahko dodatni ročaj potisnete preko vpenjalne glave (11) na udarni vrtalni stroj.
- Po tem, ko dodatni ročaj (8) nataknete, ga obrnite v položaj, ki bo Vam najbolj odgovarjal.
- Zdaj pa ročaj vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca tako dolgo, dokler ne bo dodatni ročaj trdno pritren na udarni vrtalni stroj.
- Dodatni ročaj (8) je primeren za levičarje in za desničarje.

5.2 Montaža in nastavitev omejevala globine vrtanja (Slika 4/Poz. 2)

Omejevalo globine vrtanja (2) je pritrjeno na pritrilnem obroču dodatnega ročaja (8). Pritrilni obroč zatisnete oz. Sprostite tako, da vrtite ročaj v smeri urinega kazalca oz. V nasprotni smeri urinega kazalca.

- Sprostite pritrilni obroč in vstavite omejevalo globine vrtanja (2) v za predvideno odprtino dodatnega ročaja.
- Omejevalo globine vrtanja (2) nastavite na raven svedra.
- Omejevalo globine vrtanja potegnjte za željeno globino vrtanja nazaj.
- Ponovno privijte ročaj dodatnega ročaja (8) tako, da bo ta nameščen trdn.
- Zdaj vrtajte luknjo tako dolgo, dokler se omejevalo globine vrtanja (2) ne dotakne obdelovanca.

5.3 Vstavljanje svedra (Slika 6-7)

- Zmeraj izvlecite električni priključni vtikač preden začnete izvajati nastavitev na napravi.
- Odopustite globinsko omejevalo (2) kot je opisano v točki 5.2 in ga potisnite v smeri ročaja.

za sveder. Tako imate prosti dostop do vpenjalne glave (1).


- Vpenjalno glavo odprite z dobavljenim vpenjalnim ključem (10) proti smeri urinega kazalca.
- Za optimalno nameščenost svedra oz. orodja, mora biti sveder oz. orodje vstavljeni čim globje v vpenjalni glavi. Po vstavljanju svedra oz. orodja zategnjite vpenjalno glavo (1) z vpenjalnim ključem (10) v smeri urinega kazalca tako, da bo sveder oz. orodje čvrsto vpeto v vpenjalni glavi (1).
- V rednih časovnih presledkih preverjajte čvrsti položaj svedra oz. orodja (izvlecite električni priključni vtikač).

5.4 Montaža hitrovpenjalne glave (Slika 8)

- Vijak (a) odvijte iz zobate vpenjalne glave (1) (levi navoj).
- Zobato vpenjalno glavo (1) odvijte kot je prikazano na sliki 8 (deni navoj).
- Hitrovpenjalno glavo (11) privijte v obratnem vrstnem redu na navoje (b) in fiksirajte z vijakom (a).

5.5 Vstavljanje svedra (Slika 9-10)

- Preden pričnete izvajati nastavljala dela na udarnem vrtalnem stroju, je vedno prvo potrebno potegniti električni vtikač iz električne omrežne vtičnice.
- Hitrovpenjalna glava (11) je opremljena z aretirno zaporo:
zapiranje = pušč (a) potisnite naprej
odpiranje = pušč (a) potisnite nazaj
- Omejevalo globine vrtanja sprostite tako, kot je prikazano pod točko 5.2 in ga potisnite v smeri dodatnega ročaja. Tako imate prosti dostop do vpenjalne glave (11).
- Ta stroj za udarne vrtanje je opremljen s hitrovpenjalno glavo (11).
- Vpenjalno glavo (11) odvijte tako, da se odpre. Odprtina za sprejem svedra mora biti dovolj velika, da lahko sprejme sveder.
- Izberite ustrezni sveder. Potisnite sveder v odprtino vpenjalne glave tako daleč, kot je možno.
- Vpenjalno glavo (11) zaprite. Preverite, če je sveder trdno in nemrečno nameščen v vpenjalni glavi (11).
- V rednih časovnih intervalih preverjajte, če je sveder oz. orodje pravilno nameščeno (Potegnjte električni vtikač iz električne omrežne vtičnice!).

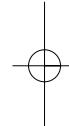

SLO**6. Uporaba****6.1 Stikalo za vklop/izklop (Slika 11/Poz.5)**

- Prvo v napravo vstavite ustrezni sveder (glej 5.3/5.5).
- Električni omrežni vtikač priključite v ustrezno električno vtičnico.
- Vrtalni stroj nastavite neposredno na točko, ki je predvidena za vrtenje.

Vklop:

Pritisnite na stikalo za vklop/izklop (5).

Nepretrgano delovanje:

Stikalo za vklop/izklop (5) pritrdirite s pritrdilnim gumbom (4).

Izklop:

Na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop (5).

6.2 Nastavitev števila vrtlajev (Slika 11/Poz. 5)

- Med delovanjem lahko brezstoporenjsko kontrolirate število vrtlajev svedra.
- Število vrtlajev lahko izbirate tako, da bolj močno ali manj močno pritiske na stikalo za vklop / izklop (5).
- Izberite pravilnega števila vrtlajev: Število vrtlajev, ki je najbolj primerno, je odvisno od obdelovanca in od svedra, ki je vstavljen.
- Manjši pritisk na stikalo za vklop / izklop (5): manjše število vrtlajev (primerno za: manjše vijke, mehkejše obdelovanje)
- Večji pritisk na stikalo za vklop / izklop (5): večje število vrtlajev (primerno za: večje/daljše vijke, trde obdelovanje)

Nasvet: Luknje prvo navrtajte z manjšim številom vrtlajev. Nato pa postopoma povečajte število vrtlajev.

Prednosti:

- Sveder je pri navrtavanju lažje kontrolirati in ne zdrsn.
- S tem pa se tudi izognete razdrobljenim luknjam (n.pr. pri ploščicah).

6.3 Predizbira števila vrtlajev (Slika 11/Poz. 6)

- Regulator števila vrtlajev (6) Vam omogoča, da nastavite največje število vrtlajev. Zdaj lahko stikalo za vklop/izklop (5) pritisnete le še do vnaprej nastavljenega maksimalnega števila vrtlajev.
- Število vrtlajev nastavite na nastavjalnem obročku (6), ki se nahaja na stikalni za vklop/izklop (5).
- Nastavitev ne spremenljajte medtem, ko vrate.

14

6.4 Preklopno stikalo za izbiro smeri vrtenja levo/desno (Slika 11/Poz. 7)

- **Preklaplajte le v mirovanju!**
- Preklopno stikalo za izbiro smeri vrtenja (7) nastavite na željeno smer vrtenja svedra udarnega vrtalnega stroja:

Smer vrtenja**Položaj stikala**

Desna smer vrtenja (naprej in vrtanje)

R

Leva smer vrtenja (vzvratni tek)

L

6.5 Preklopno stikalo za preklop med vrtanjem in udarnim vrtanjem (Slika 12/Poz. 3)


- **Preklaplajte le v mirovanju!**

Vrtanje:

Preklopno stikalo za preklop vrtenje/udarne vrtenje

(3) v položaju za vrtanje. (položaj A)

Uporaba: leseni material; kovine; umetne mase

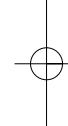**Udarne vrtenje:**

Preklopno stikalo za preklop vrtenje/udarne vrtenje

(3) v položaju za udarne vrtenje. (položaj B)

Uporaba: beton; kamnina; zid

6.6 Določitev območja števila vrtlajev (Slika 13/14)

Preklopno stikalo za izbiro števila vrtlajev (9) Vam omogoča, da delate v določenem območju števila vrtlajev.


Položaj stikala - stopnja

Območje števila vrtlajev: Velik vrtlni moment, majhna hitrost

Pozor! To nastavitev ne spremojte med vrtanjem.

6.7 Nasveti za delo z Vašim udarnim vrtalnikom**6.7.1 Vrjanje v beton in v zid**

- Preklopno stikalo za preklop vrjanje / udarne vrjanje (3) nastavite na položaj B (udarne vrjanje).
- Za obdelovanje zidov ali betona vedno uporabljajte svedre iz trdine in nastavitev za visoko število vrtlajev.

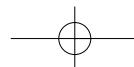

6.7.2 Vrtanje v jeklo

- Preklopno stikalo za preklop vrtanje / udarno vrtanje (3) nastavite na položaj A (vrtanje).
- Za obdelovanje jekla vedno uporabljajte HSS-svedre (HSS = visoko legirano jeklo za hitro delovanje) in nizko število vrtljajev.
- Priporočljivo je, da luknjo nameščate z ustreznim hladilnim sredstvom in tako preprečite nepotrebno obrabo svedra.

6.7.3 Privijanje in odvijanje vijakov

- Preklopno stikalo za preklop vrtanje / udarno vrtanje (3) nastavite na položaj A (vrtanje).
- Uporabite nastavitev manjšega števila vrtljajev.

6.7.4 Navrtavanje luknenj

V primeru, da hočete izvrtati globoko luknjo v trdo kovino (kot je jeklo), Vam priporočamo, da pred tem luknjo navrtnete z manjšim svedrom.

6.7.5 Vrtanje v ploščice in tlakovec

- Preklopno stikalo za preklop vrtanje / udarno vrtanje (3) nastavite na položaj A (vrtanje).
- Preklopno stikalo za preklop vrtanje / udarno vrtanje (3) nastavite na položaj B (udarno vrtanje) takoj, ko sveder preluknja ploščico ali tlakovec.

7. Zamenjava električnega priključnega kabla

Če se električni priključni kabel te naprave poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno strokovno usposobljena oseba, da bi preprečili ogrožanje varnosti.

8. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje rezervnih delov

Pred vsemi čistilnimi deli izklopite električni vtikač iz električne priključne vtičnice.

8.1 Čiščenje

- Zaščitite naprave, zračne reže in ohišje motorja vzdržujte v karseda čistem stanju. Napravo zdrgnite s čisto krpo ali pa jo izpihajte s komprimiranim zrakom (pod nizkim pritiskom).
- Priporočamo, da napravo očistite takoj po vsaki uporabi.

- V rednih intervalih napravo očistite tudi z mokro krpo in mazavim milom. Ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev ali razredčil; ta sredstva lahko začnejo načirati dele iz umetne mase. Pazite na to, da voda ne more prodreti v notranjost naprave.

8.2 Oglene ščetke

Pri prekomernem iskrenju naj strokovnjak za elektriko preveri oglene ščetke.
Pozor! Oglene ščetke lahko zamerja le strokovnjak za elektriko.

8.3 Vzdrževanje

V notranosti naprave se ne nahajajo nobeni deli, kateri bi terjali vzdrževanje.

8.4 Naročanje rezervnih delov:

Pri naročilu rezervnih delov navedite naslednje podatke:

- Tip stroja
 - Številka artikla/stroja
 - Identifikacijska številka stroja
 - Številka rezervnega dela, ki ga naročate
- Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info

9. Odstranjevanje in reciklaža

Naprava je ovita v ovojnino, da bi preprečili poškodovanje zaradi transporta. Ta ovojnina je surovina in jo kot tako lahko ponovno uporabimo ali pa jo predammo v reciklažo.
Naprava in njegov pribor so sestavljeni iz različnih materialov, kot n.pr. kovina in umetna masa.
Defektne konstrukcijske dele predajte na deponijo za posebne odpadke. Povprašajte v strokovni trgovini ali pri občinski upravi!

H



„Figyelmeztetés – Sérülés veszélyének lecsökkentéséhez olvassa el a használati utasítást”



Viseljen egy zajcsökkentő fülvédőt.

A zaj befolyása hallásvesztéssel vezethet.





Viseljen egy porvéddőárlacot.

Fa és más anyagok megdolgozásánál az egészségre káros por keletkezhet. Azbeszt tartalmú anyagokat nem szabad megmunkálni!



Viseljen egy védőszemüveget.

Munka közben keletkező szikrák vagy a készülékből kipattanó szillákok, forgács vagy porok vakulást okozhatnak.

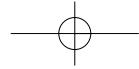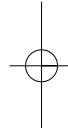

⚠ Figyelem!

A készülékek használatánál be kell tartani egy párhuzamossági intézkedéseket, azért hogy sérülésekkel és károkat megakadályozzon. Olvassa ezért ezt a használati utasítást alaposan át. Örizze jól meg, azért hogy mindenkor rendelkezésére álljonak az információk. Ha átdáná más személyeknek a készüléket, akkor kézbesítseki vele ezt a használati utasítást is.

Nem vállalunk felelősséget olyan balesetekről és károkért, amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen hagyása által keletkeznek.

1. Biztonsági utasítások

A megfelelő biztonsági utasítások a mellékelt füzetetcskében találhatóak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Olvason minden biztonsági utalást és utasítást el.

A biztonsági utalások és utasítások betartásán belüli működésük következménye áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések lehetnek.

Örizze meg a biztonsági utalásokat és utasításokat a jövőre nézve.

2. A készülék leírása (1-es kép)

1. Fogaskoszorúfűrőtokmány
2. Fűrásmélységüköző
3. Átkapcsoló fűrni - /ütvefűrni
4. Rögzítőgomb
5. Be- / Kikapcsoló
6. Fordulatszám-szabályozó
7. Átkapcsoló jobb - /balmenet
8. Pót fogantyú
9. Fordulatszámatkápcsoló
10. Feszítőkulcs
11. Gyorszorítású fűrótokmány

3. Rendeltetésszerű használat

A fűró a megfelelő fűroszszám használatával, fákból, nemvas fémekből és kövezetekből való lyukak fűrészára lett méretezve.

A gépet csak rendeltetései szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink a meghatározásuk szerint nem kisipari, kézmvípari vagy ipari üzemelek területén történő bevetésre lettek tervezve. Ezért a nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék kisipari, kézmvípari vagy ipari üzemelek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.

4. Technikai adatok

Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	1050 W
Üresjáratú-fordulatszám 1:	0-1.100 perc ⁻¹
Üresjáratú-fordulatszám 2:	0-3.000 perc ⁻¹
Fűrész teljesítmény:	Beton 13 mm Acél 10 mm Fa 25 mm
Védőosztály:	II / □
Tömeg:	3,3 kg

Zaj és vibrálás

A zaj és a vibráció értékek az EN 60745 szerint lettek mérve.

Hangnyomásmérték L _{PA}	93,2 dB(A)
Bizonytalanság K _{PA}	3 dB
Hangteljesítménymérték L _{WA}	104,2 dB(A)
Bizonytalanság K _{WA}	3 dB

Hordjon egy zajcsökkenő fülvédőt.

A zaj befolyása hallásveszteségekhez vezethet.

Rezgésesszérfürdők (három irány vektorösszege) az EN 60745 szerint lettek meghatározva.

Ütvefűrni betonba

Rezgésesszízióértékek a_h = 15,885 m/s²
Bizonytalanság K = 1,5 m/s²

Fűrni fémbe

Rezgésesszízióértékek a_h ≤ 2,5 m/s²
Bizonytalanság K = 1,5 m/s²

H**⚠ Figyelem!**

A elektromos szerszám rezgésérteke a bevetési résztől függően meg fog változni és kivétele esetekben a megadott érték felett lehet.

5. Beüzemeltetés előtt

Győződjön meg a rákapsolás előtt arról, hogy a típustáblán megadott adatok megegyeznek a hálózati adatokkal.

Húzza minden ki a hálózati csatlakozót, mielőtt beállításokat végezne el a készüléken.

**5.1 A pót fogantyú felszerelése
(képek 2-től - 3-ig/poz. 8)**

Az ütvefűrőgép használatánál a pót fogantyú (8) kiegészítő tartást nyújt. Ezért ne használja a készüléket a pót fogantyú nélkül.

A pót fogantyú (8) beszorítás által lesz az ütvefűrőgépre felrővíve. A fogantyúnak az óramutató forgási irányába való elfordítása által lesz a szorítás meghúzva. Az óramutató járásával elérkező irányba való csavarás kereszti a beszorítást.

- Legelőször fel kell szerezni a mellékelt pót fogantyút (8). Ehhez a fogantyú elfordítása által elég ki kell nyílni a szorítót, azért hogy a pót fogantyút a fűrótokmányon (11) keresztül az ütvefűrőgépre lehessen tolni.
- A pót fogantyú (8) feltolása után forditsa azt, az Ön számára lekényelmesebb munkahelyzetbe.
- Most a fogantyút az ellenkező forgásirányba ismét addig becsavarmi, amíg a pót fogantyú feszesen nem fekszik.
- A pót fogantyú (8) úgy a jobbkezesek számára mint a balkezesek számára alkalmas.

**5.2 A mélységütköző felszerelése és beállítása
(4-es kép/poz. 2)**

A mélységütközőt (2) beszorítás által a pót fogantyú (8) tartja. A beszorítás a fogantyú elfordítása által lesz megeresztve ill. feszítse húzva.

- Eressze meg a szorítást és tegye be a mélységütközőt (2) a pót fogantyúnak arra előrelátott lyukába.
- Tegye a mélységütközőt (2) a fűróval egyszintbe.
- Húzza a kívánt fűrás mélységre vissza a mélységütközőt.
- Csavarja ismét addig be a pót fogantyú (8) fogantyúját, amíg feszesen nem fekszik.
- Most addig fúrja a lyukat, amíg a mélységütköző (2) a munkadarabot meg nem érinti.

5.3 A fűró betevése (6-7-es kép)

- Húzza minden ki a hálózati csatlakozót, mielőtt beállításokat végezne el a készüléken.
- Az 5.2-ben leírottak szerint megereszeni a mélységütközőt (2) és a fűró fogantyú irányába tolni. Ezáltal szabad a fűró tokmányhoz (1) való hozzáérhetés.
- A fűró tokmányt a vele szállított szorítókulccsal (10) az óramutató járásával ellenkező irányba kinyitni.
- Egy optimális fekvéséhez a fűrót illetve a szerszámot amennyire csak lehet be kell tenni a fűró tokmányba. A fűró ill. a szerszámnak a betevése után a szorítókulccsal (10) az óramutató forgási irányába addig feszítse húzni a fűró tokmányt (1) amíg be nincs szorítva a szerszám. Ellenőrizze le, hogy a fűró feszesen bent fekszik e a fűró tokmányban (1).
- Ellenőrizze le rendszeres időközökben a fűró ill. a szerszám feszítését (kihúzni a hálózati csatlakozót).

**5.4 A gyors szorítású fűró tokmány összeszerelés
(8-as kép)**

- Kicsavarni a csavarta (a) a fogaskoszorú fűró tokmányból (1) (balmenet).
- A 8-es képen mutatottak szerint lecsavarni a fogaskoszorú fűró tokmányt (1) (jobbmenet).
- Ellenkező sorrendben felcsavarni a gyors szorítású fűró tokmányt (11) a menetre (b) és fixálni a csavarral (a).

5.5 A fűró betevése (9-10-es kép)

- Húzza minden ki a hálózati csatlakozót, mielőtt beállításokat végezne el a készüléken.
- A gyors szorítású fűró tokmány (11) egy arretálózárral van ellátva:
Bereteszelní = előre nyomni a hüvelyt (a)
Kírteszelní = hátra nyomni a hüvelyt (a)
- Az 5.2-ben leírottak szerint megereszeni a mélységütközőt és a pót fogantyú irányába tolni. Ezáltal szabad a fűró tokmányhoz (11) való hozzáérhetés.
- Az ütvefűrőgép egy gyors szorítású fűró tokmányal (11) van felszerelve.
- Csavarja fel a fűró tokmányt (11). A furónyillásnak elég nagynak kell lennie, ahhoz hogy befogadjá a fűrót.
- Válaszon ki egy megfelelő fűrót. Tolja a fűrót addig be a fűró tokmány nyílásba ameddig csak lehet.
- Csavarja be a fűró tokmányt (11). Ellenőrizze le, hogy a fűró feszesen bent fekszik e a fűró tokmányban (11).

- Ellenőrizze le rendszeres időközökben a fűrő ill. a serszám feszes fekvését (kihúzni a hálózti csatlakozót!).
- Állitsa be a be-/kikapcsolóban (5) levő beállítógyűrűvel (6) a fordulatszámot.
- Ezt a beállítást nem a fűrás ideje alatt elvégezni.

6. Kezelés

6.1 Be/kikapcsoló (11-es kép/poz. 5)

- Tegyen először egy megfelelő fűrőt a készülékbe (lásd a 5.3-et/5.5-et).
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő dugaszoló aljzatba.
- Tegye a fűrógépet direkt a fűráshelyre rá.

Bekapcsolni:

Megnyomni a be-/kikapcsolót (5)

Tartósízem:

A rögzítőgombbal (4) biztosítani a be-/kikapcsolót (5).
Figyelem! Arretálás csak a jobbmenetben lehetséges.

Kikapcsolni:

Röviden benyomni a be-/kikapcsolót (5).

6.2 A fordulatszám beállítása (11-es kép/poz. 5)

- Az üzem ideje alatt fokozatmentesen lehet irányítani a fordulatszámot.
- A fordulatszámot a be-/kikapcsoló (5) erősebb vagy gyengébb nyomása által válthatja ki.
- A helyes fordulatszám kiválasztása: A legjobban megfelelő fordulatszám a munkadarabtól, az üzemmódtól és a használt fűrőtől függ.
- Gyenge nyomás a be-/kikapcsolóra (5): Alacsony fordulatszám (megfelelő: kis csavarokhoz, puha munkaanyagokhoz)
- Nagyobb nyomás a be-/kikapcsolóra (5): magasabb fordulatszám (megfelelő: nagy/hosszú csavarokhoz, kemény munkaanyagokhoz)

Tipp: Fűrólyukat alacsony fordulatszámmal megfűrni. Azután a fordulatszámot fokozatosan növelni.

Előnyök:

- A megfűrásnál könnyebben lehet kontrollálni a fűrőt és ezáltal nem csúszik le.
- Elkerüli a szétforgásolódott furatokat (mint például a cseppéknél).

6.3 A fordulatszám előzetes kiválasztása (11-es kép/poz. 6)

- A fordulatszám-szabályozó (6) lehetővé teszi Önnel a maximális fordulatszámi meghatározását. A be-/kikapcsolót (5) most csak az előre megadott maximális fordulatszámagig lehet benyomni.

- Állitsa be a be-/kikapcsolóban (5) levő beállítógyűrűvel (6) a fordulatszámot.
- Ezt a beállítást nem a fűrás ideje alatt elvégezni.

6.4 Jobb-/balmenet-átkapcsoló (11-es kép/poz. 7)

- Csak nyugalmi helyzetben átkapcsolini!
- Állitsa be a jobb-/balmenet-átkapcsolóval (7) az ütvefűrő forgásirányát:

Forgásirány	Kapcsolóhelyzet
Jobbmenet (előre és fűrni)	R
Balmenet (hátrafutás)	L


6.5 Fűrni-ütvefűrni-átkapcsoló (12-es kép/poz. 3)

- Csak nyugalmi helyzetben átkapcsolini!

Fűrni:

Fűrni-/ütvefűrni-átkapcsoló (3) a fűrni állásban.
(pozíció A)

Alkalmazás: Faanyagok; fémek; műanyagok

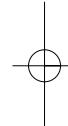

Ütvefűrni:

Fűrni-/ütvefűrni-átkapcsoló (3) az ütvefűrni állásban.
(pozíció B)

Alkalmazás: Beton; közteker; falazat

6.6 A fordulatszámterjedelem definálása (13-es kép/14-es kép)

A fordulatszámterjedelem (9) megszerzi Önnel a lehetőséget, ahhoz hogy egy meghatározott fordulatszámterjedelmen belül dolgozzon.

Kapcsolópozíció 1. fok

Fordulatszámterjedelem: Magas forgató nyomaték, magas sebesség

Figyelem! Ezt a beállítást nem a fűrás ideje alatt elvégezni.

6.7 Tippek az ütvefűrőgéppel való dolgozáshoz

6.7.1 Beton és falazatok fűrása

- Állitsa a fűrni/ütvefűrni átkapcsolót (3) a B pozícióra (ütvefűrni).
- A falazatok vagy a beton megdolgozására használja mindenkor a keményfémfűrőt és egy magas fordulatszámbeállítást.

H**6.7.2 Acél fúrása**

- Állítsa a fúrni/ütvefúrni átkapcsolót (3) az A pozícióra (fúrni).
- Acél megdolgozására minden a HSS-fúrót (HSS=erősen ötvözött gyorsacél) és egy alacsony fordulatszámot használni.
- A fölösleges fűrókopás elkerüléséhez ajánlatos a fúrást egy megfelelő hűtőszerrrel kenni.

6.7.3 A csavarok behajtása/kiereszése

- Állítsa a fúrni/ütvefúrni átkapcsolót (3) az A pozícióra (fúrni).
- Használjon egy alacsony fordulatszámbeállítást.

6.7.4 Lyukak megfúrása

Ha egy mély lyukat akar egy kemény anyagba (mint például acélba) fúrni, akkor ajánljuk, hogy egy kisebb fúróval fúrja meg előre a lyukat.

6.7.5 Kőlapok és csempék fúrása

- Állítsa a megfúrárásra a fúrni/ütvefúrni átkapcsolót (3) az A pozícióra (fúrni).
- Miután a fúró áttörte a kőlapot/csempét állítsa az átkapcsolót fúrni/ütvefúrni (3) a B pozícióba (ütvefúrni).

7. A hálózati csatlakozásvezeték kicserélése

Ha ennek a készüléknak a hálózatra csatlakoztató vezetéke megsérült, akkor ezt a gyártó vagy annak a vevőszolgáltatása, vagy egy hasonlóan szakképzett személy által ki kell cserélni, azért hogy elkerülje a veszélyeztetéseket.

8. Tisztítás, karbantartás és pótalkatrészmegrendelés

Tisztítási munkák előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

8.1 Tisztítás

- Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető nyílásokat és a gépházat annyira por és píszkumentesen, amennyire csak lehet. Dörzsölje le a készüléket egy tiszta posztóval le vagy pedig fúja ki sűrített levegővel, alacsony nyomás alatt.
- Mi azt ajánljuk, hogy a készüléket direkt minden használat után kifizessítse.
- Tisztítsa meg a készüléket rendszeresen egy nedves posztóval és egy kevés kenőszappannal. Ne használjon tisztító és oldó szereket; ezek

megtámadhatják a készülék műanyagrészzeit. Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülék belsejébe.

8.2 Szénkefék

Túlságos szíkraképződés esetén, ellenőriztesse le a szénkefeket egy villamossági szakember által.

Figyelem! A szénkefeket csak egy villamossági szakember cserélheti ki.

8.3 Karbantartás

A készülék belsejében nem található további karbantartandó rész.

8.4 A pótalkatrész megrendelése:

A pótalkatrészek megrendelésénél a következő adatokat kell megadni

- A készülék típusát
 - A készülékk cikkszámát
 - A készülék ident-számát
 - A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-számát
- Aktuális árak és információk a www.isc-gmbh.info alatt találhatóak.

9. Megsemmisítés és újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz. A szállítási és annak a tartozékok különböző anyagokból állnak, mint például fém és műanyagok. A defekt alkatrészeket vigye a külön hulladék megsemmisítéshez. Érdeklődjön utána a szaküzletben vagy a községi közigazgatásnál!



„Upozorenje – pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik ozljedivanja“



Nosite zaštitu za sluš.

Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.





Nosite masku za zaštitu od prašine.

Kod obrade drva i drugih materijala može nastati po zdravlje opasna prašina. Ne smije se obradjivati materijal koji sadrži azbest!



Nosite zaštitne naočale.

Iskre koje nastaju tijekom rada ili iverje, strugotine i prašina koja izlazi iz uredjaja mogu uzrokovati gubitak vida.

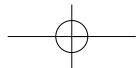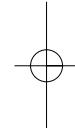

HR/
BIH**△ Pažnja!**

Da bi se spriječila ozljedjivanja i nastanak šteta prilikom korištenja uređaja, treba se pridržavati sigurnosnih mjera opreza. Zbog toga pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svaku dobu budu na raspolaganju. U slučaju da uređaj trebate predati drugoj osobi, uručite joj s njime i ove upute za uporabu.

Ne preuzimamo jamstvo za nesreće ili štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa i njihovih sigurnosnih napomena.

1. Sigurnosne napomene

Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći će u priloženoj knjižici.

△ UPOZORENJE!

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.
Propusti kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati el. udar, požar i/ili teška ozljedjivanja.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduće korištenje.

2. Opis uređaja (slika 1)

1. Nazubljeni zaglavnik za svrdlo
2. Graničnik dubine bušenja
3. Preklopnik za bušenje/udarno bušenje
4. Gumb za fiksiranje
5. Sklopka za uključivanje/isključivanje
6. Regulator broja okretaja
7. Preklopnik za desni/lijevi smjer vrtnje
8. Dodatna ručka
9. Preklopnik za broj okretaja
10. Ključ za stezanje
11. Zaglavnik za brzo pritezanje svrdla

3. Namjenska uporaba

Bušilica je namijenjena bušenju rupa u drvu, željezu, obojenim metalima i kamenu uz primjenu odgovarajućeg alata za bušenje.

Stroj se smije koristiti samo u skladu s namjenom. Svaka drukčija uporaba izvan ovih okvira nije namjenska. Za štete ili ozljedjivanja bilo koje vrste koje bi iz toga proizašle ne odgovara proizvođač nego korisnik.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruirani za korištenje u komercijalne svrhe kao ni u obrtu i industriji. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u obrtničkim ili industrijskim pogonima i sličnim djelatnostima.

4. Tehnički podaci

Mrežni napon:	230 V~ 50 Hz
Snaga:	1050 W
Broj okretaja u praznom hodu:	0 - 1.100 min ⁻¹
Broj okretaja u praznom hodu:	0 - 3.000 min ⁻¹
Snaga bušenja:	beton 13 mm čelik 10 mm drvo 25 mm
Klasa zaštite:	II / <input checked="" type="checkbox"/>
Težina:	3,3 kg

Buka i vibracije

Vrijednosti buke i vibracija odredene su prema normi EN 60745.

Razina zvučnog tlaka L _{PA}	93,2 dB (A)
Nesigurnost K _{DA}	3 dB
Intenzitet buke L _{WA}	104,2 dB (A)
Nesigurnost K _{WA}	3 dB

Nosite zaštitu za sluš.

Buka može utjecati na gubitak sluha.

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj triju pravaca) odredene su prema normi EN 60745.

Udarno bušenje u betonu

Vrijednost emisije vibracija a_h = 15,885 m/s²

Nesigurnost K = 1,5 m/s²

△ Pozor!

Vrijednost vibracija mijenja se zbog područja korištenja elektroalata i u iznimnim slučajevima može se nalaziti iznad zadane vrijednosti.

5. Prije puštanja u pogon

Prije uključivanja provjerite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.

Prije nego počnete podešavati uredaj izvucite utikač iz utičnice.

5.1. Montaža dodatne ručke (slika 2 - 3/poz. 8)

Dodata na ručka (8) služi tijekom korištenja udarne bušilice kao dodatno uporište. Zbog toga uredaj nikad nemojte koristiti bez dodatne ručke.

Ona (8) se pričvršćuje na udarnu bušilicu pomoći stezaljke. Okretanjem ručke u smjeru kazaljke na satu stezaljka se stže. Okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu stezaljka se otpušta.

- Najprije morate montirati priloženu dodatnu ručku (8). U tu svrhu okretanjem ručke otvorite stezaljku toliko da se dodatna ručka može provuci preko zaglavnika svrdla (11) na udarnu bušilicu.
- Kad stavite dodatnu ručku (8) zakrenite je u zaslužnu poziciju.
- Sad ponovno pritegnite ručku u suprotnom smjeru tako da se dodatna ručka učvrsti.
- Dodatna ručka (8) prikladna je za dešnjake i lijevake.

5.2 Montiranje i podešavanje graničnika dubine (slika 4/poz. 2)

Graničnik dubine (2) drži stezaljku dodatne ručke (8). Okretanjem ručke stezaljka se otpušta odn. steže.

- Otpustite stezaljku i umetnite graničnik dubine (2) u to da predviđeni otvor na dodatnoj ručki.
- Podesite graničnik dubine (2) na istu razinu sa svrdлом.
- Povucite graničnik natrag za željenu dubinu bušenja.
- Ponovno okrenite dodatnu ručku (8) tako da čvrsto usjedne.
- Sad bušite rupu tako da graničnik dubine (2) dodirne radni komad.

5.3 Umetanje svrdla (slika 6-7)

- Prije nego počnete podešavati stroj, uvijek izvucite mrežni utikač.
- Otpustite graničnik dubine (2) kao što je opisano u 5.2 i pomaknite ga u smjeru ručke. Na taj način imat ćete slobodan pristup zaglavniku svrdla (1).
- Otvorite zaglavnik svrdla pomoći priloženog ključa (9) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Za optimalan dosjed svrdlo odn. alat bi trebao umetnuti u zaglavnik što je moguće dublje. Nakon umetanja svrdla odn. alata stegnite zaglavnik (1) pomoći ključa (9), tako da svrdlo odn. alat budu učvršćeni. Provjerite je li svrdlo čvrsto fiksirano u

zaglavniku (1).

- U pravilnim razmacima provjeravajte fiksiranost svrdla odn. alata (izvucite mrežni utikač!).

5.4 Montaža zaglavnika za brzo pritezanje svrdla (slika 8)

- Odvignite vijak (a) iz nazubljenog zaglavnika za svrdlo (1) (lijevi navoj).
- Navrnite nazubljeni zaglavnik (1) kao što je prikazano na slici 8 (desni navoj).
- Zaglavnik za brzo pritezanje svrdla (11) navrnite na navoj (b) obrnutim redoslijedom i fiksirajte ga vijkom (a).

5.5 Umetanje svrdla (slika 9-10)

- Prije nego što počnete podešavati stroj, uvijek izvucite mrežni utikač.
- Zaglavnik za brzo pritezanje svrdla (11) ima zabravu za aretaciju:
Zabravljinjanje = čahuru (a) pritisnite prema naprijed
Odbravljinjanje = čahuru (a) pritisnite prema natrag
- Otpustite graničnik dubine kao što je opisano u 5.2 i pomaknite ga u smjeru dodatne ručke. Na taj način imat ćete slobodan pristup zaglavniku 1svrdla (1).
- Ova udarna bušilica opremljena je brzostežućim zaglavnikom za svrdlo (11).
- Odvignite zaglavnik za svrdlo (11). Otvor za svrdlo mora biti dovoljno velik da prihvati svrdlo.
- Odaberite prikladno svrdlo. Ugurajte svrdlo što je moguće dublje u otvor zaglavnika.
- Zavrnite zaglavnik za svrdlo (11). Provjerite je li svrdlo čvrsto fiksirano u zaglavniku (11).
- U pravilnim razmacima provjeravajte fiksiranost svrdla odn. alata (izvucite mrežni utikač!).

6. Rukovanje

6.1 Sklopka za uključivanje/isključivanje (slika 11/poz. 5)

- Najprije umetnite prikladno svrdlo u alat (vidi 5.3/5.5).
- Utaknite mrežni utikač u prikladnu utičnicu.
- Postavite bušilicu direktno na mjesto bušenja.

Uključivanje:

Pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje (5).

Trajni pogon:

Osigurajte sklopku za uključivanje/isključivanje (5) gumbom za fiksiranje (4).

HR/
BIH**Isključivanje:**

Nakratko pritisnite sklopku za uključivanje/isključivanje (5).

6.2 Podešavanje broja okretaja (slika 11/poz. 5)

- Za vrijeme pogona možete kontinuirano mijenjati broj okretaja.
- Broj okretaja mijenjate slabijim ili jačim pritiskom na sklopku za uključivanje/isključivanje (5).
- Odabir pravilnog broja okretaja: Najprikladniji broj okretaja ovisi o radnom komadu, vrsti pogona i o korištenom svrdlu.
- Manji pritisak na sklopku za uključivanje/isključivanje (5): manji broj okretaja (prikladan za: male vijke, meke materijale)
- Veći pritisak na sklopku za uključivanje/isključivanje (5): veći broj okretaja (prikladan za: velike/duge vijke, tvrde materijale)

Savjet: Rupe počnite bušiti s manjim brojem okretaja. Zatim postupno povećavajte broj okretaja.

Prednosti:

- Na početku bušenja svrdlo ćete lakše kontrolirati i ono neće sklinzuti.
- Izbjegićete deformiranje rupa (npr. kod keramičkih pločica).

6.3 Biranje broja okretaja (slika 11/poz. 6)

- Regulator broja okretaja (6) Vam omogućava definiranje broja okretaja. Sklopka za uključivanje/isključivanje (5) može se pritisnuti samo do maksimalnog broja okretaja.
- Podesite broj okretaja pomoću prstena (6) na sklopci za uključivanje/isključivanje (5).
- Ovo nemojte podešavati za vrijeme bušenja.

6.4 Preklopnik za desni/lijevi smjer vrtnje (slika 11/poz. 7)

- Smjerove vrtnje mijenjajte samo kad uređaj ne radi!
- Pomoći preklopnika (7) podesite smjer vrtnje udarnog svrdla:

Smjer vrtnje

Desni (vrtnja naprijed i bušenje)

Položaj sklopke

R

Lijevi (vrtnja unatrag)

L

6.5 Preklopnik za bušenje/udarne bušenje (slika 12/poz. 3)

- Smjerove vrtnje mijenjajte samo kad uređaj ne radi!

Bušenje:

Preklopnik za bušenje/udarne bušenje (3) stavite u položaj za bušenje (položaj A). Koristiti kod: drveta, metala, plastičnih materijala

Udarne bušenje:

Preklopnik za bušenje/udarne bušenje (3) stavite u položaj za udarne bušenje (položaj B). Koristiti kod: betona, kamena, zidova

6.6 Definiranje područja broja okretaja (slika 13/14)

Preklopnik za broj okretaja (9) omogućava rad u određenom području broja okretaja.

Položaj sklopke Stupanj 1

Područje broja okretaja: Veliki okretni moment, mala brzina

Položaj sklopke Stupanj 2

Područje broja okretaja: Mali okretni moment, velika brzina

Pozor! Ovo podešavanje nemojte provoditi tijekom bušenja.

6.7 Savjeti za rad s udarnom bušilicom**6.7.1 Bušenje betona i zidova**

- Preklopnik za vrstu bušenja (3) stavite u položaj B (udarne bušenje).
- Za obradu zidova ili betona uvijek koristite svrdla od tvrdog metala i podesite veći broj okretaja.

6.7.2 Bušenje čelika

- Preklopnik za vrstu bušenja (3) stavite u položaj A (bušenje).
- Za obradu čelika uvijek koristite tzv. HSS svrdla (HSS = visokolegirani brzorezni čelik) i podesite manji broj okretaja.
- Preporučujemo da prilikom bušenja koristite prikladno rashladno sredstvo kako biste izbjegli nepotrebno trošenje svrdla.

6.7.3 Urvtanje/odrvtanje vijaka

- Preklopnik za vrstu bušenja (3) stavite u položaj A (bušenje).
- Koristite manji broj okretaja.

6.7.4 Bušenje rupa

Želite li izbušiti duboku rupu u tvrdom materijalu (sličnom čeliku), preporučujemo da prvo napravite rupu s manjim svrdлом.

6.7.5 Bušenje u keramičkim pločicama i kamenu

- Za početak stavite preklopnik za vrstu bušenja (3) u položaj A (bušenje).
- Preklopnik za vrstu bušenja (3) stavite u položaj B (udarivo bušenje), čim srdlo probije pločicu/kamen.

7. Zamjena mrežnog priključka

Ako se ošteti mrežni priključni vod ovog uređaja, zamijeniti ga mora proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti.

8. Čišćenje, održavanje i narudžba rezervnih dijelova

Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

8.1 Čišćenje

- Zaštine naprave, otvore za zrak i kućište motora držite što čišćima od prašine i prljavštine. Istržite uredaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.
- Preporučujemo da uređaj očistite nakon svake uporabe.
- Redovito čistite uređaj vlažnom krpom i s malo sapunice. Ne koristite sredstva za čišćenje ni otpalpa; ona mogu oštetiti plastične dijelove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospije voda.

8.2 Ugljene četkice

Kod prekomernog iskreњa potrebno je da električar provjeri ugljene četkice. Pažnja! Ugljene četkice smije zamijeniti samo električar.

8.3 Održavanje

U unutrašnjosti uređaja nalaze se dijelovi koje treba održavati.

8.4 Narudžba rezervnih dijelova:

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova su potrebni sljedeći podaci:


- Tip uređaja
- Broj artikla uređaja
- Ident. broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene i informacije potražite na web-adresi www.isc-gmbh.info

9. Zbrinjavanje i recikliranje

Uredaj se nalazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja prilikom transporta. Ovo pakovanje je sirovina i zato se može ponovno upotrijebiti ili poslati na reciklažu.

Uredaj i njegov pribor izradjeni su od različitih materijala kao npr. metala i plastike. Neispravne sastavne dijelove otpremite na mjesta za zbrinjavanje posebnog otpada. Informacije potražite u specijaliziranoj trgovini ili nadležnoj općinskoj upravi.

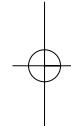

RS



„Upozorenje – Pročitajte uputstva kako bi se smanjio rizik od povreda“



Nosite zaštitu za sluš.

Uticaj buke može da uzrokuje gubitak slуха.



Nosite masku za zaštitu od prašine.

Kod obrade drva i drugih materijala može da nastane prašina opasna po zdravje. Ne sme da se obrađuje materijal koji sadrži azbest!



Nosite zaštitne naočari.

Iskre koje pršte tokom rada ili iver, opiljak i prašina koji izlaze iz uređaja mogu da uzrokuju gubitak vida.

△ Pažnja!

Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati propisa o bezbednosti kako biste sprečili povrede i štete. Stoga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali da predate drugim licima, prosledite im i ova uputstva za upotrebu / bezbednosne napomene. Ne preuzimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

1. Sigurnosna uputstva:

Odgovarajuća sigurnosna uputstva pronaći ćeće u priloženoj knjižici.

△ UPOZORENJE!

Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva.

Propusti kod pridržavanja bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzroče el.udar, požar i/ili teške povrede.

Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za buduće korišćenje.

2. Opis uređaja (slika 1)

1. Zupčasta stega za pritezanje burgije
2. Graničnik dubine bušenja
3. Preklopnik za bušenje/udarno bušenje
4. Dugme za fiksiranje
5. Prekidač za uključivanje/isključivanje
6. Regulator broja obrtaja
7. Preklopnik za desni/levi smer vrtnje
8. Dodatna ručka
9. Preklopnik za broj obrtaja
10. Ključ za stezanje
11. Stega za brzo pritezanje burgije

3. Namensko korišćenje

Bušilica je namenjena bušenju rupa u drvu, gvožđu, obojenim metalima i kamenu uz korišćenje odgovarajućeg alata za bušenje.

Mašina sme da se koristi samo prema svojoj nameni. Svako drugačije korišćenje nije u skladu s namenom. Za štete ili povrede bilo koje vrste koje iz toga proizlaze odgovoran je korisnik, a ne proizvodač.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruisani za korišćenje u komercijalne svrhe kao ni u zanatu i industriji. Ne preuzimamo garanciju ako se uređaj koristi u zanatskim ili industrijskim pogonima i sličnim delatnostima.

4. Tehnički podaci

Mrežni napon:	230 V~ 50 Hz
Utrošak snage:	1050 W
Broj obrtaja u praznom hodu 1:	0-1.100 min ⁻¹
Broj obrtaja u praznom hodu 2:	0-3.000 min ⁻¹
Snaga bušenja:	beton 13 mm čelik 10 mm drvo 25 mm
Klasa zaštite:	II / <input checked="" type="checkbox"/>
Težina:	3,3 kg

Buka i vibracije

Vrednosti buke i vibracija utvrđene su u skladu s normom EN 60745.

Nivo zvučnog pritiska L _{PA}	93,2 dB(A)
Nesigurnost K _{PA}	3 dB
Intenzitet buke L _{WA}	104,2 dB(A)
Nesigurnost K _{WA}	3 dB

Nosite zaštitu za sluš.

Buka može da utiče na gubitak sluha.

Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma triju pravaca) utvrđene su u skladu s normom EN 60745.

Udarno bušenje u betonu

Vrednost emisije vibracija a_H = 15,885 m/s²

Nesigurnost K = 1,5 m/s²

Bušenje u metalu

Vrednost emisije vibracija a_H ≤ 2,5 m/s²

Nesigurnost K = 1,5 m/s²

△ Pažnja!

Vrednost vibracija menja se zbog područja korišćenja elektroalata i u iznimnim slučajevima može da bude iznad zadane vrednosti.

RS

5. Pre puštanja u pogon

Pre uključivanja proverite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.

Pre nego počnete da podešavate uređaj, izvucite utikač iz utičnice.

5.1. Montaža dodatne ručke (slika 2 - 3/poz. 8)

Dodatatna ručka (8) služi tokom korišćenja udarne bušilice kao dodatno uporište. Stoga uređaj nikad nemajte da koristite bez dodatne ručke. Ona (8) se pricvršćuje na udarnu bušilicu pomoću stezaljke.

Obrtanjem ručke u smeru kazaljke na časovniku stezaljka se steže. Obrtanjem u smeru suprotnom od kazaljke na časovniku stezaljka se olabavljaju.

- Najpre morate da montirate priloženu dodatnu ručku (8). U tu svrhu obrtanjem ručke otvorite stezaljku toliko da dodatna ručka može da se provuče preko stegе burgije (11) na udarnu bušilicu.
- Kad stavite dodatnu ručku (8) zakrenite u radni položaj koji Vam je najugodniji.
- Sada ponovo stegnite ručku u suprotnom smeru tako da se dodatna ručka učvrsti.
- Dodatna ručka (8) podesna je za dešnjake i levake.

5.2 Montiranje i podešavanje graničnika dubine (slika 4/poz. 2)

Graničnik dubine (2) drži stezaljku dodatne ručke (8). Obrtanjem ručke stezaljka labavi odn. steže.

- Olabavite stezaljku i umetnite graničnik dubine (2) u za to predviđen otvor na dodatnoj ručki.
- Podesite graničnik dubine (2) na isti nivo sa burgijom.
- Povucite graničnik nazad za željenu dubinu bušenja.
- Ponovo okrenite dodatnu ručku (8) tako da se čvrsto uglavi.
- Sada bušite rupu tako da graničnik dubine (2) dodirne obradak.

5.3 Umetanje burgije (slika 6-7)

- Pre nego što započnete podešavati mašinu, uvek izvucite mrežni utikač.
- Otpustite graničnik dubine (2) kao što je opisano u 5.2 i pomerite ga u smeru ručke. Na taj način imaćete slobodan pristup stegi burgije (1).
- Otvorite stegu burgije pomoću priloženog ključa (10) u smeru suprotnom od kazaljke časovnika.
- Za optimalnu učvršćenosburgiju odn. alat bi trebalo umetnuti u stegu šta dublje. Nakon umetanja burgije odn. alata pritežite stegu (1) pomoću ključa (10), tako da se burgija odn. alat učvrste. Proverite je li burgija čvrsto fiksirana u

stegi (1).


- U pravilnim razmacima proveravajte fiksiranost burgije odn. alata (izvucite mrežni utikač!).

5.4 Montaža stegе za brzo pritezanje burgije (slika 8)

- Odvignite zavrtnj (a) iz zupčaste stegе za burgiju (1) (levi navoj).
- Navmitе zupčastu stegu (1) kao što je prikazano na slici (desni navoj).
- Stegu za brzo pritezanje burgije (11) navmitе na navoj (b) obrnutim redom i fiksirajte je zavrtnjem (a).

5.5 Umetanje burgije (slika 9-10)

- Pre nego što ćete da počnete podešavati mašinu, uvek izvucite mrežni utikač.
- Stega za brzo pritezanje burgije (11) ima bravu za uglavlivanje:
Uglavlivanje = čauru (a) pritisnite prema napred
Odglavljivanje = čauru (a) pritisnite prema nazad
- Otpustite graničnik dubine kao što je opisano u 5.2 i pomerite ga u smeru dodatne ručke. Na taj način imaćete slobodan pristup stezi burgije (11).
- Ova udarna bušilica ima brzostežuću stegu burgije (11).
- Odvignite stegu burgije (11). Otvor za burgiju treba da bude dovoljno velik da prihvati burgiju.
- Izaberite podesnu burgiju. Ugurajte burgiju što dublje u otvor stegе.
- Zavrnite stegu burgije (11). Proverite da li je burgija čvrsto fiksirana u stegi (11).
- U pravilnim intervalima proveravajte fiksiranost burgije odn. alata (izvucite mrežni utikač!).

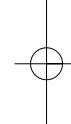

6. Rukovanje

6.1 Prekidač za uključivanje/isključivanje (slika 11/poz. 5)

- Prvo umetnite odgovarajuću burgiju u alat (vidi 5.3/5.5).
- Utaknite mrežni utikač u prikladnu utičnicu.
- Postavite bušilicu direktno na mesto bušenja.

Uključivanje:

Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (5).

Trajni pogon:

Osigurajte prekidač za uključivanje/isključivanje (5) dugmetom za fiksiranje (4).

Isključivanje:

Nakratko pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (5).

6.2 Podešavanje broja obrtaja (slika 11/poz. 5)

- Za vreme pogona možete kontinuirano da menjate broj obrtaja.
- Broj obrtaja menjate slabijim ili jačim pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje (5).
- Izbor pravilnog broja obrtaja: Najpodesniji broj obrtaja zavisi od obratka, vrste pogona i korišćene burgije.
- Manji pritisak na prekidač za uključivanje/isključivanje (5): manji broj obrtaja (prikladan za: male zavrtnje, meke materijale)
- Veći pritisak na prekidač za uključivanje/isključivanje (5): veći broj obrtaja (prikladan za: velike/duge vijke, tvrde materijale)

Savjet: Rupe počnite bušiti s manjim brojem obrtaja. Zatim postepeno povećavajte broj obrtaja.

Prednosti:

- Na početku bušenja burgiju ćete lakše kontrolirati i ona neće da sklizne.
- Izbeći ćete deformisanje rupa (npr. kod keramičkih pločica).

6.3 Biranje broja obrtaja (slika 11/poz. 6)

- Regulator broja obrtaja (6) Vam omogućuje definiranje broja obrtaja. Prekidač za uključivanje/isključivanje (5) može da se pritisne samo do maksimalnog broja obrtaja.
- Podesite broj obrtaja pomoću prstena (6) na prekidaču za uključivanje/isključivanje (5).
- Ovo nemotje podešavati tokom bušenja.

6.4 Preklopnik za desni/levi smer vrtnje (slika 11/poz. 7)

- Smerove vrtnje menjajte samo dok uređaj ne radi!
- Pomoću preklopnika (7) podesite smer vrtnje udarne burgije:

Smer vrtnje

Desni (vrtnja napred i bušenje)

Položaj prekidača

R

Levi (vrtnja unazad)

L

6.5 Preklopnik za bušenje/udarno bušenje (slika 12/poz. 3)

Smerove vrtnje menjajte samo dok uređaj ne radi!

Bušenje:

Preklopnik za bušenje/udarno bušenje (3) stavite u položaj za bušenje (položaj A). Koristiti kod: drveta, metala, plastičnih materijala.

Udarno bušenje:

Preklopnik za bušenje/udarno bušenje (3) stavite u položaj za udarno bušenje (položaj B).

6.6 Definisanje područja broja obrtaja (slika 13/14)

Preklopnik za broj obrtaja (9) omogućuje rad u određenom području broja obrtaja.

Položaj prekidača Stepen 1

Područje broja obrtaja: Veliki obrtni momenat, mala brzina

Položaj prekidača Stepen 2

Područje broja obrtaja: Mali obrtni momenat, velika brzina

Pažnja! Ovo podešavanje nemotje da vršite za vreme bušenja.

6.7 Saveti za rad s udarnom bušilicom**6.7.1 Bušenje betona i zidova**

- Preklopnik za vrstu bušenja (3) stavite u položaj B (udarno bušenje).
- Za obradu zidova ili betona uvek koristite burgije od tvrdog metala i podesite veći broj obrtaja.

6.7.2 Bušenje čelika

- Preklopnik za vrstu bušenja (3) stavite u položaj A (bušenje).
- Za obradu čelika uvek koristite tzv. HSS burgije (HSS = visokolegirani brzorezni čelik) i podesite manji broj obrtaja.
- Preporučamo da kod bušenja koristite podesno rashladno sredstvo kako biste izbegli nepotrebno trošenje burgije.

6.7.3 Uvrtanje/odvrtanje zavrtanja

- Preklopnik za vrstu bušenja (3) stavite u položaj A (bušenje).
- Koristite manji broj obrtaja.


6.7.4 Bušenje rupa

Ako želite da izbušite duboku rupu u tvrdom materijalu (sličnom čeliku), preporučamo da prvo napravite rupu s manjom burgijom.

- Za početak stavite preklopnik za vrstu bušenja (3) u položaj A (bušenje).
- Preklopnik za vrstu bušenja (3) stavite u položaj B (udarno bušenje), čim burgija probije pločicu/kamen.

6.7.5 Bušenje u keramičkim pločicama i kamenu

- Za početak stavite preklopnik za vrstu bušenja (3) u položaj A (bušenje).

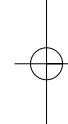

RS**7. Zamena mrežnog priključnog voda**

Ako se ošteći mrežni priključni vod ovog uređaja, mora da ga zameni proizvođač ili njegova servisna služba ili kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.


mesta za zbrinjavanje posebnog otpada. Informacije potražite u specijalizovanoj trgovini ili nadležnoj opštinskoj upravi.

8. Čišćenje, održavanje i narudžba rezervnih dijelova

Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

8.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, otvore za zrak i kućište motora držite što čišćima od prašine i prljavštine. Istrajte uredaj čistom krpom ili ga ispušte komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.
- Preporučujemo da uredaj očistite nakon svake uporabe.
- Redovito čistite uredaj vlažnom krpom i s malo masnog sapuna. Ne koristite sredstva za čišćenje ni otapala; ona mogu oštetiti plastične dijelove uredaja. Pripazite na to da u unutrašnjosti uredaja ne dospije voda.

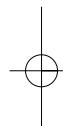**8.2 Ugljene četkice**

Kori prekomernog iskreњa potrebno je da električar provjeri ugljene četkice. Pažnja! Ugljene četkice smije zamijeniti samo električar.

8.3 Održavanje

U unutrašnjosti uredaja nema dijelova koje treba održavati.

8.4 Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova treba navesti sljedeće podatke:


- tip uređaja
- broj artikla uređaja
- identifikacijski broj uređaja
- kataloški broj potrebnog rezervnog dijela

Aktuelne cene i informacije potražite na sajtu

www.isc-gmbh.info

**9. Zbrinjavanje i reciklovanje**

Uredaj se nalazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja tokom transporta. Ovo pakovanje je sirovina i zato može ponovo da se upotrebí ili pošalje na reciklovanje. Uredaj i njegov pribor izrađeni su od različitih materijala kao npr. metala i plastike. Neispravne sastavne delove otpremite na

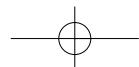

CZ



„Varování – Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze“



Noste ochranu sluchu.

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.





Noste ochrannou prachovou masku.

Při opracovávání dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiály obsahující azbest nesmí být opracovávány!



Noste ochranné brýle.

Při práci vznikající jiskry nebo z přístroje vylétávající úlomky, třísky a prachy mohou způsobit ztrátu zraku.

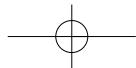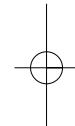

CZ**⚠ Pozor!**

Při používání přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k obsluze. Dobře si ho uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním i tento návod k obsluze.

Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů.

1. Bezpečnostní pokyny:

Příslušné bezpečnostní pokyny najeznete v přiložené brožurce.

⚠ VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.

Zanedbání při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.

Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.

2. Popis přístroje (obr. 1)

1. Sklíčidlo s ozubeným věncem
2. Hloubkový doraz vrtání
3. Přepínač vrtání/vrtání s příklepem
4. Zajišťovací knoflík
5. Za-/vypínač
6. Regulátor otáček
7. Přepínač pravý/levý chod
8. Přídavná rukojet'
9. Přepínač otáček
10. Klíč ke sklíčidlu
11. Rychlopínací sklíčidlo

3. Použití podle účelu určení

Vrtáčka je určena na vrtání otvorů do dřeva, železa, barevných kovů a kamene za použití příslušného vrtáku.

Stroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další toto překračující použití neodpovídá použití podle účelu určení. Za toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

4. Technická data

Sítové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Příkon:	1050 W
Volnoběžné otáčky 1:	0-1.100 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky 2:	0-3.000 min ⁻¹
Vrtací výkon	beton 13 mm ocel 10 mm dřevo 25 mm
Třída ochrany:	II /
Hmotnost:	3,3 kg

Hluk a vibrace

Hluk a vibrace změřeny podle normy EN 60745.

Hladina akustického tlaku L _{PA}	93,2 dB(A)
Nejistota K _{PA}	3 dB
Hladina akustického výkonu L _{WA}	104,2 dB(A)
Nejistota K _{WA}	3 dB

Noste ochranu sluchu.

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Hodnoty celkových vibrací (vektorový součet tří směrů) změřeny podle normy EN 60745.

Vrtání do betonu s příklepem

Emisní hodnota vibrací a_h = 15,885 m/s²

Nejistota K = 1,5 m/s²

⚠ Pozor!

Hodnota vibrací se podle oblasti použití elektrického náradí mění a ve výjimečných případech se může pohybovat nad udanou hodnotou.

5. Před uvedením do provozu

Před připojením se přesvědčte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s údaji sítě.

Předtím, než začnete provádět nastavování na přístroji, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

5.1. Montáž přídavné rukojeti (obr. 2-3/pol. 8)

Přídavná rukojeť (8) Vám během používání příklepové vrtáčky poskytuje dodatečnou stabilitu. Přístroj proto nikdy nepoužívejte bez přídavné rukojeti.

Přídavná rukojeť (8) se na příklepové vrtáčce upevní pomocí mechanického upevnění. Otáčením madla ve směru hodinových ručiček je mechanické upevnění utahováno. Otáčením proti směru hodinových ručiček je mechanické upevnění povolováno.

- Přiložená přídavná rukojeť (8) musí být nejdříve namontována. K tomu otáčením madla mechanické upevnění dostatečně povolit, aby mohla být přídavná rukojeť přes vrtací skličidlo (11) na příklepovou vrtáčku nasunuta.
- Po nasunutí přídavné rukojeti (8) ji natočte do Vám nejvíce vyhovující pracovní polohy.
- Nyní madlo v opačném směru otáčení opět přitáhnout, až přídavná rukojeť pevně sedí.
- Přídavná rukojeť (8) je vhodná jak pro praváky, tak leváky.

5.2 Montáž a nastavení hloubkového dorazu (obr. 4/pol. 2)

Hloubkový doraz (2) je držen přídavnou rukojetí (8) pomocí mechanického upevnění. Mechanické upevnění je otáčením madla opět povolováno resp. utahováno.

- Povolte mechanické upevnění a vložte hloubkový doraz (2) do otvoru v přídavné rukojeti určeného pro tento účel.
- Nastavte hloubkový doraz (2) na stejnou úroveň s vrtákem.
- Posuňte hloubkový doraz o požadovanou hloubku vrtání zpět.
- Madlo přídavné rukojeti (8) opět utahněte tak dalece, aby rukojeť pevně držela.
- Nyní vrťte otvor tak dalece, až se hloubkový doraz (2) dotkne obrobku.

5.3 Vsazení vrtáku (obr. 6-7)

- Než začnete na přístroji provádět nastavování, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Hloubkový doraz (2) povolit podle popisu v bodě 5.2 a posunout ho ve směru rukojeti vrtáčky. Tím je získán volný přístup k vrtacímu skličidlu (11).
- Skličidlo otevřít pomocí dodaného klíče (10) proti směru hodinových ručiček.
- Pro optimální usazení by měl být vrták resp.

nástroj vsazen do skličidla tak dalece, jak je to možné. Po vložení vrtáku resp. nástroje skličidlo (1) ve směru hodinových ručiček klíčem ke skličidlu (10) pevně utáhněte, až je vrták resp. nástroj upnut. Zkontrolujte, zda vrták ve skličidle (1) pevně drží.

- V pravidelných odstupech kontrolujte pevné usazení vrtáku resp. nástroje (vytáhnout síťovou zástrčku!).

5.4 Montáž rychloupínacího skličidla (obr. 8)

- Šroub (a) vyšroubovat ze skličidla s ozubeným věncem (1) (levý závit).
- Skličidlo s ozubeným věncem (1) odšroubovat tak, jak je znázorněno na obr. 8 (pravý závit).
- Rychloupinaci skličidlo (11) našroubovat v opačném pořadí na závit (b) a zafixovat šroubem (a).

5.5 Vsazení vrtáku (obr. 9-10)

- Než začnete na přístroji provádět nastavování, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Rychloupinaci skličidlo (11) je vybaveno aretačním uzávěrem:
Zablokování = pouzdro (a) stlačit směrem dopředu
Odblokování = pouzdro (a) stlačit směrem dozadu
- Hloubkový doraz uvolnit podle popisu v bodě 5.2 a posunout ho ve směru přístup k vrtacímu skličidlu (11).
- Tato příklepová vrtáčka je vybavena rychloupinacím skličidlem (11).
- Otáčením otevřete skličidlo (11). Otvor na vrták musí být dostatečně velký, aby bylo možné vrták upnout.
- Zvolte vhodný vrták. Zastrčte vrták do otvoru skličidla tak dalece, jak je to možné.
- Otáčením zavřete skličidlo (11). Zkontrolujte, zda vrták ve skličidle (11) pevně drží.
- V pravidelných odstupech kontrolujte pevné usazení vrtáku, resp. nástroje (vytáhnout síťovou zástrčku!).

6. Obsluha

6.1 Za-/vypínač (obr. 11/pol. 5)

- Nejdříve do přístroje nasadte vhodný vrták (viz 5.3/5.5).
- Zastrčte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.
- Nasadte vrtáčku přímo na vrtané místo.

Zapnutí:

Za-/vypínač (5) stisknout.

CZ**Trvalý provoz:**

Za-/vypínač (5) zajistit zajišťovacím knoflíkem (4).

Vypnutí:

Za-/vypínač (5) krátce stisknout.

6.2 Nastavení počtu otáček (obr. 11/pol. 5)

- Počet otáček můžete během provozu plynule regulovat.
- Silnějším či slabším tisknutím za-/vypínače (5) volíte počet otáček.
- Volba správného počtu otáček: Nejvhodnější počet otáček závisí na obrobku, druhu režimu a použitém vrtáku.
- Malý tlak na za-/vypínač (5): nízký počet otáček (vhodné pro: malé šrouby, měkké materiály)
- Větší tlak na za-/vypínač (5): vyšší počet otáček (vhodné pro: velké/dlouhé šrouby, tvrdé materiály)

Tip: Navrtávejte díry s malým počtem otáček. Poté krok za krokem počet otáček zvyšujte.

Přednosti:

- Vrták lze při navrtávání lépe kontrolovat a nesklouzne.
- Zabráníte roztržstěním vyvrtaným díram (např. u dlaždicek).

6.3 Předvolba počtu otáček (obr. 11/pol.6)

- Nastavovací kroužek počtu otáček (6) Vám umožňuje vymezit maximální počet otáček. Za-/vypínač (5) může být stařen pouze do uvedené hodnoty počtu otáček.
- Nastavte počet otáček pomocí nastavovacího kroužku (6) na za-/vypínač (5).
- Neprovádějte nastavení během vrtání.

6.4 Přepínač pravý/levý chod (obr. 11/pol. 7)

- Přepínat pouze ve vypnutém stavu!
- Pomocí přepínače pravý/levý chod (7) nastavte směr chodu příklepové vrtáčky.

Směr chodu

Pravý chod (vpřed a vrtání)

Poloha spínače

R

Levý chod (zpětný chod)

L

6.5 Přepínač vrtání/vrtání s příklepem (obr. 12/pol. 3)

- Přepínat pouze ve vypnutém stavu!

Vrtání:

Přepínač vrtání/vrtání s příklepem (3) v poloze vrtání (Poloha A).
Použití: dřevo; kovy; plasty

34

Vrtání s příklepem:

Přepínač vrtání/vrtání s příklepem (3) v poloze vrtání s příklepem (Poloha B).

Použití: beton; kamenivo; zdivo

6.6 Vymezení rozsahu otáček (obr. 13/14)

Přepínač otáček (9) Vám umožňuje pracovat v určitém rozsahu otáček.

Poloha spínače stupeň 1

Rozsah otáček: Vysoký točivý moment, nízká rychlosť

Pozor! Neprovádějte nastavení během vrtání

6.7 Tipy pro práci s příklepovou vrtáčkou**6.7.1 Vrtání do betonu a zdiva**

- Nastavte přepínač vrtání/vrtání s příklepem (3) do polohy B (vrtání s příklepem).
- Při vrtání do betonu nebo zdíva vždy používejte vrtáky z tvrdkovku a nastavení s vysokým počtem otáček.

6.7.2 Vrtání do oceli

- Nastavte přepínač vrtání/vrtání s příklepem (3) do polohy A (vrtání).
- Při opracování oceli používejte vždy vrtáky z vysoké výkonné rychlořezné oceli (HSS = vysoko legovaná rychlořezná ocel) a nízké nastavení počtu otáček.
- Vhodné je chladit vývrt vhodným chladivem, aby se zabránilo zbytečnému opotřebení vrtáku.

6.7.3 Utahování/povolování šroubů

- Nastavte přepínač vrtání/vrtání s příklepem (3) do polohy A (vrtání).
- Používejte nízké nastavení počtu otáček.

6.7.4 Navrtávání děr

Pokud chcete vyvratit hlubokou díru do tvrdého materiálu (jako např. ocel), doporučujeme předvrtání díry s menším vrtákom.

6.7.5 Vrtání dlaždic a obkládaček

- Pro navrtávání nastavte přepínač vrtání/vrtání s příklepem (3) do polohy A (vrtání).
- Jakmile vrták prorazí dlaždičku/obkládačku, nastavte přepínač vrtání/vrtání s příklepem (3) do polohy B (vrtání s příklepem).

7. Výměna síťového napájecího vedení

Pokud je síťové napájecí vedení poškozeno, musí být nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečím.

8. Čištění, údržba a objednání náhradních dílů

Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.

8.1 Čištění

- Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen to je možné. Očistěte přístroj čistým hadrem nebo ho profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučujeme přímo po každém použití přístroj vyčistit.
- Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a trochu mazlavého mýdla. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastových částí přístroje. Dbejte na to, aby se dovnitř přístroje nedostala voda.

8.2 Uhlikové kartáčky

Při nadměrné tvorbě jisker nechte překontrolovat odborníkem uhlikové kartáčky.
Pozor! Uhlikové kartáčky smí vyměnit pouze odborný elektrikář.

8.3 Údržba

Uvnitř přístroje se nevyskytuje žádné další, údržbu vyžadující, díly.

8.4 Objednání náhradních dílů:


Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo výrobku přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo náhradního dílu požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace najeznete na
www.isc-gmbh.info

9. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty. Defektivní součástky odevzdějte k likvidaci zvláštních odpadů. Zeptejte se v odborné prodejně nebo na místním zastupitelství!

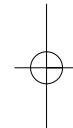

SK



„Upozornenie - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu“



Používajte ochranu sluchu.

Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.



Používajte ochrannú masku proti prachu.

Pri práci s drejom a inými materiálmi môže vznikať zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný!



Noste ochranné okuliare.

Iskry vznikajúce pri práci alebo úlomky, triesky aprachy vystupujúci z prístroja by mohli viesť k trvalému poškodeniu zraku.

SK

⚠ Pozor!

Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu / bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na obsluhu/ bezpečnostné pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

1. Bezpečnostné pokyny:

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v priloženej brožúrke.

⚠ VÝSTRAHA!

Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny.

Nedostatky pri dodržovaní bezpečnostných predpisov a pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo fažké poranenia.

Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.

2. Popis prístroja (obr. 1)

1. Sklučovadlo s ozubeným vencom
2. Hĺbkový vŕtací doraz
3. Prepinač vŕtanie/priklepové vŕtanie
4. Aretačné tláčidlo
5. Vypínač zap/vyp
6. Otáčkovy regulátor
7. Prepinač pravo-/ľavotočivý pohyb
8. Prídavná rukoväť
9. Prepinač otáčok
10. Upínač kľúč
11. Rýchloupínacie sklučovadlo

3. Správne použitie prístroja

Táto vŕtacia je určená na vŕtanie dier do dreva, železa, farebných kovov a kameniny s použitím príslušného vŕtacieho nástroja.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol určený. Každé iné odlišné použitie prístroja sa považuje za nesplňajúce účel použitia. Za škody

alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním rúči používateľ / obsluhujúca osoba, nie väč výrobca.

Prosím zohľadnite skutočnosť, že správny spôsob prevádzky našich prístrojov nie je na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie.

Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

4. Technické údaje

Sieťové napätie:	230 V ~ 50 Hz
Príkon:	1050 W
Voľnobežné otáčky 1:	0-1.100 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky 2:	0-3.000 min ⁻¹
Výkon vŕtania:	betón 13 mm ocel' 10 mm drevo 25 mm
Trieda ochrany:	II / 
Hmotnosť:	3,3 kg

Hlučnosť a vibrácie

Hodnoty hlučnosti a vibrácií boli merané podľa európskej normy EN 60745.

Hladina akustického tlaku L _{PA}	93,2 dB (A)
Nepresnosť K _{PA}	3 dB
Hladina akustického výkonu L _{WA}	104,2 dB (A)
Nepresnosť K _{WA}	3 dB

Používajte ochranu sluchu.

Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch smerov) stanovené v súlade s EN 60745.

Priklepové vŕtanie do betónu

Hodnota emisií vibrácií a_H = 15,885 m/s²

Nepresnosť K = 1,5 m/s²

Vŕtanie do kovu

Hodnota emisií vibrácií a_H ≤ 2,5 m/s²

Nepresnosť K = 1,5 m/s²

SK**⚠ POZOR!**

Hodnota vibrácií sa bude meniť v závislosti od oblasti použitia elektrického náradia a vo výnimočných prípadoch sa môže nachádzať nad udávanou hodnotou.

5. Pred uvedením do prevádzky

Presvedčte sa pred zapojením prístroja do siete o tom, či údaje na typovom štítku prístroja súhlasia s údajmi elektrickej siete.

Skôr než začnete na prístroji robiť akékoľvek nastavenia, vytiahnite zo siete elektrický kábel.

5.1. Montáž prídavnej rukováte (obr. 2-3/pol. 8)

Pridavná rukováť (8) vám počas používania príklepovej vrtačky ponúka dodatočnú oporu. Nepoužívajte preto tento prístroj bez prídavnej rukováte.

Pridavná rukováť (8) sa upevní na príklepovú vrtačku prostredníctvom svorky. Otáčaním rukováte v smere otáčania hodinových ručičiek sa svorka dotiahne. Otáčaním proti smeru otáčania hodinových ručičiek sa svorka povoluje.

- Príložená prídavná rukováť (8) sa musí najskôr namontovať. K tomu musíte otáčaním rukováte otvoriť svorku dostatočne široko, aby sa dala prídavná rukováť nasunúť cez sklučovadlo (11) na príklepovú vrtačku.
- Po nasunutí prídavnej rukováte (8) ju vychýlte do polohy, ktorá je pre vás najvhodnejšia.
- Teraz rukováť opäť dotiahnite do opačného smeru, kym nie je prídavná rukováť pevnne upevnená.
- Pridavná rukováť (8) je vhodná tak pre právakov ako pre ľavákov.

5.2 Montáž a nastavanie hľbkového dorazu (obr. 4/pol. 2)

Hľbkový doraz (2) je pripojený zovretim prídavnou rukováťou (8). Zovrete sa uvoľní resp. dotiahne otáčaním rukováte.

- Uvoľnite zovretie a vložte hľbkový doraz (2) do otvoru prídavnej rukováte určeného pre tento účel.
- Hľbkový doraz (2) nastavte na rovnakú úroveň ako vrtačku.
- Hľbkový doraz potiahnite vzad uželenú hĺbku vŕtania.
- Rúčku prídavnej rukováte znova pritiahnite, až kym nie je pevná.
- Teraz vŕťajte dieru, kym sa hľbkový doraz (2) nedotkne obrobku.

5.3 Nasadenie vrtáka (obr. 6-7)

- Skôr než začnete na prístroji robiť akékoľvek nastavenia, vytiahnite zo siete elektrický kábel.
- Povolte hľbkový doraz (2) podľa popisu v odseku 5.2 a posuňte ho smerom k rukováti vrtačky. Takto sa získa volný prístup k sklučovadlu (1).
- Otvorte sklučovadlo pomocou priloženého upínacieho klúča (10) proti smeru hodinových ručičiek.
- Pre optimálne upevnenie by mal byť vrták resp. nástroj zasunutý čo najhlbšie do sklučovadla. Po vložení vrtáku resp. nástroja sklučovadlo (1) pevne dotiahnite v smeru hodinových ručičiek pomocou upínacieho klúča (10), až kym nebude vrták resp. nástroj pevne upnutý. Skontrolujte, či vrták pevne sedí v sklučovadle (1).
- V pravidelných intervaloch kontrolujte pevné dotiahnutie vrtáka resp. nástroja (vytiahnite sieťový kábel).

5.4 Montáž rýchlopípnacieho sklučovadla (obr. 8)

- Odskrukturajte skrutku (a) zo sklučovadla s ozubeným vencom (1) (ľavotočivý závit).
- Sklučovadlo s ozubeným vencom (1) odskrukturajte podľa obrázku 8 (pravotočivý závit).
- Naskrutkovajte rýchlopípnacie sklučovadlo (11) v opačnom poradí na závit (b) a zafixovať pomocou skrutky (a).

5.5 Vloženie vrtáku (obr. 9-10)

- Vytiahnite elektrický kábel zo siete predtým, než budete vykonávať nastavanie na prístroji.
- Rýchlopípnacie sklučovadlo (11) je vybavené aretáčnym uzáverom.
Zablokovat = puzdro (a) stlačiť dopredu
Odblokovat = puzdro (a) stlačiť dozadu
- Hľbkový doraz uvoľnite podľa popisu v bode 5.2 a posuňte v smere prídavnej rukováte. Takto máte volný prístup ku sklučovadlu (11).
- Táto príklepová vrtačka je vybavená rýchlopípnacím sklučovadlom (11).
- Otáčaním otvorte sklučovadlo (11). Otvor pre vrták musí byť dostatočne veľký, aby vrták mohol byť vložený.
- Zvolte vhodnú vrták. Vrták zasuňte čo najhlbšie do otvoru sklučovadla.
- Otáčaním zatvorite sklučovadlo (11). Skontrolujte, či vrták v sklučovadle (11) pevne sedí.
- V pravidelných odstupoch kontrolujte pevné uchytanie vrtáku resp. nástroja (vytiahnite sieťový kábel!).

6. Obsluha

6.1 Vypínač zap/vyp (obr. 11/pol. 5)

- Najskôr do prístroja založte vhodný vrták (pozri 5.3/5.5).
- Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.
- Priložte vrtačku priamo na miesto vŕtania.

Zapnutie:

Stlačiť vypínač zap/vyp (5).

Trvalá prevádzka:

Zabezpečte vypínač zap/vyp (5) pomocou aretačného tlačidla (4).

Vypnutie:

Krátko zatlačte vypínač zap/vyp (5).

6.2 Nastavenie otáčok (obr. 11/pol. 5)

- Počas prevádzky môžete plynule regulaovať otáčky.
- Otáčky zvolite slabším alebo silnejším stlčaním vypínača zap/vyp (5).
- Vŕtať správnych otáčok: Najvhodnejšie otáčky závisia od obrubku, prevádzkového režimu a použitého vrtáku.
- Slabší tlak na vypínač zap/vyp (5): nižšie otáčky (vhodné pre: malé skrutky, mäkké materiály)
- Silnejší tlak na vypínač zap/vyp (5): vyššie otáčky (vhodné pre: veľké/dlhé skrutky, tvrdé materiály)

Tip: Navŕtajte vŕacie otvory s nízkymi otáčkami. Potom postupne zvyšujte otáčky.

Výhody:

Vrták je pri navŕtaní ľahšie kontrolovaný a nepošmykne sa.

Zabráňte roztriedeniu vŕiacich otvorov (napr. pri kachličkách).

6.3 Predvolba otáčok (obr. 11/pol. 6)

- Nastavovací krúžok otáčok (6) vám umožňuje nastavenie maximálnych otáčok. Vypínač zap/vyp (5) sa dá takto sťačiť iba po zadané maximálne otáčky.
- Nastavte otáčky pomocou nastavovacieho krúžku (6) na vypínači zap/vyp (5).
- Nevykonalujte toto nastavenie počas vŕtania.

6.4 Prepínač pravo-/ľavotočivého chodu (obr. 11/pol. 7)

- **Prepínať len v nehybnom stave!**
- Pomocou prepínača pravo-/ľavotočivého chodu (7) nastavte smer pohybu priklepovej vrtačky:

Smer pohybu	Poloha vypínača
Pravotočivý chod (dopredu a vŕtanie)	R
Ľavotočivý chod (chod vzad)	L

6.5 Prepínač vŕtanie/priklepové vŕtanie (obr. 12/pol. 3)

- Prepínať len v nehybnom stave!

Vŕtanie:

Prepínač vŕtanie/priklepové vŕtanie (3) v polohe vŕtanie. (poloha A)

Použitie: dreva; kovy; plasty

Priklepové vŕtanie:

Prepínač vŕtanie/priklepové vŕtanie (3) v polohe priklepové vŕtanie. (poloha B)

Použitie: betón; kamenina; murivo

6.6 Definícia oblasti otáčok (obr. 13/14)

Prepínač otáčok (9) Vám poskytuje možnosť, aby ste mohli pracovať v určitej oblasti otáčok.

Poloha prepínača stupeň 1

Oblast otáčok: Vysoký krútiaci moment, nízka rýchlosť

Poloha prepínača stupeň 2

Oblast otáčok: Nízky krútiaci moment, vysoká rýchlosť

Pozor! Nevykonávajte toto nastavenie počas vŕtania.

6.7 Tipy pre prácu s vašou priklepovou vrtačkou

6.7.1 Vŕtanie do betónu a muríva


- Prepínač vŕtanie/priklepové vŕtanie (3) dajte do polohy B (priklepové vŕtanie).
- Pre obrábanie muriva alebo betónu používajte vždy vrták z trvdokovu a nastavenie vysokých otáčok.

6.7.2 Vŕtanie do ocele

- Prepínač vŕtanie/priklepové vŕtanie (3) dajte do polohy A (vŕtanie).
- Pre obrábanie ocele používajte vždy vrták HSS (HSS = vysoko legovaná rýchlorenzánna ocel) a nižšie nastavenie otáčok.
- Odporúča sa mazat vŕtaný otvor vhodným chladiacim prostriedkom, aby sa zabránilo zbytočnému opotrebovaniu vrtáka.

6.7.3 Dotiahnutie/povolenie skrutiek

- Prepínač vŕtanie/priklepové vŕtanie (3) dajte do polohy A (vŕtanie).
- Používajte nízke nastavenie otáčok.

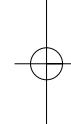

SK**6.7.4 Navŕtanie dier**

Ak chcete vyvŕtať hlbokú dielu do tvrdého materiálu (napr. ako oceľ), odporúčame, aby ste si otvor predvŕtali menším vrtákom.

6.7.5 Vŕtanie do obkladaciek a kachliciek

- Na navŕtanie prepnite prepínač vŕtanie/príklepové vŕtanie (3) do polohy A (vŕtanie).
- Ako náhle vrták prenikol cez obkladačku/kachličku, prepnite prepínač vŕtanie/príklepové vŕtanie (3) do polohy B (príklepové vŕtanie).

7. Výmena sieťového prípojného vedenia

V prípade poškodenia sietového prípojného vedenia prístroja sa musí vedenie vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckym zastúpením alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo rizikám.

8. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov

Pred všetkými údržbovými a čistiacimi prácamи vytiahnite kábel zo siete.

8.1 Čistenie

- Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové otvory a ebo ho vyčistite vyfukaním stlačeným vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
- Odporúčame, aby ste prístroj čistili spravidla vždy po každom použití.
- Čistite prístroj pravidelne pomocou vlnkej utierky a ostriedky alebo fiedidlá; tieto prostriedky by mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda.

8.2 Uhlikové kefky

Pri nadmernej tvorbe iskier nechajte uhlikové kefky na prístroji skontrolovať odborným električkárom.

Pozor! Uhlikové kefky smú byť vymieňané len odborným električkárom.

8.3 Údržba

Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie diely vyžadujúce údržbu.

8.4 Objednávanie náhradných dielov:

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje;

- Typ prístroja
- Výrobne číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke www.isc-gmbh.info

9. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znova použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené súčiastky odovzdajte na vhodnú likvidáciu špeciálneho odpadu. Informujte sa v odbornej predajni alebo na miestnych úradoch!


Konformitätserklärung

ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

- (1) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (2) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 (3) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (4) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 (5) declara la siguientes conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (6) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (7) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
 (8) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
 (9) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
 (10) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
 (11) izjavljuje o sljedećem usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
 (12) declară următoarea conformitate cu linia direc-
 toare CE și normele valabile pentru articolul.
 (13) türün ile ilgili olarak AB Yönetmelipleri ve
 Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklama
 masını sunar.
 (14) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με
 την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (1) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (2) attester folgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
 (3) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm výrobek.
 (4) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvnek és normák szerint
 (5) pojasnjuje sledéco skladnost po smernici EU
 (6) informan za artikl
 (7) deklaruje o sljedećoj uobičajenoj ponizej
 (8) vydáva nasledující prehlásenie o zhode podľa smernice EU a normiem pre výrobok.
 (9) deklariра следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
 (10) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
 (11) deklarerar pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
 (12) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odred
 bovima i normama za artikl.
 (13) Attestatul certifică aplicarea zemărk miinēto preču
 atbilstību ES direktīvām un standartiem
 Samməniyefiriyising təsdiq etdirərəndi sammaçı
 samkvəmt reglum Eviropabandalagıns og töðulum
 fyrir vörur

Schlagbohrmaschine BT-ID 1050 E

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EEC | <input type="checkbox"/> 87/404/EEC |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EC |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input type="checkbox"/> 95/54/EC: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EEC | <input type="checkbox"/> 97/68/EC: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EEC | |

**EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 55014-1;
 EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**

Landau/Isar, den 13.11.2007

Wéichselgartner

General-Manager



Mayr

Product-Management

Art.-Nr.: 42.598.10 I.-Nr.: 01017
 Subject to change without notice

Archivierung: 4259810-29-4155050-07



④ Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigegebene Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

④ Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatih in uporabo državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:

Lastník elektricného zariadenia je namesto vrácania zariadenia dolžan sodelovať pri pravilnom recikliraju v prímeru odpovedi lastníctvu zariadenia. Staré zariadenie sa ľahko v ta namen predá tudi na prevzemnom mestu, ktorého izvaja odstranenie v smislu državného zákona o ravnariji z odpadmi. To se ne naraňa na starim zariadeniam príložených delov príboru in pripomocov brez elektricnich sestavnih delov.

④ Csak EU-országok

Ne dobja az elektromos szerszámokat a házi hulladék közé.

A villamos készülékekkel és elektromos-öregkészülékekkel kapcsolatos 2002/96/EG-i europai irányelvnek valamint ezeknek a nemzeti jogban történő realizálásának megfelelően az elhasznált villamos szerszámokat külön kell gyűjteni és egy környezetbarátú újraértékesítéshez juttatni.

Újrahasznosítás-alternatíva a visszaküldési felhíváshoz:

Az elektromos készülék tulajdonosa kötelező van, a tulajdon feladása esetében, a visszaküldés helyett alternatív egy szakszerű értékesítésre. Ehhez az öreg készüléket egy visszavező helynek lehet átengedni, amely a nemzetközi iparkörnyomat és hulladéktörvény értelmében elvégzi a megsemmisítést. Ez nem érinti az öreg készülékekhez mellékelt villamosalkatrészek nélküli tartozékrészeket és segítőeszközöket.

 Samo za zemlje Europske zajednice

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o stariim električnim i elektroničkim uredajima i njegovom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uredaja:
Vlasnik elektrouredaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredaja. Stari uredaj može se u tu svrhu prepustiti i stanicu za preuzimanje rabljenih uredaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliraju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni u stare uredaje i pomoći materijali bez električnih elemenata.

 Samo za zemlje EU

Ne bacajte elektro-alate u kućno smeće!

Shodno evropskoj smernici 2002/96/EG o stariim električnim i elektroničkim uredajima i primeni državnog prava, istrošeni elektro-alati mora da se odvojeno sakupe i eliminišu na ekološki primeren način u stanicu za recikliranje.

Alternativa recikliranju prema zahtevima za povrat uredaja:
Vlasnik elektro-uredaja alternativno je obvezan da umesto povrata robe u slučaju predaje vlasništva učestvuje u stručnom eliminisanju elektro-uredaja. Stari uredaj može da se u tu svrhu prepusti i stanicu za preuzimanje rabljenih uredaja koja će provesti odstranjivanje u smislu državnog zakona o reciklaži i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni delovi pribora ugradjeni u stare uredaje i pomoći materijali bez električnih elemenata.

 Pouze pro členské země EU

Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.

Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odevzdáno k ekologické recyklaci.

Alternativa recyklace k zaslání zpět:
Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné recyklaci v případě, že se rozhodne přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také odevzdán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a zákona o odpadech. Toto neplatí pro starým přístrojům přiložené části příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí.

 Len pre krajinu EÚ

Neodstraňujte elektrické přístroje ako domový odpad.

Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použiť elektrické priezroky odovzdať do triedeneho zberu a musí sa zabezpečiť špecifické spracovanie a recyklácia.

Recykláčna alternatíva k výzve na spätný odber výrobku:
Vlastník elektrického priezroku je alternatívne namiešto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riadnej recyklácii priezroku voj môže byť za týmto účelom takfíz prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii a ckých komponentov.

④ Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

⑤ Ponatis ali druge vrste razmnoževanja dokumentacije in spremiščajočih dokumentov proizvoda proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

⑥ Az termékek dokumentációjának és kisérő okmányainak az utánpomásá és sokszorosítása, kivatatosan is csak az ISC GmbH kifejezetten beleegyezésével engedélyezett.

⑦ Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

⑧ Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme ISC GmbH.

⑨ Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

⑩ Kopirovanie alebo iné rozmnožovanie dokumentácie a sprievodných podkladov produktov, a to aj čiastočne, je prípustné len s výslovným povolením spoločnosti ISC GmbH.

- ⑪ Technische Änderungen vorbehalten
- ⑫ Tehnične spremembe pridržane.
- ⑬ Technikai változások jogát fenntartva
- ⑭ Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- ⑮ Zadržavamo pravo na tehničke promen
- ⑯ Technické změny vyhrazeny
- ⑰ Technické změny vyhradené

 **GARANCIJSKI LIST****Spoštovana stranka!**

Naši proizvodi podležejo strogi kontroli kakovosti. Če ta naprava klijub temu ne bi delovala brezhibno, to zelo obžalujemo in Vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden spodaj na tem garancijskem listu. Z veseljem smo Vam na voljo tudi telefonsko na navedeno servisno klicno številko. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja sledeče:

1. Le-ti garancijski pogoji urejajo dodatne garancijske storitve. Vaši zakonski garancijski zahtevki ostanejo s to garancijo nespremenjeni. Naše garancijske storitve so za Vas brezplačne.
2. Garancijske storitve obsegajo izključno samo pomanjkljivosti zaradi napak v materialih in izdelavi in so omejene na odpravo takšnih pomanjkljivosti oziroma na zamenjavo naprave. Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso konstruirane za uporabo v obrnštva ali industriji. Garancijska pogodba zato ne pride v poštev, če se naprava uporablja v obrnštva ali v industrijskih obratih ali v podobnih dejavnostih. Poleg tega ne obsega naša garancija nadomestil za transportne poškodbe, škodo zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot n. pr. priklop na napačno omrežje napetost ali vrsto tok), pretirana ali nepravilna uporaba (kot n.pr. preobremenitev naprave ali uporaba nedovoljenih orodij ali pribora), neupoštevanje predpisov za vzdrževanje in varnostnih predpisov, vstop tujih predmetov v napravo (kot n.pr. pesek, kamnenje ali prah), uporaba sile ali tuji vplivi (kot n.pr. poškodbe zaradi padca naprave) ter običajna obraba naprave zaradi uporabe.
3. Veljavnost garancijskih zahtevkov ugasne, če so bili na npravi že izvajani posegi.
4. Garancijska doba znaša 2 leti in začne teči z dnevom nakupa naprave. Garancijske zahtevke morate uveljavljati pred potekom garancijske dobe v vseh tednih potem ko ste ugotovili napako. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijske dobe je izključeno. Popravilo ali zamenjava naprave ne privede do podaljšanja garancijske dobe, niti se ne postavi nova garancijska doba zaradi takšnih storitev ali zaradi eventualno vgrajenih nadomestnih delov. To velja tudi za servisne storitve na licu mesta.

Seveda bomo proti plačilu stroškov odpravili tudi napake na napravi, katere ne spadajo v obseg garancije ali jih garancija več ne zajema. V takšnem primeru prosimo, da pošljete napravo na naslov naše servisne službe.

(H) GARANCIAOKMÁNY

Tisztelet Vevő,

termékeink szigorú minőségi kontroll alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon a szervízsolgáltatásunkhoz amely ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefonon is, az alul megadott szervíszsámnál. A garanciaigények érvényesítésére a következők érvényesek:

1. Ezek a garanciafeltételek szabályozzák a kiegészítő garanciateljesítményeket. A jogi szavatossági igények, ez a garancia által nincsnek érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára ingyenes.
2. A garanciatelyesítmény csak kizárolagusan olyan hibákra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyártási hibákra visszavezethetők és ezeknek a hibáknak a kiküszöbölésére ill. a készülék kicsérélésére van korlátozva. Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink a meghatározásuk szerint nem kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén történő bevételere lettek tervezve. Ezért a garanciaüzemeltetés nem jön létre, ha a készülék kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén valamint egyenéretkű tevékenységek területén van használva. Továbbá a következő kárpótlási teljesítmények mint a szállítási károkért, károkért amelyek az összeszerelési utasítás figyelmen kívül hagyása vagy amelyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása (mint például egy rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rákapcsolás), visszaélészerű vagy nem szakszerű használatok (mint például a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett betétszerszámok vagy tartozékok), a karbantartási és biztonsági határozatok figyelmen kívül hatása, idegen testek behatolása a készülékekre (mint például homok, kővek vagy por) erőszakbehatolás vagy idegen behatások (mint például leejtés általi károk) úgymint a használat általi, szokásos kopások által keletkező károk ki vannak zárva.
3. A készüléken történő előzetes belenyúlás esetén elvesztődik a garancia jogosultság.
4. A garanciaidő érvényessége 2 év a készülék vásárlási időpontjával kezdődik. A garanciaigények a garanciaidő lejárása előtt, két héten belül érvényesíteni kell, miután felismerte a hibát. A garanciajog érvényesítése a garancia idő lejárása után ki van zárva. A készülék kicsérélése vagy megjavítása nem vezet a garancia időtartamának a meghosszabbításához se nem vezet ez a teljesítmény a készülék vagy az esetleg beépített pótalkatrészek egy új garanciaidőtartamhoz. Ez egy helyszíni szervíz esetében is érvényes.

Magától érhetődő, hogy a költségek megtérítése ellenében szívesen megjavitsuk azokat a készüléken levő defekteket amelyek a garancia terjedelme nem vagy már nem érinti. Ehhez küldje kérjük a készüléket a szervízmünkre.

 **JAMSTVENI LIST**

Poštovani kupče,

naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Žao nam je ako bi ipak došlo do toga da uređaj ne funkcioniра besprjekorno i zamolili bismo Vas da se u tom slučaju obratite na adresu naše servisne službe navedenu ispod ovog jamstva. Također smo Vam na raspolaganju na dolje navedenom telefonskom broju servisne službe. Za traženje jamstvenog zahtjeva vrijedi sljedeće:

1. Ovi jamstveni uvjeti reguliraju dodatne jamstvene usluge. Ovo jamstvo ne zadire u Vaše zakonsko pravo zaštive za ostvarenje jamstvenih usluga. Realizacija jamstvenih usluga je besplatna.
2. Jamstvena usluga obuhvaća isključivo nedostatke nastale zbog greške na materijalu ili tijekom proizvodnje i ograničeni je na uklanjanje tih nedostataka odnosno zamjenu uređaja. Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruirani za korištenje u komercijalne svrhe niti u obrtu i industriji. Prema tome, ugovor o jamstvu ne može se ostvariti ako se uređaj koristi u obrtničkim ili industrijskim pogonima kao i u sličnim djelatnostima. Nadalje su iz jamstva isključene usluge zamjene proizvoda u slučaju transportnih oštećenja, šteta zbog nepridržavanja uputa za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepridržavanja uputa za uporabu (kao npr. zbog priključka na pogrešni mrežni napon ili vrstu struje), zbog zloporaba ili nestručnih primjena (kao npr. preopterećenje uređaja ili korištenje nedopuštenih alata ili pribora), u slučaju nepridržavanja uputa za održavanje i sigurnosnih odredbi, zbog prodiranja stranih tijela u uređaj (npr. pijeska, kamenja ili prašine), nasilne primjene ili vanjskih utjecaja (kao npr. oštećenja zbog pada) kao i zbog uobičajenog trošenja tijekom korištenja.
3. Zahtjev za jamstvo prestaje biti valjan ako su na uređaju već izvršeni neki zahvati.
4. Da biste ostvarili svoj jamstveni zahtjev, molimo Vas da nam pošaljete neispravan uređaj bez plaćanja poštarine na dolje navedenu adresu. Priložite originalni računa za kupnju uređaja ili neki drugi dokaz o kupnji s datumom. Molimo Vas da zbog tog razloga dobro sačuvate račun kao dokaz! Što točnije opišite razlog reklamacije. Ako naša jamstvena usluga obuhvaća kvar nastao na Vašem uređaju, odmah ćemo Vam vratiti popravljeni ili novi uređaj.

Razumljivo je da ćemo za naknadu troškova ukloniti i kvarove koje jamstvena usluga ne obuhvaća. U tom slučaju pošaljite uređaj na adresu našeg servisa.

 **GARANCIJSKI LIST****Poštovani kupče,**

naši proizvodi podvrgavaju se strogoj kontroli kvalitete. Žao nam je ako bi se ipak desilo da uredaj ne funkcioniše besprekorno i zamolili bismo Vas da se u tom slučaju obratite na adresu naše servisne službe navedenu ispod ove garancije. Takođe smo Vam na raspolaganju na dole navedenom telefonskom broju servisne službe. Kod zahteva za realizovanje garancije vredi sledeće:

1. Ovi garantni uslovi regulišu dodatne garancije. Ova garancija ne dotiče Vaše zakonsko pravo zahteva za ostvarenje garancije. Realizacija garancije je besplatna.
2. Garancija obuhvata isključivo nedostatke koji nastanu zbog pogreške na materijalu ili tokom proizvodnje i ograničen je na odstranjenje tih nedostataka odnosno zamenu uredaja. Molimo da obratite pažnju na to da naši uredaji nisu konstruisani za korišćenje u komercijalne svrhe, niti u obrtu i industriji. Prema tome ugovor o garanciji ne može da se ostvari, ako se uredaj koristi u obričkim ili fabričkim pogonima, kao i u sličnim delatnostima. Nadalje su iz garancije isključene usluge zamene proizvoda u slučaju transportnih oštećenja, šteta zbog nepridržavanja uputstava za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepridržavanja uputstava za upotrebu (kao npr. zbog priključka na pogrešan mrežni napaj ili vrstu struje), zbog zloupotreba ili nestručnih primena (kao npr. preopterećenje uredaja ili korišćenje nedozvoljenih alata ili pribora), u slučaju nepridržavanja uputstava za održavanje i bezbednosnih odredaba, zbog prodiranja stranih tela u uredaj (npr. peska, kamenja ili prašine), nasilne primene ili spoljnih uticaja (kao npr. oštećenja zbog pada) kao i zbog uobičajenog habanja tokom korišćenja.
3. Zahtev za garanciju prestaje važiti ako su na uredaju već izvršeni neki zahvati.
4. Garantni rok iznosi 2 godine a počinje sa datumom kupnje uredaja. Garantni zahtevi ostvaruju se pre isteka garantnog roka unutar dve godine nakon što ste uočili kvar. Realizacija garantnog zahteva nakon isteka garantnog roka je isključeno. Popravkom ili zamеном uredaja ne produžava se garantni rok niti se tom uslugom realizuje novi jamstveni rok za uredaj ili ostale ugrađene rezervne delove. To takođe važi i kod korišćenja servisa na licu mesta.

Podrazumeva se da ćemo za nadoknadu troškova ukloniti i one kvarove koje garancija ne obuhvata. U tom slučaju pošaljite uredaj na adresu našeg servisa.

 **ZÁRUČNÍ LIST****Vážená zákaznice, vážený zákazníku,**

naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezevadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle. Pro uplatňování nároků na záruku platí následující:

1. Tyto záruční podmínky upravují dodatečný záruční servis. Vašich záklenných nároků na záruku se tato záruka netýká. Náš záruční servis je pro Vás bezplatný.
2. Záruční servis se vztahuje výhradně na nedostatky, které lze odvodit z vad materiálu nebo výrobních vad a je také omezen pouze na odstranění těchto nedostatků, resp. výměnu přístroje. Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určeny konstruovány pro živnostenské, remeslnické nebo průmyslové použití. Záruční smlouva tak není realizována, pokud byl přístroj používán v živnostenských, remeslních nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech. Z naší záruky je dále vyloučeno poskytnutí náhrady za dopravní škody, škody způsobené nedodržováním montážního návodu nebo z důvodu neodborné instalace, nedodržování návodu k použití (jako např. připojení na chybou sítové napětí nebo druh proudu), nedovoleného nebo neodborného používání (jako např. přetížení přístroje nebo použití neschávaných vložních nástrojů nebo příslušenství), nedodržování pokynů pro údržbu a bezpečnostních pokynů, vniknutí cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach), použití násilí nebo poškození v důsledku cizích lživů (jako např. škody způsobené pádem), jakož také běžného opotřebení způsobeného používáním.
3. Nárok na záruku zaniká, pokud bylo do přístroje již zasahováno.
4. Záruční doba činí 2 roky a začíná datem koupě přístroje. Nároky na záruku před vypršením záruční doby je třeba uplatňovat během dvou týdnů od zjištění defektu. Uplatňování nároků na záruku po vypršení záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede k prodlužení záruční doby, ani k zahájení nové záruční doby za provedený výkon pro přístroj nebo pro případné zamontované náhradní díly. Toto platí také v případě servisu v místě Vašeho bydliště.
5. Při uplatňování Vašeho nároku na záruku zašlete prosím přístroj bez poštovního na níže uvedenou adresu. Přiložte originál prodejního dokladu nebo jiného datovaného potvrzení o kupi. Pokladní lístek si proto dobré uložte jako důkaz! Popište nám prosím pokud možno přesně důvod reklamace. Je-li defekt přístroje v našem záručním servisu obsažen, obdržíte obratem opravený nebo nový přístroj.

Samozřejmě rádi za úhradu nákladů odstraníme defekty na přístroji, které nespadají nebo již nespadají do rozsahu záruky. K tomu nám přístroj prosím zašlete na naši servisní adresu.

 **ZÁRUČNÝ LIST**

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

naše výrobky podliehajú prísnnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adresu uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísele. Pri uplatňovaní nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:

1. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenie. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnych chybami, a je obmedzené na odstránenie týchto nedostatkov resp. výmenu prístroja. Prosíme, dabajte na to, že naše prístroje neboli svojím určením konštruované na profesionálne, remeselnické ani priemyselné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselnických alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím. Z našej záruky sú okrem toho vylúčené náhradné plnenie za škody pri transporte, škody spôsobené nedodržaním návodu na montáž alebo na základe neodbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu), zneužívаниom alebo nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva), nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov, vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom), a taktiež je vylúčené bežné opotrebenie primerané použitiu.
3. Nárok na záruku zaniká, ak už bol na prístroji svojvoľne uskutočnené zásahy.
4. Doba záruky je 2 roky a začína sa dátumom nákupu prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri nasadení miestneho servisu.
5. Pre uplatnenie nároku na záruku nám prosíme zašlite defektívny prístroj oslobodený od poštovného na dole uvedenú adresu. Priložte predajný doklad v origináli alebo iný doklad o zakúpení s dátumom. Prosíme, starostlivo si preto uschovajte pokladničný blok ako doklad o zakúpení! Prosíme, popište nám čo najpresnejšie dôvod reklamácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme závady na prístroji na vaše náklady, ak tieto závady nespadajú alebo už nespadajú do rozsahu záruky. Prosíme, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu.

(D) GARANTIEURKUNDE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungssprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.
Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß ausgeschlossen.
- Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.
3. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
4. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät portofrei an die unten angegebene Adresse. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kaufnachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte den Reklamationsgrund möglichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

ISC GmbH • Eschenstraße 6 • 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Telefon: +49 [0] 180 5 120 509 • Telefax: +49 [0] 180 5 835 830 (Anrufkosten: 0,14 Euro/Minute, Festnetz der T-Com)
E-Mail: info@isc-gmbh.info • Internet: www.isc-gmbh.info

1 Service Hotline: 01805 120 509 - www.isc-gmbh.info	
(0,14 € / min. Festnetz +icom) Mo-Fr: 8:00-20:00 Uhr	
2 Name:	<input type="text"/>
3 Straße / Nr.:	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
4 Ort	<input type="text"/>
5 Welcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe):	<input type="text"/>
6 Art.-Nr.:	<input type="text"/>
7 L-Nr.:	<input type="text"/>
<p>Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beschreiben Sie uns die Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres Gerätes als Grund Ihrer Beanstandung möglichst genau. Dadurch können wir für Sie Ihre Reklamation schneller bearbeiten und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung mit Begriffen wie „Gerät funktioniert nicht“ oder „Gerät defekt“ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.</p>	
8 Garantie:	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> Kaufbeleg-Nr. / Datum:

● Service Hotline kontaktieren oder bei ISC-Webshop anmelden - es wird Ihnen eine Retourenummer zugeliefert | ● Ihre Anschrift eintragen | ● Fehlerbeschreibung und Art.-Nr. und L-Nr. angeben | ● Garantifall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbelegs beilegen und Art.-Nr. und L-Nr. angeben | ● Garantifall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbelegs beilegen