

- (D) Bedienungsanleitung
Schlagbohrmaschine
- (PL) Instrukcja obsługi
Wiertarka udarowa
- (RU) Руководство по эксплуатации
Ударная электрическая дрель
- (RO) Instrucțiuni de utilizare
Mașină de găurit cu percuție
- (BG) Работна инструкция
Машина за ударно пробиване
- (GR) Οδηγία χρήσης
Κρουστικό δράπανο
- (TR) Kullanma Talimatı
Darbeli Matkap
- (UK) Інструкція з експлуатації
Бурильний молоток

Einhell®

5

CE

Art.-Nr.: 42.598.10

I.-Nr.: 01017

BT-ID **1050 E**





Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf der Bohren / Schlagbohren Umschalter nur im Stillstand umgeschaltet werden

PL Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia przełącznik wiercenie/wiercenie uderowe należy ustawić tylko wtedy, gdy narzędzie jest zatrzymane.

RU Для того, чтобы избежать повреждения привода разрешается приводить в действие переключатель сверление / ударное сверление только на выключенном устройстве.

RO Pentru a evita deteriorarea angrenajului, comutarea găuri / percuție se va realiza numai atunci când aparatul este în repaus.

BG За да се избегне повреда на предавателния механизъм, превключвателят пробиване/ударно пробиване може да се превключва само в покой.

GR Προς αποφυγή βλάβης του κιβωτίου ταχυτήτων πρέπει να χειρίζεστε τον διακόπητη μεταγωγής λειτουργίας δράπανο / κρουστικό δράπανο μόνο όταν η συσκευή είναι ακινητοποιημένη.

TR Dışlı kutusunun hasar görmesini önlemek için normal delme/darbeli delme değiştirme şalteri sadece matkap dururken kullanılacaktır

ES З метою запобігання пошкодження редуктора перемикати швидкості можна тільки при повному зупиненні приладу.



Um eine Beschädigung des Getriebes zu vermeiden, darf die Gangumschaltung nur im Stillstand umgeschaltet werden

PL Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia bieg należy ustawić, gdy narzędzie jest zatrzymane.

RU Для того чтобы избежать повреждений привода, необходимо переключать переключатель передач только в выключенном состоянии


RO Pentru a evita deteriorarea transmisiei, comutarea vitezei se va realiza numai atunci când aparatul este în repaus.

BG За да се избегне повреда на предавката, превключването на скоростите трябва да се извърши само при спряното положение.







GR Προς αποφυγή βλάβης του κιβωτίου ταχυτήτων, η αλλαγή ταχυτήτων να γίνεται μόνο στην ακινητοποίηση.






TR Dışlı kutusunun hasar görmesini önlemek için hız değiştirme şalteri sadece makine durduğunda kullanılacaktır

ES З метою запобігання пошкодження редуктора перемикати швидкості можна тільки при повному зупиненні приладу.

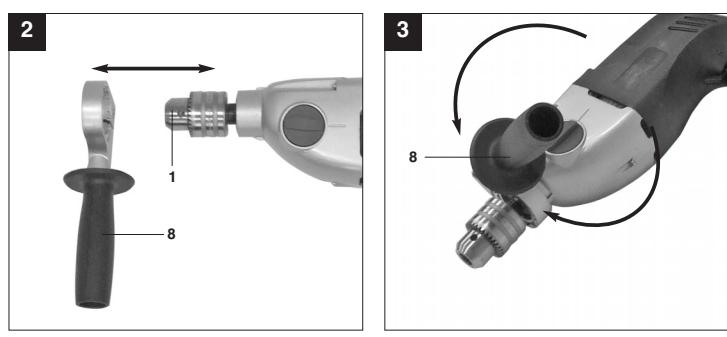

3

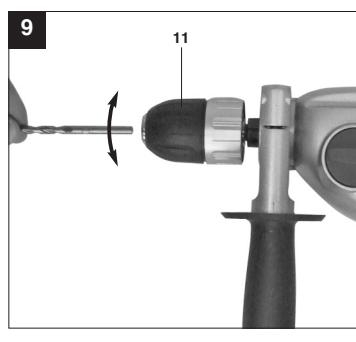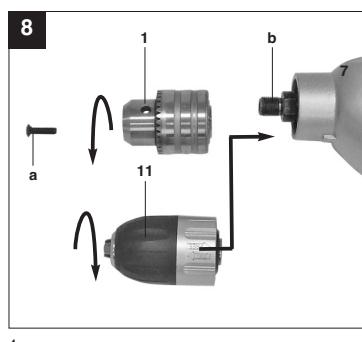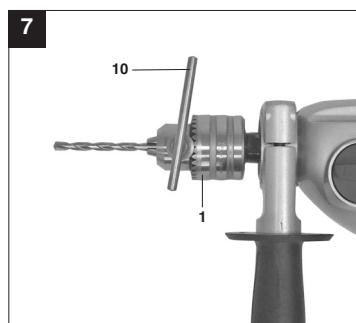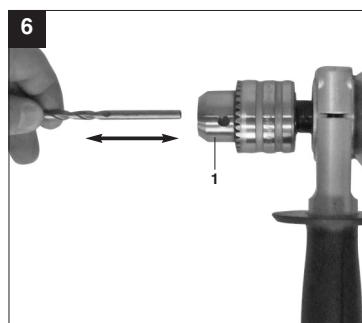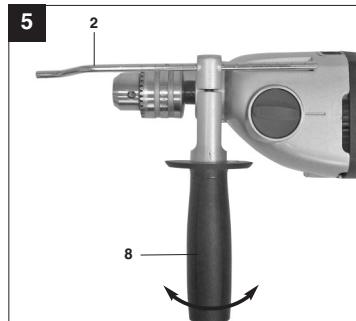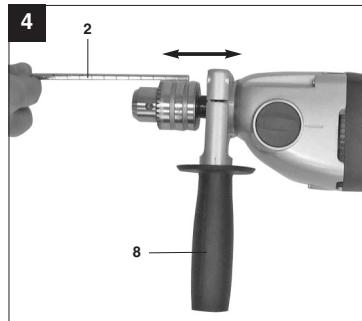

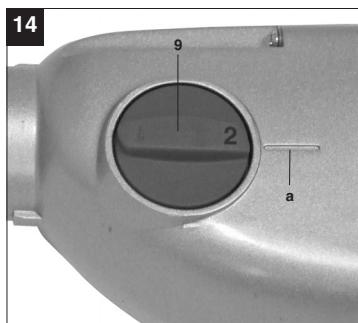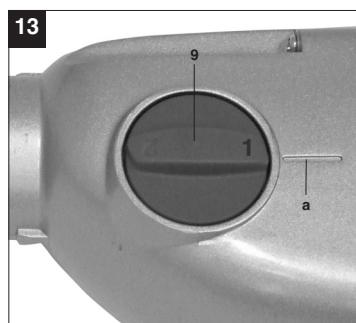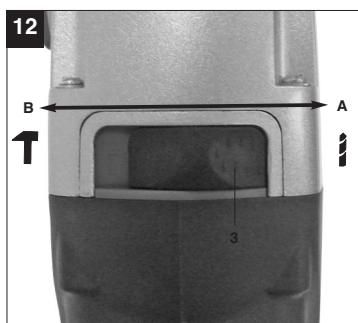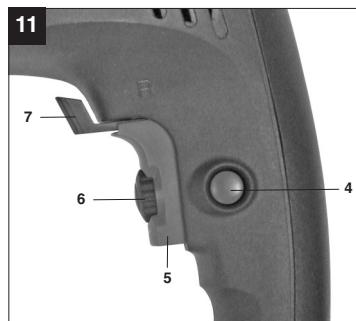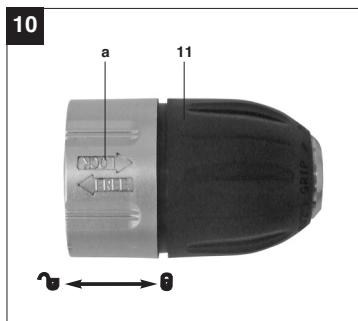

D

"WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen"



Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.





Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!



Tragen Sie eine Schutzbrille.

Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustrretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

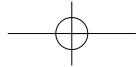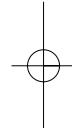

⚠ Achtung!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen zur Folge haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung (Bild 1)

1. Zahnkranzbohrfutter
2. Bohrtiefenanschlag
3. Bohren-/Schlagbohren-Umschalter
4. Feststellknopf
5. Ein-/Ausschalter
6. Drehzahl-Regler
7. Rechts-/Linkslauf-Umschalter
8. Zusatzhandgriff
9. Drehzahlumschalter
10. Spannschlüssel
11. Schnellspannbohrfutter

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Bohrmaschine ist zum Bohren von Löchern in Holz, Eisen, Buntmetallen und Gestein unter Verwendung des entsprechenden Bohrwerkzeugs ausgelegt.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht

bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	1050 W
Leerauf-Drehzahl 1:	0-1100 min ⁻¹
Leerauf-Drehzahl 2:	0-3000 min ⁻¹
Bohrleistung:	Beton 13 mm Stahl 10 mm Holz 25 mm
Schutzklasse:	II / □
Gewicht:	3,3 kg

Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel L _{PA}	93,2 dB(A)
Unsicherheit K _{PA}	3 dB
Schallleistungspegel L _{WA}	104,2 dB(A)
Unsicherheit K _{WA}	3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

Schlagbohren in Beton

Schwingungsemissons Wert a_h = 15,885 m/s²
 Unsicherheit K = 1,5 m/s²

Bohren in Metall

Schwingungsemissons Wert a_h ≤ 2,5 m/s²
 Unsicherheit K = 1,5 m/s²

D**Achtung!**

Der Schwungwert wird sich aufgrund des Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges ändern und kann in Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

5.1. Zusatzhandgriff montieren (Bild 2-3/Pos. 8)

Der Zusatzhandgriff (8) bietet Ihnen während der Benutzung der Schlagbohrmaschine zusätzlichen Halt. Benutzen Sie das Gerät daher nicht ohne den Zusatzhandgriff.

Befestigt wird der Zusatzhandgriff (8) an der Schlagbohrmaschine durch Klemmung. Durch drehen des Griffes im Uhrzeigersinn wird die Klemmung angezogen. Drehen gegen den Uhrzeigersinn löst die Klemmung.

- Der beiliegende Zusatzhandgriff (8) muss zunächst montiert werden. Hierzu ist durch Drehen des Griffes die Klemmung weit genug zu öffnen, damit der Zusatzhandgriff über das Bohrfutter (11) auf die Schlagbohrmaschine geschoben werden kann.
- Nach dem Aufschieben des Zusatzhandgriffes (8) schwenken Sie diesen in die für Sie angenehmste Arbeitsposition.
- Jetzt den Griff in entgegengesetzter Drehrichtung wieder zudrehen, bis der Zusatzhandgriff fest sitzt.
- Der Zusatzhandgriff (8) ist für Rechtshänder ebenso wie für Linkshänder geeignet.

5.2 Tiefenanschlag montieren und einstellen (Bild 4/Pos. 2)

Der Tiefenanschlag (2) wird vom Zusatzhandgriff (8) durch Klemmung gehalten. Die Klemmung wird wieder durch Drehen des Griffes gelöst bzw. festgezogen.

- Lösen Sie die Klemmung und setzen Sie den Tiefenanschlag (2) in die dafür vorgesehene Aussparung des Zusatzhandgriffes ein.
- Bringen Sie den Tiefenanschlag (2) auf gleiche Ebene zum Bohrer.
- Ziehen Sie den Tiefenanschlag um die gewünschte Bohrtiefe zurück.

- Drehen Sie den Griff des Zusatzhandgriffes (8) wieder zu bis dieser fest sitzt.
- Bohren Sie nun das Loch, bis der Tiefenanschlag (2) das Werkstück berührt.

5.3 Einsetzen des Bohrers (Bild 6-7)

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.
- Tiefenanschlag (2) wie in 5.2 beschrieben lösen und in Richtung Bohrgriff schieben. Somit hat man freien Zugang zum Bohrfutter (1).
- Das Bohrfutter mit dem mitgelieferten Spannschlüssel (10) gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
- Für einen optimalen Sitz sollte der Bohrer bzw. das Werkzeug so weit wie möglich in das Bohrfutter hineingesetzt werden. Ziehen Sie nach Einstellen des Bohrers bzw. Werkzeuges das Bohrfutter (1) im Uhrzeigersinn mit dem Spannschlüssel (10) fest, bis der Bohrer bzw. das Werkzeug eingespant ist. Prüfen Sie, ob der Bohrer fest im Bohrfutter (1) sitzt.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz des Bohrers bzw. Werkzeuges (Netzstecker ziehen!).

5.4 Montage Schnellspannbohrfutter (Bild 8)

- Schraube (a) aus dem Zahnkranzbohrfutter (1) herausdrehen (Linksgewinde).
- Zahnkranzbohrfutter (1) wie in Bild 8 gezeigt, abschrauben (Rechtsgewinde).
- Schnellspannbohrfutter (11) in umgekehrter Reihenfolge auf das Gewinde (b) aufschrauben und mit der Schraube (a) fixieren.

5.5 Einsetzen des Bohrers (Bild 9-10)

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.
- Das Schnellspannbohrfutter (11) ist mit einem Arretierungs-Verschluss ausgestattet: Verriegeln = Hülse (a) nach vorne drücken Entriegeln = Hülse (a) nach hinten drücken
- Tiefenanschlag wie in 5.2 beschrieben lösen und in Richtung Zusatzhandgriff schieben. Somit hat man freien Zugang zum Bohrfutter (11).
- Diese Schlagbohrmaschine ist mit einem Schnellspann-Bohrfutter (11) ausgestattet.
- Drehen Sie das Bohrfutter (11) auf. Die Bohreröffnung muss groß genug sein, um den Bohrer aufzunehmen.
- Wählen Sie einen geeigneten Bohrer aus. Schieben Sie den Bohrer soweit wie möglich in die Bohrfutteröffnung hinein.
- Drehen Sie das Bohrfutter (11) zu. Prüfen Sie, ob der Bohrer fest im Bohrfutter (11) sitzt.

- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz des Bohrers bzw. Werkzeuges (Netzstecker ziehen!).
- im Ein-/Ausschalter (5) ein.
- Nehmen Sie diese Einstellung nicht während des Bohrens vor.

6. Bedienung

6.1 Ein/Ausschalter (Bild 11/Pos. 5)

- Setzen Sie zuerst einen geeigneten Bohrer in das Gerät ein (siehe 5.3/5.5).
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
- Setzen Sie die Bohrmaschine direkt an der Bohrstelle an.

Einschalten:

Ein-/Ausschalter (5) drücken

Dauerbetrieb:

Ein-/Ausschalter (5) mit Feststellknopf (4) sichern.

Ausschalten:

Ein-/Ausschalter (5) kurz eindrücken.

6.2 Drehzahl einstellen (Bild 11/Pos. 5)

- Sie können die Drehzahl während des Betriebes stufenlos steuern.
- Durch mehr oder wenig starkes Drücken des Ein-/Ausschalters (5) wählen Sie die Drehzahl.
- Wahl der richtigen Drehzahl: Die am besten geeignete Drehzahl ist abhängig vom Werkstück, von der Betriebsart und vom eingesetzten Bohrer.
- Geringer Druck auf Ein-/Ausschalter (5): niedrigere Drehzahl (Geeignet für: kleine Schrauben, weiche Werkstoffe)
- Größerer Druck auf Ein-/Ausschalter (5): höhere Drehzahl (Geeignet für: groß/lanze Schrauben, harte Werkstoffe)

Tipp: Bohren Sie Bohrlöcher mit geringer Drehzahl an. Erhöhen Sie die Drehzahl danach schrittweise.

Vorteile:

- Der Bohrer ist beim Anbohren leichter zu kontrollieren und rutscht nicht ab.
- Sie vermeiden zersplitterte Bohrlöcher (z.B. bei Kacheln).

6.3 Vorwählen der Drehzahl (Bild 11/Pos. 6)

- Der Drehzahl-Regler (6) ermöglicht es Ihnen, die maximale Drehzahl zu definieren. Der Ein-/Ausschalter (5) kann nur noch bis zur vorgegebenen Maximaldrehzahl eingedrückt werden.
- Stellen Sie die Drehzahl mit dem Einstellring (6)

- Nehmen Sie diese Einstellung nicht während des Bohrens vor.

6.4 Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Bild 11/Pos. 7)

- Nur im Stillstand umschalten!
- Stellen Sie mit dem Rechts-/Linkslauf-Umschalter (7) die Laufrichtung des Schlagbohrers ein:

Laufrichtung	Schalterposition
Rechtslauf (Vorwärts und Bohren)	R
Linkslauf (Rücklauf)	L

6.5 Bohren/Schlagbohren-Umschalter (Bild 12/Pos. 3)


- Nur im Stillstand umschalten!

Bohren:

Bohren-/Schlagbohren-Umschalter (3) in Stellung

Bohren. (Position A)

Anwendung: Hölzer; Metalle; Kunststoffe

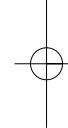

Schlagbohren:

Bohren-/Schlagbohren-Umschalter (3) in Stellung

Schlagbohren. (Position B)

Anwendung: Beton; Gestein; Mauerwerk

6.6 Drehzahlbereich definieren (Bild 13/14)

Der Drehzahlumschalter (9) verschafft Ihnen die Möglichkeit, in einem bestimmten Drehzahlbereich zu arbeiten.

Schalterposition Stufe 1

Drehzahlbereich: Hohes Drehmoment, niedrige Geschwindigkeit

Schalterposition Stufe 2

Drehzahlbereich: Niedriges Drehmoment, hohe Geschwindigkeit

Achtung! Nehmen Sie diese Einstellung nicht während des Bohrens vor

6.7 Tipps für das Arbeiten mit Ihrer Schlagbohrmaschine

6.7.1 Bohren von Beton und Mauerwerk

- Stellen Sie den Bohren/Schlagbohren-Umschalter (3) auf die Position B (Schlagbohren).
- Benutzen Sie für das Bearbeiten von Mauerwerk oder Beton immer Hartmetallbohrer und eine hohe Drehzahleinstellung.

D**6.7.2 Bohren von Stahl**

- Stellen Sie den Bohren/Schlagbohren Umschalter (3) auf die Position A (Bohren).
- Benutzen Sie für das Bearbeiten von Stahl immer HSS-Bohrer (HSS = Hochlegierter Schnellarbeitsstahl) und eine niedrige Drehzahleinstellung.
- Es ist empfehlenswert die Bohrung durch ein geeignetes Kühlmittel zu schmieren um unnötigen Bohrverschleiß zu vermeiden.

6.7.3 Schrauben eindrehen/lösen

- Stellen Sie den Bohren/Schlagbohren Umschalter (3) auf die Position A (Bohren).
- Benutzen Sie eine niedrige Drehzahleinstellung.

6.7.4 Löcher anbohren

Falls Sie ein tiefes Loch in ein hartes Material (wie etwa Stahl) bohren möchten, empfehlen wir, dass Sie das Loch mit einem kleineren Bohrer vorbohren.

6.7.5 Bohren in Fliesen und Kacheln

- Stellen Sie zum Anbohren den Umschalter Bohren/Schlagbohren (3) auf die Position A (Bohren).
- Stellen Sie den Umschalter Bohren/Schlagbohren (3) auf die Position B (Schlagbohren), sobald der Bohrer die Fliese/Kachel durchschlagen hat.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzaufbauten, Luftschlitzte und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.

10

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

8.3 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
 - Artikelnummer des Gerätes
 - Ident-Nummer des Gerätes
 - Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils
- Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

PL



„Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi”



Nosić nauszniki ochronne

Hałas powoduje postępującą utratę słuchu.





Nosić maskę przeciwpyłową

Przy pracy w drewnie i innych materiałach może dochodzić do powstawania szkodliwego dla zdrowia pyłu. Nie obrabiać materiału zawierającego azbest!



Nosić okulary ochronne

W czasie pracy może dochodzić do powstawania powodujących utratę wzroku iskier, opalek, drzazg lub odprysków.

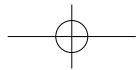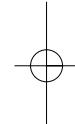

PL**⚠ Uwaga!**

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wrzucić jej również instrukcję obsługi/ wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1. Wskazówki bezpieczeństwa

Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w załączonym zeszycie!

⚠ OSTRZEŻENIE

Przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa może wywołać porażenia prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie zranienia.

Proszę zachować na przyszłość wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję.

2. Opis urządzenia (rys. 1)

1. Uchwyt wiertarski wiercącego żebatego
2. Ogranicznik głębokości wiercenia
3. Przelącznik wiercenie/ wiercenie uderowe
4. Przycisk blokujący
5. Włącznik/ Wyłącznik
6. Regulacja liczby obrotów
7. Przelącznik obrotów prawo/ lewo
8. Uchwyt dodatkowy
9. Przelącznik liczby obrotów
10. Kluczyk zaciskowy głowicy.
11. Głowica szybkomontująca

3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Wiertarka udarowa przeznaczona jest do wiercenia otworów w drewnie, żelazie, metalach kolorowych i kamieniu przy użyciu odpowiedniego narzędzia.

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku

niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

4. Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy:	1050 W
Liczba obrotów biegu jałowego 1:	0-1100 min ⁻¹
Liczba obrotów biegu jałowego 2:	0-3000 min ⁻¹
Głębokość wiercenia:	w betonie: 13 mm. W stali 10 mm. W drewnie 25 mm
Klasa ochrony:	II / ☒
Waga:	3,3 kg

Hałas i vibracje

Hałas i vibracje zostały zmierzone zgodnie z normą EN 60745.

Poziom ciśnienia akustycznego L _{PA}	93,2 dB(A)
Odchylenie K _{PA}	3 dB
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	104,2 dB(A)
Odchylenie K _{WA}	3 dB

Nosić nauszniki ochronne.

Oddziaływanie hałasu może spowodować utratę słuchu.

Wartości całkowite drgań (suma wektorowa 3 kierunków) mierzony są zgodnie z normą 60745.

Wiercenie udarowe w betonie

Wartość emisji drgań a_h = 15,885 m/s²
Odchylenie K = 1,5 m/s²

Wiercenie w metalu

Wartość emisji drgań a_h ≤ 2,5 m/s²
Odchylenie K = 1,5 m/s²

⚠ Uwaga!

Ze względu na obszar użytkowania narzędzia wartość drgań zmieni się i w wyjątkowych sytuacjach może być ona wyższa od podanej wartości.

5. Przed uruchomieniem

Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że dane na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z danymi zasilania.

Przed rozpoczęciem ustawień na urządzeniu zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka.

5.1 Montowanie uchwytu dodatkowego (rys. 2-3/ poz. 8)

Uchwyt dodatkowy (8) zapewnia dodatkowe trzymanie urządzenia podczas pracy. Dlatego proszę nie używać urządzenia bez dodatkowego uchwytu. Uchwyt dodatkowy (8) zostaje zamocowany do wiertarki udarowej poprzez zacisk. Poprzez określenie uchwytu zgodnie z ruchem wskazówek zegara zacisk zostaje dokręcony. Poprzez odkręcanie uchwytu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zacisk zostaje odkręcony.

- Dostarczony w dostawie uchwyt dodatkowy (8) musi zostać najpierw zamontowany. Poprzez określenie uchwytu zacisk zostaje wystarczająco otwarty, żeby przesunąć uchwyt dodatkowy przez uchwyt wiertarski (11) na urządzeniu.
- Po przesunięciu uchwytu dodatkowego (8) należy ustawić go w pozycji pracy najbardziej dla Państwa wygodnej.
- Teraz dokręcić uchwyt w odwrotnym kierunku, aż uchwyt dodatkowy będzie solidnie osadzony.
- Uchwyt dodatkowy (8) przeznaczony jest dla osób lewo- oraz praworęcznych.

5.2 Montowanie i ustawianie ogranicznika głębokości (rys. 4/ poz. 2)

Ogranicznik głębokości (2) trzymany jest przez uchwyt dodatkowy (8) za pomocą zacisku. Zacisk poprzez określenie uchwytu zostaje dokręcony lub poluzowany.

- Poluzować zacisk i włożyć ogranicznik głębokości (2) w przewidziane dla niego wableViewControllerie w uchwycie dodatkowym.
- Ustawić ogranicznik głębokości (2) na równym poziomie z wiertłem.
- Pociągnąć ogranicznik głębokości o wymaganą głębokość wiercenia.
- Dokręcić uchwyt uchwytu dodatkowego (8), aż będzie solidnie osadzony.

- Wiercić otwór, aż ogranicznik głębokości (2) dotknie obrabianego przedmiotu.

5.3 Zakładanie wiertła (rys. 6-7)


- Przed rozpoczęciem ustawień na urządzeniu zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka.
- Odkręcić ogranicznik głębokości (2), tak jak opisano w punkcie 5.2 i przesunąć w kierunku uchwytu wiertła. Tym sposobem ma się dostęp do uchwytu wiertarskiego (1).
- Uchwyt wiertarski odkręcić za pomocą dołączonego w dostawie klucza zaciskowego (mocującego) (10) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- W celu optymalnego osadzenia należy umieścić wiertło/ ewentualnie narzędzie w uchwycie wiertarskim, tak daleko jak to możliwe. Po założeniu wiertła/ ewentualnie narzędzia należy za pomocą klucza zaciskowego (mocującego) (10) dokręcić uchwyt wiertarski (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wierco / ewentualnie narzędzie będzie zamocowane. Sprawdzić, czy wierco jest solidnie osadzone w uchwycie wiertarskim (1).
- W regularnych odstępach sprawdzać mocowanie wiertła, ewentualnie narzędzia (Wyciągnąć wtyczkę z sieci!).

5.4 Montaż głowicy szybkomocującej (Zdjęcie 8)

- Wykręcić śrubę(a) z uchwytu wiertarskiego (1) (lewy gwint)
- Odkręcić uchwyt wiertarski (1) jak na rysunku 8, (prawy gwint).
- Nakręcić głowicę szybkomocującą (11) na gwint (b) w odwrotnej kolejności i zablokować śrubą (a).

5.5 Wkładanie wiertel (rys. 9-10)

- Przed rozpoczęciem ustawień na urządzeniu zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka.
- Głowica szybkomocująca (11) jest wyposażona w zamknięcie blokujące: zaryglowanie = nacisnąć tulejkę (a) do przodu, odryglowanie = nacisnąć tulejkę do tyłu
- Odkręcić ogranicznik głębokości, tak jak opisano w punkcie 5.2 i przesunąć w kierunku uchwytu dodatkowego. Tym sposobem ma się dostęp do uchwytu wiertarskiego (11).
- Wiertarka udarowa wyposażona jest w szybkomocującą uchwyt wiertarski (11).
- Odkręcić uchwyt wiertarski (11). Otwór wiertniczy musi być na tyle duży, by uchwycić wierco.
- Wybrać odpowiednie wierco. Wsunąć wierco do otworu uchwytu wiertarskiego, tak daleko jak to możliwe.
- Dokręcić uchwyt wiertarski (11). Sprawdzić, czy

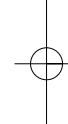

PL

wiertło jest solidnie osadzone w uchwycie wiertarskim (11).

- W regularnych odstępach sprawdzać mocowanie wiertła, ewentualnie narzędzia (Wyciągnąć wtyczkę z sieci!).

6. Obsługa

6.1 Włącznik/ wyłącznik (rys. 11/ poz. 5)

- Najpierw włożyć odpowiednie wiertło do urządzenia (patrz. 5.3/5.5).
- Dopiero wtedy włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda.
- Ustawić wiertarkę udarową bezpośrednio na wierconym miejscu.

Włączanie:

Wcisnąć włącznik/ wyłącznik (Rys. 5)

Tryb pracy ciągły:

Włącznik/ wyłącznik (5) zabezpieczyć przyciskiem blokującym (4).

Wyłączanie:

Wcisnąć na chwilę włącznik/ wyłącznik (5).

6.2 Ustawianie liczby obrotów (rys. 11/ poz.5)

- Liczbą obrotów można sterować bezstopniowo podczas pracy.
- Poprzez mocniejsze lub słabsze przyciśnięcie włącznika/ wyłącznika (5) wybiera się liczbę obrotów.
- Wybór właściwej liczby obrotów. Najczęściej odpowiednia liczba obrotów zależy jest od obrabianego przedmiotu, od rodzaju pracy i użytych wiertel.
- Słabsze przyciśnięcie włącznika/ wyłącznika (5): niższe obroty (nadające się do: małych śrub, delikatnych materiałów)
- Mocniejsze przyciśnięcie włącznika/ wyłącznika (5): wyższe obroty (nadające się do: dużych/ długich śrub, twardie materiały)

Wskazówka: Wiercić otwory za pomocą niskiej liczby obrotów. Stopniowo zwiększać liczbę obrotów.

Zalety:

- Wiertło kontroluje się łatwiej przy nawiercaniu i nie zsuwa się.
- Uniknie się wtedy rozproszonych otworów (np. w przypadku kafli).

6.3 Ustawianie liczby obrotów (rys. 11/ poz.6)

- Regulator liczby obrotów (6) umożliwia zdefiniowanie maksymalnej liczby obrotów. Włącznik/ wyłącznik (5) może być docisnieto tylko do podanej maksymalnej liczby obrotów.
- Ustawić liczbę obrotów na włączniku/ wyłączniku (5) za pomocą pierścienia nastawczego (6).
- Nie przeprowadzać ustawień podczas wiercenia.


6.4 Przelącznik obrotów lewo/prawo (rys. 11/poz. 7)

- Przelądać tylko wtedy, gdy urządzenie jest zatrzymane!
- Za pomocą przełącznika obrotów lewo/ prawo (7) ustawić kierunek obrotów wiertła:

Kierunek obrotów Pozycja przełącznika

Obroty w prawo (do przodu i wiercenie) R

Obroty w lewo (obrót powrotny) L

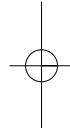

6.5 Przelącznik wiercenie/ wiercenie udarowe (rys. 12/poz. 3)

- Przelądać tylko wtedy, gdy urządzenie jest zatrzymane!

Wiercenie:

Przelącznik wiercenie / wiercenie udarowe (3) w ustawieniu wiercenie (Pozycja A)

Zastosowanie: drewno, metale, tworzywa sztuczne

Wiercenie udarowe:

Przelącznik wiercenie / wiercenie udarowe (3) w ustawieniu wiercenie udarowe (Pozycja B)

Zastosowanie: Beton, kamień, mury

6.6 Określenie zakresu liczby obrotów (rys. 13/14)

Przelącznik liczby obrotów (9) umożliwia pracę w określonym zakresie liczby obrotów.

Pozycja przełącznika poziom 1

Zakres liczby obrotów: Wysoki moment obrotowy, niska prędkość

Pozycja przełącznika poziom 2

Zakres liczby obrotów: Niski moment obrotowy, wysoka prędkość

Uwaga! Nie przeprowadzać ustawienia podczas wiercenia.

6.7 Wskazówki pracy z wiertarką udarową

6.7.1 Wiercenie w betonie i murach

- Ustawić przełącznik wiercenie/ wiercenie udarowe (3) na pozycji B (wiercenie udarowe).
- Do prac w betonie lub murach należy używać wiertel z twardego stopu i pracować przy wysokiej liczbie obrotów.

6.7.2 Wiercenie w stali

- Ustawić przełącznik wiercenie/ wiercenie udarowe (3) na pozycji A (wiercenie).
- Do prac w stali należy korzystać zawsze z wiertel HSS (ze stali szybkołuczej o podwyższonej wydajności skrawania) i niskiego ustawienia liczby obrotów.
- Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia wiertła, zaleca się smarowanie wiertła odpowiednim chłodziwem.

6.7.3 Wkręcanie/ wykręcanie śrub

- Ustawić przełącznik wiercenie/ wiercenie udarowe (3) na pozycji A (wiercenie).
- Używać ustawienia niskiej liczby obrotów.

6.7.4 Nawiercanie otworów

Jeśli chęć Państwo wywiercić otwór w twardym materiale, zalecamy wcześniej nawiercić otwór za pomocą małego wiertła.

6.7.5 Wiercenie w płytach i kafelkach

- Ustawić przełącznik wiercenie/ wiercenie udarowe (3) na pozycji A (wiercenie).
- Ustawić przełącznik wiercenie/ wiercenie udarowe (3) na pozycji B (wiercenie udarowe), dopóki wiertło przebię płytę/ kafle.

7. Wymiana przewodu zasilającego

W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, przewód musi być wymieniony przez autoryzowany serwis lub osobę posiadającą podobne kwalifikacje, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

8.1 Czyszczenie

- Urządzenia zabezpieczające, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być w miarę

możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.

- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Urządzenie czyszczyć regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

8.2 Szczotki węglowe

W razie nadmiernego iskrzenia proszę sprawdzić stan szczotek węglowych przez elektryka. Uwaga! Wymiany szczotek węglowych dokonywać może jedynie elektryk.

8.3 Konserwacja

We wnętrzu urządzenia nie ma części wymagających konserwacji.

8.4 Zamawianie części wymiennych:

Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się na stronie: www.isc-gmbh.info

9. Usuwanie odpadów i recycling

Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu urządzenie znajduje się w opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który można użytkować ponownie lub można przeznaczyć do powtórnego przerobu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone elementy urządzenia proszę dostarczyć do punktu zbiorczego surowców wtórnego. Proszę poprosić o informację w sklepie specjalistycznym bądź w placówce samorządu lokalnego!

RUS



„Осторожно– для того, чтобы уменьшить риск получения травмы прочтите руководство по эксплуатации.“



Используйте средства защиты органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Используйте респиратор.

При обработке древесины и прочих материалов может образовываться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать содержащие асбест материалы!



Используйте защитные очки.

Образующиеся во время работы искры и вылетающие из устройства частицы, стружка и пыль могут вызвать повреждение органов зрения.

RUS

⚠ Внимание!

При пользовании устройствами необходимо выполнять правила по технике безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации. Мы не несем ответственность за травмы и ущерб, которые возники в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Необходимые указания по технике безопасности Вы можете найти в приложененной брошюре.

⚠ ВНИМАНИЕ!**Прочтите все указания по технике безопасности и технические требования.**

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.
Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.

2. Состав устройства (рисунок 1)

1. Сверлильный патрон с зубчатым ободом
2. Ограничитель глубины сверления
3. Переключатель сверление - ударное сверление
4. Кнопка с фиксацией положения
5. Переключатель включено-выключено
6. Регулятор скорости вращения
7. Переключатель вращения влево-вправо
8. Дополнительная рукоятка
9. Переключатель скорости вращения
10. Ключ для затяжки
11. Быстроизажимный патрон

3. Использование по назначению

Электрическая дрель предназначена для сверления отверстий в предметах из дерева, железа, цветного металла и камня с использованием соответствующих сверл насадок.

Устройство можно использовать только в соответствии с его предназначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникшие в результате этого ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантий, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.


4. Технические данные

Напряжение сети:	230 в ~ 50 Гц
Мощность:	1050 Вт
Скорость вращения холостого хода 1:	0-1100 мин ⁻¹
Скорость вращения холостого хода 2:	0-3000 мин ⁻¹
Глубина сверления:	бетон 13 мм сталь 10 мм дерево 25 мм
Класс защиты:	II / [□]
Вес	3,3 кг

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 60745.

Уровень давления шума L _{pA}	93,2 дБ(А)
Неопределенность K _{pA}	3 дБ
Уровень мощности шума L _{WA}	104,2 дБ(А)
Неопределенность K _{WA}	3 дБ

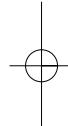

RUS**Используйте защиту органов слуха.**

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 60745.

Ударное сверление в бетоне

Эмиссионный показатель вибрации
 $a_h = 15,885 \text{ m/s}^2$

Неопределенность K = 1,5 m/s²

Сверление в металле

Эмиссионный показатель вибрации
 $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Неопределенность K = 1,5 m/s²

⚠ Внимание!

Показатели вибрации изменяются в зависимости от условий использования электрического инструмента и могут в исключительных случаях превышать приведенные величины.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Установка дополнительной рукоятки (рисунок 2-3/поз. 8)

Дополнительная рукоятка (8) обеспечит Вам во время работы с ударной электрической дрелью дополнительную опору. Поэтому не используйте устройство без дополнительной рукоятки.

Дополнительная рукоятка (8) крепится к ударной электрической дрели путем зажима. При помощи вращения рукоятки в направлении вращения часовой стрелки зажим усиливается. Вращение против вращения часовой стрелки ослабляет зажим.

- Приложенная дополнительная рукоятка (8) должна быть сначала установлена. Для этого вращая рукоятку открыть в достаточной степени зажим для того, чтобы можно было вставить дополнительную рукоятку через сверлильный патрон (11) в ударную электрическую дрель.
- После того как дополнительная рукоятка (8) будет вставлена поверните ее в самое удобное для Вас положение.
- Теперь вращайте рукоятку в

противоположном направлении до тех пор, пока дополнительная рукоятка не будет закреплена.

- Дополнительная рукоятка (8) может быть использована как правшами так и левшами.

5.2 Установка и регулировка ограничителя глубины сверления (рисунок 4/поз. 2)

Ограничитель глубины сверления (2) удерживается дополнительной рукояткой (8) путем зажима. Зажим ослабляется, а также усиливается путем вращения рукоятки.

- Ослабьте зажим и вставьте ограничитель глубины обработки (2) в предназначеннное для этого углубление дополнительной рукоятки.
- Установите ограничитель глубины обработки (2) на одном уровне со сверлом.
- Оттяните ограничитель глубины обработки на желаемую глубину сверления назад.
- Вращайте дополнительную рукоятку (8) до тех пор, пока она не будет прочно закреплена.
- Сверлите отверстие до тех пор, пока ограничитель глубины обработки (2) не прикоснется к обрабатываемой детали.

5.3 Установка сверла (рисунок 6-7)

- Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять регулировки устройства.
- Ослабить крепление ограничителя глубины обработки (2), как это описано в разделе 5.2 и сдвинуть его в сторону рукоятки сверла. Тем самым откроется свободный доступ к сверлильному патрону (1).
- Открыть сверлильный патрон при помощи приложенного ключа затяжки (10), вращая против движения часовой стрелки.
- Для оптимального крепления сверло или насадка должны быть установлены как можно дальше в сверлильный патрон. Затяните после установки сверла или насадки сверлильный патрон (1) в направлении движения часовой стрелки при помощи ключа затяжки (10) до тех пор, пока сверло или насадка не будут прочно зажаты. Проконтролируйте прочность посадки сверла в сверлильном патроне (1).
- Контролируйте с регулярной периодичностью прочность крепления сверла или насадки (при этом выньте штекер из розетки электросети!).

**5.4 Монтаж быстрозажимного патрона
(рисунок 8)**

- Вывинтить винт (а) из сверлильного патрона с зубчатым ободом (1) (левая резьба).
- Отвинтить сверлильный патрон с зубчатым ободом (1), как показано на рисунке 8 (правая резьба).
- Навинтить быстрозажимный патрон (11) в обратной последовательности на резьбу (b) и зафиксировать винтами (a).

5.5 Установка сверл (рисунок 9-10)

- Всегда вытаскивайте штекер перед проведением регулировок на устройстве.
- Быстрозажимный патрон (11) снабжен фиксирующим замком:
Зафиксировать = нажать втулку (a) вперед
Деблокировать = нажать втулку (a) назад
- Ослабить крепление ограничителя глубины обработки, как описано в 5.2 и сдвинуть в направлении дополнительной рукоятке. Таким образом открывается доступ к сверлильному патрону (11).
- Ударная электрическая дрель оснащена быстрозажимным патроном (11).
- Раскрутите сверлильный патрон (11). Отверстие для сверла должно быть достаточно большим для того, чтобы вставить сверло.
- Подберите подходящее сверло. Вставьте сверло как можно глубже в отверстие сверлильного патрона.
- Завинтите сверлильный патрон (11). Проверьте силу крепления сверла в сверлильном патроне (11).
- Контролируйте с одинаковой периодичностью силу крепления сверла или насадки (выньте штекер из розетки электросети!).

6. Управление устройством**6.1 Переключатель включено-выключено
(рисунок 11/поз. 5)**

- Вставьте сначала подходящее сверло в устройство (смотрите 5.3/5.5).
- Вставьте штекер в соответствующую штепсельную розетку.
- Установите электрическую дрель непосредственно в место сверления.

Включить:

Нажать переключатель включено-выключено (5)

Продолжительный режим работы:

Застопорить переключатель включено-выключено (5) при помощи кнопки с фиксацией положения (4).

Выключить

Нажать коротко на переключатель включено-выключено (5).

**6.2 Регулировка скорости вращения
(рисунок 11/поз. 5)**

- Вы можете бесступенчато регулировать скорость вращения во время работы.
- Путем более или менее сильного нажатия на переключатель включено-выключено (5) выберите скорость вращения.
- Выбор правильной скорости вращения: наиболее подходящая скорость вращения зависит от обрабатываемой детали, режима работы и используемого сверла.
- Слабое давление на переключатель включено-выключено (5): низкая скорость вращения (применяется для: маленьких шурупов, мягких обрабатываемых деталей)
- Сильное давление на переключатель включено-выключено (5): высокая скорость вращения (применяется для: больших/длинных шурупов, жестких обрабатываемых деталей)


Рекомендация: начинайте сверление отверстий с маленькой скоростью вращения. Затем постепенно повышайте скорость вращения.

Преимущество:

- В начале сверления сверло можно легче контролировать и оно не соскользнет.
- Вы избежите получения разбитых отверстий (например, при облицовке кафелем).

6.3 Предварительная установка скорости вращения (рисунок 11/поз. 6)

- Регулятор скорости вращения (6) позволяет Вам устанавливать максимальную скорость вращения. Переключатель включено-выключено (5) может быть нажат только до установленной максимальной скорости вращения.
- Установите скорость вращения при помощи регулирующего кольца (6) на переключателе включено-выключено (5).
- Не осуществляйте регулировку во время сверления.

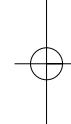

RUS**6.4 Переключатель вращения влево-вправо (рисунок 11/поз. 7)**

- **Переключать только на выключенном устройстве!**
- Выберите при помощи переключателя вращения влево-вправо (7) направление вращения ударной электрической дрели:

Направление вращения Позиция переключателя

Вращение вправо (вперед и сверление) R

Вращение влево (назад) L

6.5 Переключатель сверление/ударное сверление (рисунок 12/поз. 3)

- **Переключать только на выключенном устройстве!**

Сверление:Переключатель сверление/ударное сверление (3) в позиции сверление. (позиция А)
Применение: дерево; металл; пластмасс**Ударное сверление:**Переключатель сверление/ударное сверление (3) в позиции ударное сверление. (позиция В)
Применение: бетон; камень; стены**6.6 Определить область скорости вращения двигателя (рисунок 13/14)**

Переключатель скорости вращения (9) дает возможность работать в определенной области скорости вращений.

Позиция переключателя ступень 1

Область скорости вращения: высокий крутящий момент, низкая скорость

Позиция переключателя ступень 2

Область скорости вращения: низкий крутящий момент, высокая скорость

Внимание! Запрещено осуществлять эти регулировки во время сверления**6.7 Рекомендации для работы с ударной электрической дрелью****6.7.1 Сверление в бетоне и стенах**

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию В (ударное сверление).
- Используйте для сверления в стенах или бетоне только сверла с твердосплавными пластинами и высокую скорость вращения.

6.7.2 Сверление в стали

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию А (сверление).
- Используйте для сверления в стали только HSS-сверло (HSS = высоколегированная быстрорежущая сталь) и низкую скорость вращения.
- Рекомендуется смазывать отверстие соответствующим охлаждающим средством для того, чтобы избежать ненужного износа сверла.

6.7.3 Ввинчивание и вывинчивание винтов


- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию А (сверление).
- Используйте низкую скорость вращения.

6.7.4 Сверление отверстий


Если Вы желаете просверлить глубокое отверстие в твердом материале (например, сталь), то мы рекомендуем предварительно просверлить отверстие сверлом с меньшим диаметром.

6.7.5 Сверление в плитке и кафеле

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию А (сверление).
- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию В (ударное сверление), как только сверло пробьет плитку/кафель.

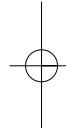**7. Замена кабеля питания электросети**

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

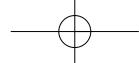

RUS

8. Очистка, технический уход и заказ запасных деталей

Перед всеми работами по очистке вынуть штекер из розетки.

8.1 Очистка

- Очищайте защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя как можно лучше от пыли и грязи. Протрите фрезу чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом с низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать фрезу после каждого использования.
- Очищайте устройство регулярно влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворите; они могут разъесть пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.

Внимание! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Технический уход

В устройстве кроме этого нет деталей, которые нуждаются в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали



Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-grmbh.info

9. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металл и пластмассы. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов.

Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!

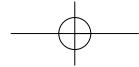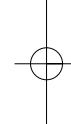

RO

"Avertisment – Citiți manualul de utilizare pentru a reduce riscul producării unui accident"



Purtați o protecție a auzului.

Această acțiunea poate duce la diminuarea auzului.





Purtați o mască de protecție contra prafului.

La prelucrarea lemnului și a altor materiale poate rezulta praf periculos pentru sănătate. Nu se vor prelucra materiale cu conținut de azbest!



Purtați ochelari de protecție.

Scânteile rezultate pe timpul lucrului sau talașul, așchiile și praful careiese din aparat pot duce la diminuarea vederii.

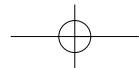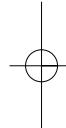

△ Atenție!

La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva măsuri de siguranță, pentru a evita accidentele și daunele. De aceea, citiți cu grijă instrucțiunile de utilizare/indicatiile de siguranță. Păstrați aceste materiale în bune condiții, pentru ca aceste informații să fie disponibile în orice moment. Dacă predați aparatul altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare/indicatiile de siguranță. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru accidente sau daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare și a indicațiilor de siguranță.

1. Indicații de siguranță

Indicațiile de siguranță aferente le găsiți în broșura anexată.

△ AVERTIZARE!

Cititi indicațiile de siguranță și îndrumările. Nerespectarea indicațiilor de siguranță și a îndrumărilor poate avea ca urmare electrocutare, incendiu și/sau râni grave.

Păstrați pentru viitor toate indicațiile de siguranță și îndrumările.

2. Descrierea aparatului (vezi Figura 1)

1. Mandrină cu coroană dințată
2. Opritor adâncime de găurire
3. Comutator găurire / percuție
4. Buton de fixare
5. Întrerupător pornire/oprire
6. Reglaj al turajiei
7. Comutator rotație stânga/dreapta
8. Mânér suplimentar
9. Comutator pentru turataje
10. Cheie mandrină
11. Mandrină rapidă

3. Utilizarea conform scopului

Mașina de găurit este construită pentru găurile lemnului, fierului, a metalelor neferoase și a pietrei cu utilizarea sculelor de găurit corespunzătoare.

Mașina se va utiliza numai conform scopului pentru care este concepută. Orice altă utilizare nu este în conformitate cu scopul. Pentru pagubele sau vătămările rezultante în acest caz este responsabil utilizatorul/operatorul și nu producătorul.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că mașinile noastre sunt construite pentru utilizare în domeniile meșteșugărești și industriale. Noi nu preluăm nici o garanție atunci când aparatul este folosit în întreprinderile meșteșugărești sau industriale ori în scopuri similare.

4. Date tehnice

Tensiunea de rețea:	230 V~ 50 Hz
Puterea consumată:	1050 W
Turație la mers în gol 1:	0-1100 min ⁻¹
Turație la mers în gol 2:	0-3000 min ⁻¹
Capacitatea de găurire:	Beton 13 mm Otel 10 mm Lemn 25 mm
Clasa de protecție:	II / □
Greutate:	3,3 kg

Zgomote și vibrații

Valorile nivelelor de zgomot și de vibrație au fost calculate conform EN 60745.

Nivelul presiunii sonore L _{PA}	93,2 dB (A)
Nesiguranță K _{PA}	3 dB
Nivelul capacitații sonore L _{WA}	104,2 dB (A)
Nesiguranță K _{WA}	3 dB

Purtăți protecție antifonică.

Expunerea la zgomot poate cauza deteriorarea sau pierderea auzului.

Valorile totale ale nivelului de vibrații (suma vectorială a trei direcții), calculate conform EN 60745.

Găurire prin percuție în beton

Valoare a vibrațiilor emise a_h = 15,885 m/s²
Nesiguranță K = 1,5 m/s²

Găurire în metal

Valoare a vibrațiilor emise a_h ≤ 2,5 m/s²
Nesiguranță K = 1,5 m/s²

△ Atenție!

Valoarea nivelului de vibrații se schimbă în funcție de locul utilizării sculei electrice, putându-se situa în cazuri excepționale peste valoarea indicată mai sus.

RO

5. Înainte de punerea în funcțiuie

Asigurați-vă înainte de racordare că datele de pe placuta de identificare corespund datelor din rețea.

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a executa reglaje la mașină.

5.1 Montarea mânerului suplimentar (Fig. 2-3/Poz. 8)

Mânerul suplimentar (8) vă oferă stabilitate suplimentară în timpul utilizării mașinii de găurit cu percuție. Din acest motiv nu folosiți mașina fără mânerul suplimentar.

Fixarea mânerului suplimentar (8) la mașina de găurit cu percuție se face cu ajutorul clemelelor. Prin rotirea mânerului în sens orar se strâng clemele. Prin rotirea în sens antior se desface fixarea mânerului.

- Mânerul suplimentar anexat (8) trebuie mai întâi montat. Pentru aceasta trebuie ca prin rotirea mânerului să deschideți clemele suficiente de mult pentru ca mânerul suplimentar să poată fi împins peste mandrină (11) pe mașina de găurit prin percuție.
- După poziionarea mânerului suplimentar (8) potriviti-l în poziția de lucru cea mai comodă pentru Dvs..
- Rotiți acum mânerul în sensul opus, până când se blochează.
- Mânerul suplimentar (8) este indicat atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci.

5.2 Montarea și reglarea opritorului adâncimii de găuri (Fig. 4/Poz. 2)

Opritorul adâncimii de găuri (2) este susținut de către mânerul suplimentar (8) cu ajutorul clemelelor. Clemele se deschid și respectiv închid prin rotirea mânerului.

- Deschideți clemele și introduceți opritorul adâncimii de găuri (2) în lăcașul special prevăzut pe mânerul suplimentar.
- Aduceți opritorul adâncimii de găuri (2) la același nivel cu burghiu.
- Trageți opritorul cu exact adâncimea de găuri dorită înapoi.
- Rotiți mânerul suplimentar (8) la loc, până când se blochează din nou.
- Dați acum o gaură și înaintați până când opritorul adâncimii de găuri (2) atinge piesa prelucrată.

5.3 Montarea burghiuilui (Fig. 6-7)

- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a efectua reglări ale aparatului.
- Desfaceți opritorul adâncimii de găuri (2) conform descrierii de la punctul 5.2 și împingeți-l în direcția mânerului. Aveți acum acces liber la mandrină (11).
- Desfaceți mandrina în sens anterior cu ajutorul cheii pentru mandrină (10) livrate.
- Pentru a asigura o poziție stabilă burghiuil respectiv scula trebuie introduse până la refuz în mandrină. După introducerea burghiuilui respectiv a sculei strângeti mandrina (11) în sensul acelor de ceasornic cu cheia pentru mandrină (10) până când burghiuil resp. scula sunt bine fixate. Verificați dacă burghiuil este bine fixat în mandrină (11).
- Verificați la intervale regulate de timp dacă burghiuil, respectiv scula sunt bine prinse în mandrină (11).

5.4 Montarea mandrinei rapide (Fig. 8)

- Scoateți șurubul (a) din mandrina cu coroană dințată (1) (filet spre stânga).
- Demontați mandrina cu coroană dințată (1) aşa cum este indicat în figura 8 (filet spre dreapta).
- Înșurubați mandrina rapidă (11) în ordine inversă pe filetul (b) și fixați-o cu șurubul (a).

5.5 Montarea burghiuilui (Fig 9-10)

- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a efectua reglări ale aparatului.
- Mandrina rapidă (11) este dotată cu un element de blocare:
Blocare = împingeți manșonul (a) înainte
Deblocare = împingeți manșonul (a) înapoi
- Desfaceți opritorul adâncimii de găuri conform descrierii de la punctul 5.2 și împingeți-l în direcția mânerului. Aveți acum acces liber la mandrină (11).
- Această mașină de găurit prin percuție este dotată cu o mandrină cu prindere rapidă (11).
- Rotiți mandrina (11) deschizând-o. Deschiderea trebuie să fie suficient de mare pentru a putea prelua burghiuil.
- Alegeti un burghiu adekvat. Împingeți burghiuil la maxim în deschiderea mandrinei.
- Rotiți mandrina (11) închizând-o. Verificați dacă burghiuil este bine fixat în mandrină (11).
- Verificați la intervale regulate de timp dacă burghiuil, respectiv scula sunt bine prinse în mandrină (decuplați ștecherul de la rețea).

6. Operare

- 6.1 Întrerupător pornire/oprire (Fig. 11/Poz. 5)**
- Montați mai întâi un burghiu potrivit în mașină (vezi 5.3/5.5).
 - Racordați cablul de rețea la o priză adecvată.
 - Așezați mașina de găurit pe punctul unde urmează să se dea gaura.

Pornire:

Apăsați întrerupătorul pornire/oprire (5)

Funcționarea de durată:

Asigurați întrerupătorul pornire/oprire (5) cu butonul de fixare (4).

Oprise:

Apăsați scurt întrerupătorul pornire/oprire (5).

6.2 Reglarea turăției (Fig. 11/Poz. 5)

- În timpul utilizării mașinii de găurit puteți regla turăția acestora fără trepte.
- Prin apăsarea mai tare sau mai ușoară a întrerupătorului pornire/oprire (5) alegeți turăția.
- Alegerea turăției corecte: Turăția adecvată depinde de piesa de prelucrat, de regimul de funcționare și de burghiul folosit.
- Apăsare ușoară pe întrerupătorul pornire/oprire (5): turăție joasă (adecvată pentru: suruburi mici, materiale de prelucrat moi).
- Apăsare mai tare pe întrerupătorul pornire/oprire (5): turăție mai mare (adecvată pentru: suruburi mari/lungi, materiale dure).

Pont: Folosiți o turăție mai mică atunci când începeți să dați gaura. Creșteți apoi treptat turăția.

Avantaje:

- Când începeți să dați gaura, burghiu este mai ușor de controlat și nu alunecă.
- Evitați astfel găurile aşchiante (de ex. la plăcile de teracotă).

6.3 Preselecția turăției (Fig. 11/Poz. 6)

- Inelul de reglare a turăției (6) vă permite definirea turăției maxime. Întrerupătorul de pornire/oprire (5) nu mai poate fi apăsat decât până la turăția maximă de prestabilităță.
- Alegeți turăția maximă cu ajutorul inelului de reglare a turăției (6) aflat în dreptul întrerupătorului de pornire/oprire (5).
- Nu efectuați acest reglaj în timpul procesului de găurire.

6.4 Comutator rotire stânga/dreapta (Fig. 11/Poz. 7)

- Comutarea se va realiza numai când aparatul este în repaus!
- Alegeți sensul de lucru al mașinii de găurit prin percuție cu ajutorul comutatorului rotire spre stânga/rotire spre dreapta (7).

Sensul de lucru al mașinii Poziția comutatorului

Rotație spre dreapta (înainte și găurile) R

Rotație spre stânga (înapoi) L

6.5 Comutator găurile/percuție (Fig. 12/Poz. 3)

- Comutarea se va realiza numai când aparatul este în repaus!

Găurile:

Comutatorul găurile/percuție (3) este în poziția găurile. (Poziția A)

Utilizare: lemn; metale; materiale plastice

Găurile prin percuție:

Comutatorul găurile/percuție (3) este în poziția percuție. (Poziția B)

Utilizare: beton; piatră; zidărie

6.6 Definirea ariei de turăție (Fig. 13/14)

Comutatorul pentru turăție (9) vă oferă posibilitatea de a lucra într-o anumită aria de turăție.

Poziția comutatorului treaptă 1

Aria de turăție: Cuplu de torsione ridicat, viteză mică

Poziția comutatorului treaptă 2

Aria de turăție: Cuplu de torsione scăzut, viteză ridicată

Atenție! Nu efectuați acest reglaj în timpul procesului de găurire


6.7 Ponturi pentru lucrul cu mașina de găurit cu percuție

6.7.1 Găurile în beton și zidărie

- Poziționați comutatorul găurile/percuție (3) în poziția B (găurile prin percuție).
- În cazul zidăriei sau al betonului utilizați întotdeauna burghie pentru metale dure și o turăție ridicată.

6.7.2 Găurile în oțel

- Poziționați comutatorul găurile/percuție (3) în poziția A (găurile).
- În cazul oțelului utilizați întotdeauna burghie HSS (HSS = oțel rapid, înalt aliat) și o turăție joasă.

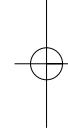

RO

- Este recomandată ungerea găurii cu un agent de răcire adecvat, pentru a evita uzura inutilă a mașinii de găurit și a burghiuilui.

6.7.3 Strângerea/Desfacerea suruburilor

- Poziționați comutatorul găuri/percuție (3) în poziția A (găuri).
- Folosiți o turăție joasă.

6.7.4 Găuri pregătitoare

În cazul în care doriti să dați o gaură adâncă într-un material dur (cum ar fi otelul), vă recomandăm să dați mai întâi o gaură pregătitore cu un burghiu mai mic în punctul respectiv.

6.7.5 Găurire în faiantă, gresie și plăci de teracotă

- Aduceți comutatorul de găuri/percuție (3) în poziția A (găuri) pentru a da gaura pregătitore.
- Aduceți comutatorul de găuri/percuție (3) în poziția B (găuri prin percuție) imediat ce burghiu a străpuns gresia/faianta/placa de teracotă.

7. Schimbarea cablului de racord la rețea

În cazul deteriorării cablului de racord la rețea a acestui aparat, pentru a evita pericolele acesta trebuie înlocuit de către producător sau un serviciu client sau de o persoană cu calificare similară.

8. Curățirea, întreținerea și comanda pieselor de schimb

Scoateți ștecherul înaintea începerii lucrărilor de curățire.

8.1 Curățirea

- Păstrați curate dispozitivele de protecție, șliștele de aerisire și carcasa mașinii. Iergeti aparatul cu o cârpă curată sau suflați praful cu aer sub presine la o presine mică.
- Noi recomandăm curățirea aparatului imediat după fiecare folosire.
- Curățați aparatul cu o cârpă umedă și puțin săpun lichid. Nu folosiți detergenți sau solvenți; aceștia pot ataca piesele din material plastic ale aparatului. Fiți atenți să nu intre apă în interiorul aparatului.

8.2 Perile de cărbune

În cazul formării excesive a scânteilor perile de cărbune se vor verifica de către un electrician specializat.

Atenție! Perile de cărbune au voie să fie schimba te numai de către un electrician specializat.

8.3 Întreținerea

În interiorul aparatului nu se găsesc alte piese care trebuie să întreținute.

8.4 Comanda pieselor de schimb:

La comanda pieselor de schimb trebuie să menționate următoarele date:

- Tipul aparatului
 - Numărul articolului aparatului
 - Numărul ident al aparatului
 - Numărul piesei de schimb necesare
- Prețurile actuale și informații suplimentare găsiți la www.isc-gmbh.info

9. Îndepărarea și reciclarea

Aparatul se găsește într-un ambalaj pentru a se preveni deteriorările pe timpul transportului. Acest ambalaj este o resursă și deci refolosibil și poate fi supus unui ciclu de reciclare.

Aparatul și auxiliarii acestuia sunt fabricați din materiale diferite cum ar fi de exemplu metal și material plastic. Piese defecție se vor predă la un centru de colectare pentru deșeuri speciale. Interesați-vă în acest sens în magazinele de specialitate sau la administrația locală!

BG



„Предупреждение – С цел намаляване риска от нараняване прочетете упътването за употреба“





Носете предпазни средства за слуха.
Въздействието на шума може да доведе до загуба на слуха.



Носете предпазна маска срещу прах.
При обработката на дърво и други материали може да се отдели увреждащ здравето прах. Не бива да се обработват съдържащи азбест материали!



Носете защитни очила.
Отделилите се по време на работа искри или излизашите от уреда трески, стърготини и прах могат да причинят загуба на зрението.

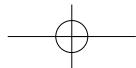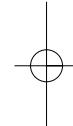

BG**△ Внимание!**

При използване на уредите трябва да се спазват някои предпазни мерки за безопасност, за да се предотвратят наранявания и щети. Затова прочетете внимателно това упътване за употреба. Съхранявайте го добре, за да разполагате с информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, моля, предайте и това упътване за употреба. Ние не поемаме отговорност за злополуки или щети, които възникват поради не съблюдаване на това упътване и на указанията за безопасност.

1. Инструкции за безопасност

Съответните инструкции за безопасност ще намерите в приложената брошура.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**Прочетете всички указания за безопасност и инструкции.**

Пропуските при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да имат като последица електрически удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранете за въдеще всички указания за безопасност и инструкции.**2. Описание на уреда (фиг. 1)**

1. Патронник за свредло с зъбен венец
2. Ограничител за дълбочина на пробиване
3. Превключвател пробиване/ударно пробиване
4. Бутон за фиксиране
5. Включване/изключване
6. Регулатор на оборотите
7. Превключвател ход надясно/ход наляво
8. Допълнителна ръкохватка
9. Превключвател за честота на въртене
10. Гаечен ключ
11. Бързоизтрягащ патронник за свредло

3. Употреба по предназначение

Пробивната машина е подходяща за пробиване на дупки в дърво, желязо, цветни метали и камък при използване на съответната пробивена инструмент.

Машината трябва да се използва само по предназначението ѝ. Всяка по-нататъшна извън това употреба не е по предназначение. За предизвикани от това щети или наранявания от всякакъв вид отговорност носи потребителят/обслужващото лице, а не производителят.

Моля, имайте предвид, че нашите уреди съгласно предназначението си не са произведени за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Ние не поемаме отговорност, ако уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни дейности.

4. Технически данни

Мрежово напрежение:	230 V~ 50 Hz
Консумация на ток:	1050 W
Обороти на празен ход 1:	0 - 1100 min ⁻¹
Обороти на празен ход 2:	0 - 3000 min ⁻¹
Производителност при пробиване:	бетон 13 mm стомана 10 mm дърво 25 mm
Клас защита:	II / [□]
Тегло:	3,3 kg

Шум и вибрация

Стойностите за шум и вибрация са получени съгласно EN 60745.

Ниво на звуково налягане L _{PA}	93,2 dB (A)
Колебание K _{PA}	3 dB
Ниво на звукова мощност L _{WA}	104,2 dB (A)
Колебание K _{WA}	3 dB

Носете защита за слуха.

Влиянието на шума може да причини загуба на слуха.

Общи стойности на трептения (векторна сума на трите посоки) получени съгласно EN 60745.

Ударно пробиване в бетон (ръкохватка)

Стойност на емисия на трептения a_H = 15,885 m/s²

Колебание K = 1,5 m/s²

Пробиване в метал (ръкохватка)

Стойност на емисия на трептения $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Колебание $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

⚠ Внимание!

Стойността на трептенията ще се променя въз основа на сферата на приложение на электроинструмента и по изключение може да бъде над посочената стойност.

5. Преди пускане в експлоатация

Преди свързването се убедете, че данните върху типовата табелка отговарят на данните от мрежата.

Преди да предприемете настройки на уреда винаги издърпвайте мрежовия щепсел.

5.1 Монтиране на допълнителната ръкохватка (фиг. 2-3/поз. 8)

Допълнителната ръкохватка (8) Ви предоставя допълнителна устойчивост по време на използване на машината за ударно пробиване. Затова не използвайте машината без допълнителната ръкохватка.
Допълнителната ръкохватка (8) се закрепва на машината за ударно пробиване чрез затягане с клеми. Чрез въртене на дръжката по посока на часовниковата стрелка закрепването се стяга. Въртенето в посока обратна на часовниковата стрелка освобождава ръкохватката.

- Доставената допълнителна ръкохватка (8) първо трябва да се монтира. За целта чрез въртене на дръжката затягането с клеми трябва да се отвори достатъчно широко, за да може допълнителната ръкохватка да се избута над патронника за свредлото (11) на машината за ударно пробиване.
- След избутване на допълнителната ръкохватка (8) наместете я в най-удобната за Вас работна позиция.
- Сега отново върнете дръжката в обратна посока на въртене, докато допълнителната ръкохватка прилегне здраво.
- Допълнителната ръкохватка (8) е подходяща както за хора, работещи с дясната ръка, така и за левичари.

5.2 Монтиране и регулиране на ограничителя за дълбочина (фиг. 4/поз. 2)

Ограничителят за дълбочина (2) се държи от допълнителната ръкохватка (8) чрез затягане с клеми. Затягането с клеми се развива респ.

навива чрез въртене на дръжката.

- Развийте затягането с клеми и поставете ограничителя за дълбочина (2) в предвидения за това канал на допълнителната ръкохватка.
- Поставете ограничителя за дълбочина (2) на една и съща равнина спрямо свредлото.
- Изтеглете назад ограничителя за дълбочина на желаната дълбочина на пробиване.
- Отново завийте дръжката на допълнителната ръкохватка (8), докато същата прилегне здраво.
- Сега пробивайте дупката, докато ограничителят за дълбочина (2) докосне заготовката.

5.3 Поставяне на свредлото (фигура 6-7)


- Изтеглите щекера от мрежа винаги, преди да извършите настройки на уреда.
- Освободете ограничителя на дълбочината (2) както е описано в 5.2 и го изместете по посока ръчката на свредлото. По този начин има свободен достъп до патронника на свредлото (1).
- Отворете патронника на свредлото с доставения гаечен ключ (9) по посока противоположна на часовниковата стрелка.
- За да се слободи оптимално свредлото респ. инструментът трябва да се постави колкото може по-навътре в патронника на свредлото. След поставяне на свредлото респ. инструмента затегнете патронника на свредлото (1) по посока на часовниковата стрелка с гаечен ключ (9), докато свредлото респ. инструментът се стегне. Проверете, дали свредлото е здраво монтирано в патронника на свредлото (1).
- Проверявайте периодично здравата сглобка на свредлото респ. на инструмента! (Изтеглете щекера от мрежа!).

5.4 Монтаж на бързо затягачия патронник за свредло (фиг. 8)

- Развийте винта (a) от патронника за свредло с зъбен венец (1) (лява резба).
- Отвийте патронника за свредло с зъбен венец (1) както е показано на фиг. 8 (дясна резба).
- Завийте бързо затягачия патронник за свредло (11) в обратната последователност върху резбата (b) и фиксирайте с винта (a).

5.5 Поставяне на свредло (фиг. 9-10)

- Преди да предприемете настройки на машината, издърпвайте мрежовия щепсел.
- Бързо затягачият патронник за свредло (11) е оборудван с блокиращо приспособление:

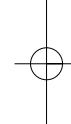

BG

Блокиране = натиснете втулката (а) напред
Деблокиране = натиснете втулката (а) назад

- Освободете ограничителя за дълбочина, както е описано в 5.2 и го бутнете по посока на допълнителната ръкохватка. По този начин имате свободен достъп до патронника за свредла (11).
- Тази машина за ударно пробиване е оборудвана с бързозатегателен патронник за свредла (11).
- Отвийте патронника за свредла (11). Отворът за свредлото трябва да бъде достатъчно голям, за да поеме свредлото.
- Изберете подходящо свредло. Пъхнете свредлото в отвора на патронника, доколкото е възможно навътре.
- Завийте патронника за свредла (11). Проверете, дали свредлото седи здраво в патронника (11).
- На редовни интервали от време проверявайте стабилността на свредлото респ. инструмента (издърпайте мрежковия щепсел!>.

6. Обслужване

6.1 Включване/изключване (фиг. 11/поз. 5)

- Най-напред поставете подходящо свредло в машината (вжк 5.3/5.5).
- Свържете мрежковия щепсел с подходящ контакт.
- Поставете пробивната машина директно на мястото за пробиване.

Включване:

Натиснете включване/изключване (5)

Продължителна работа:

Задължително включване/изключване (5) с бутона за фиксиране (4).

Изключване:

За кратко натиснете включване/изключване (5).

6.2 Регулиране на оборотите (фиг. 11/поз. 5)

- Можете да регулирате безстепенно оборотите по време на работа.
- Чрез по-силно или по-слабо натискане на превключвателя включено/изключено (5) изберете оборотите.
- Избор на правилните обороти: Най-подходящите обороти зависят от заготовката, от режима на работа и от поставеното свредло.
- По-слабо натискане на превключвателя

включено/изключено (5): по-ниски обороти (подходящи за: малки болтове, меки материали).

- По-силно натискане на превключвателя включено/изключено (5): по-високи обороти (подходящи за: големи/дълги болтове, твърди материали).

Препоръка: Започвайте пробиването на дупки с ниски обороти. След това постепенно увеличавайте оборотите.

Предимства:

При започване на пробиването свредлото по-лесно се контролира и не се измества. Избягвате разстроени отвори при пробиване (напр. при плочки).

6.3 Предварително избиране на оборотите (фиг. 11/поз. 6)

- Регулаторът на оборотите (6) Ви дава възможност да дефинирате максималните обороти. Превключвателят включено/изключено (5) може да бъде натискан само до предварително зададените максимални обороти.
- Регулирайте оборотите с регулиращия пръстен (6) в превключвателя включено/изключено (5).
- Не извършвайте това регулиране по време на пробиване.

6.4 Превключвател ход надясно/ход наляво (фиг. 11/поз. 7)

- Да се превключва само в покой!
- С превключвателя ход надясно/ход наляво (7) настройте посоката на въртене на машината за ударно пробиване:

Посока на въртене Позиция на превключвателя

Надясно (ход напред и пробиване) R

Наляво (ход назад) L

6.5 Превключвател пробиване/ударно пробиване (фиг. 12/поз. 3)

- Да се превключва само в покой!

Пробиване:

Превключвател пробиване/ударно пробиване (3) в положение пробиване. (позиция A)
Приложение: дърво; метали; пластмаси

Ударно пробиване:

Превключвател пробиване/ударно пробиване (3) в положение ударно пробиване. (позиция В)
Приложение: бетон; камък; зидария

6.6 Дефиниране обхвата на честота на въртене (фиг. 13/14)

Превключвателят за честота на въртене (9) Ви дава възможност за работа в определен обхват на честота на въртене.

Положение на превключвателя степен 1

Обхват на честота на въртене: Висок въртящ момент, ниска скорост.

Положение на превключвателя степен 2

Обхват на честота на въртене: Нисък въртящ момент, висока скорост.

Внимание! Не извършвайте тази настройка по време на свредловане.

6.7 Препоръки за работа с Вашата машина за ударно пробиване**6.7.1 Пробиване на бетон и зидария**

- Поставете превключвателя пробиване/ударно пробиване (3) на позиция В (ударно пробиване).
- За обработката на зидария или бетон винаги използвайте свредла от твърд метал и висока настройка на оборотите.

6.7.2 Пробиване на стомана

- Поставете превключвателя пробиване/ударно пробиване (3) на позиция А (пробиване).
- За обработката на стомана винаги използвайте HSS-свредла (HSS = високо легирани бъзережеща стомана) и ниска настройка на оборотите.
- Препоръчително е, при пробиването да се използва подходящо охлажддащо средство, за да се избегне неизбежно износване на свредлото.

6.7.3 Завиване/отвиване на болтове

- Поставете превключвателя пробиване/ударно пробиване (3) на позиция А (пробиване).
- Използвайте ниска настройка на оборотите.

6.7.4 Пробиване на дупки

В случай, че искате да пробиете дълбока дупка в твърд материал (като стомана), препоръчваме, да пробивате дупката с по-малко свредло.

6.7.5 Пробиване във фаянсови плочки и каухли

- В началото на пробиването поставете превключвателя пробиване/ударно пробиване (3) на позиция А (пробиване).
- Поставете превключвателя пробиване/ударно пробиване (3) на позиция В (ударно пробиване), след като свредлото е пробило плочката/каухлата.

7. Смяна на мрежовия съединителен проводник

Ако мрежовият съединителен проводник на този уред се повреди, то той трябва да се смени от производителя или от неговата сервизна служба за обслужване на клиенти или от подобно квалифицирано лице, за да се избегнат излагания на опасност.

8. Почистване, поддръжка и поръчване на резервни части

Преди всяко почистване изваждайте щепсела.

8.1 Почистване


- Поддържайте защитните механизми, отворите за въздух и двигателната кутия възможно най-чисти от прах и замърсяване. Почиствайте уреда с чиста кърпа или го продухайте със състен въздух под ниско налягане.
- Препоръчваме Ви да почиствате уреда непосредствено след всяка употреба.
- Почиствайте уреда редовно с влажна кърпа и малко мек сапун. Не използвайте дегергенти или разтворители; те биха увредили пластмасовите части на уреда. Внимавайте да не попадне вода вътре в уреда.

8.2 Въгленови четки

При прекомерно образуване на искри въгленовите четки да се проверят от електроспециалист.
Внимание! Въгленовите четки трябва да се подменят само от електроспециалист.

8.3 Поддръжка

Във вътрешността на уреда няма други части, изискващи поддръжка.

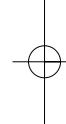

BG

8.4 Поръчка на резервни части:

При поръчка на резервни части трябва да се посочат следните данни:

- Вид на уреда
- Артикулен номер на уреда
- Идентификационен номер на уреда
- Номер на необходимата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на www.isc-gmbh.info

**9. Екологосъобразно отстраняване
и рециклиране**

Уредът е в опаковка, за да се предотвратят щети при транспортирането. Тази опаковка представлява сировина и затова може да се използва повторно или да се върне към цикъла на обработка на сировините. Уредът и неговите части са съставени от различни материали, като например метал и пластмаси. Изхвърлете дефектните строителни части при особено опасните отпадъци. Осведомете се в специализирания магазин или в общинската администрация!



„Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης“



Να φοράτε ωτοπροστασία.

Η επιδραση θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.





Να φοράτε προστασία κατά της σκόνης.

Κατά την επεξεργασία ξύλου και άλλων υλικών μπορεί να σχηματισθεί σκόνη που βλάπτει την υγεία σας. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία υλικών που περιέχουν αμιάντο!



Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας δημιουργούνται σπινθήρες ή πετιούνται μικρά τεμάχια από τη συσκευή, ροκανίδια και σκόνες. Συνέπεια μπορεί να είναι η απώλεια της όρασής σας.

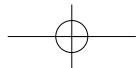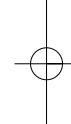

GR**Δ Προσοχή!**

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών και ζημιών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Οδηγία χρήστης. Φυλάξτε την καλά για να έχετε τις πληροφορίες στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν δύσατε τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να τους παραδώσετε και αυτή την Οδηγία χρήστης.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για απυχήματα που οφείλονται στη μη τήρηση αυτής της Οδηγίας και των υποδειξεών ασφαλείας.

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες.
Εάν δεν ακολουθήσετε τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.
Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες για το μέλλον.

2. Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1)

1. Υποδοχή οδοντωτής στεφάνης
2. Οδηγός, βάθυμος
3. Μεταγωγές δράπανου / κρουστικού δράπανου
4. Κουμπάτι ασφάλισης
5. Διακόπτης ενέργοποιησης/απενέργοποιησης
6. Ρυθμιστής αριθμού στροφών
7. Μετατροπή δεξιόστροφης-αριστερόστροφης λειτουργίας
8. Πρόσθετη χειρολαβή
9. Διακόπτης αλλαγής αριθμού στροφών
10. Κλειδί σύσφιξης
11. Υποδοχή ταχείας σύσφιξης

3. Σωστή χρήση

Το δράπανο προορίζεται για τρύπες σε ξύλο, σίδερο, μέταλλα και πέτρες με χρήση του ανάλογου τρυπανιού.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε ενγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου:	230 V ~ 50 Hz
Απορρόφηση ισχύος:	1050 W
Αριθμός στροφών ραλεντί 1:	0-1100 min ⁻¹
Αριθμός στροφών ραλεντί 2:	0-3000 min ⁻¹
Απόδοση δράπανου:	Μπετόν 13 mm Χάλυβας 10 mm Χάλυβας 25 mm
Κλάση προστασίας:	II /
Βάρος:	3,3 kg

Θόρυβος και δονήσεις

Οι τιμές θορύβων και δονήσεων διαπιστώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745.

Στάθμη ηχητικής πίεσης L_{pA}	93,2 dB(A)
Αβεβαιότητα K_{pA}	3 dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA}	104,2 dB(A)
Αβεβαιότητα K_{WA}	3 dB

Να χρησιμοποιείτε ηχοπροστασία.

Η επίδραση θορύβου μπορεί να έχει σαν συνέπεια την απώλεια της ακοής.

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (σύνολο διανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745.

Κρουστικό δράπανο σε μπετόν

Συντελεστής εκπομπής ταλαντώσεων

 $a_h = 15,885 \text{ m/s}^2$ $A_{\text{βεβαιότητα}} = 1,5 \text{ m/s}^2$ **Δράπανο σε μέταλλο**

Συντελεστής εκπομπής ταλαντώσεων

 $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ $A_{\text{βεβαιότητα}} = 1,5 \text{ m/s}^2$ **Δ Προσοχή!**

Ο συντελεστής ταλαντώσεων θα τροποποιηθεί ανάλογα με το πεδίο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να κυμαίνεται πάνω από την αναφερόμενη τιμή.

5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

Πριν τη σύνδεση σιγουρεύετε πώς τα στοιχεία στην ετικέτα του συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.

Πριν κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή να βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα.

5.1 Συναρμολόγηση της πρόσθετης χειρολαβής (εικ. 2-3/Pos. 8)

Η πρόσθετη χειρολαβή (8) σας προσφέρει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κρουστικού δράπανου πρόσθετη υποστήριξη. Για το λόγο αυτό, μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς την πρόσθετη χειρολαβή.

Η πρόσθετη χειρολαβή (8) στερεώνεται στο κρουστικό δράπανο με σύσφιξη. Περιστρέφοντας δεξιόστροφα τη χειρολαβή, εκτελείται η σύσφιξη. Περιστρέφοντας αριστερόστροφα, ανοίγει η σύσφιξη.

- Πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί η συμπαραδίδομενη πρόσθετη χειρολαβή (8). Για το σκοπό αυτό να ανοίξετε το σύστημα σύσφιξης της χειρολαβής αρκετά, ώστε να μπορεί να εισαχθεί η πρόσθετη χειρολαβή μέσω της υποδοχής (1) στο κρουστικό δράπανο.
- Μετά την εισαγωγή της πρόσθετης χειρολαβής (8), περιστρέψτε την στην για σας πιο άνετη θέση εργασίας.
- Τώρα στρίψτε τη χειρολαβή στην αντίθετη κατεύθυνση, μέχρι να είναι καλά στερεωμένη.
- Η πρόσθετη χειρολαβή (8) είναι κατάλληλη τόσο για δεξιόχειρες, όσο και για αριστερόχειρες.

5.2 Τοποθέτηση και ρύθμιση του οδηγού βάθους (εικ. 4/ap.)

Ο οδηγός βάθους (2) συγκρατείται από την πρόσθετη χειρολαβή (8) με σύσφιξη. Η σύσφιξη λύνεται ή σφίγγεται με περιστροφή της χειρολαβής.

- Χαλαρώστε τη σύσφιξη και τοποθετήστε τον οδηγό βάθους (2) στην για το σκοπό αυτό προβλεπόμενη εσοχή της πρόσθετης χειρολαβής.
- Φέρτε τον οδηγό βάθους (2) στο ίδιο επίπεδο όπως το δράπανο.
- Τραβήξτε τον οδηγό βάθους στο επιμυμούμενο βάθος προς τα πίσω.
- Περιστρέψτε τη χειρολαβή της πρόσθετης χειρολαβής (8) μέχρι να στερεωθεί καλά.
- Κάντε τώρα την τρύπα, μέχρι να ακουμπήσει ο οδηγός βάθους (2) το κατεργαζόμενο αντικείμενο.

5.3 Χρήση του τρυπανίου (εικ. 6-7)

- Πριν κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή να βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα.
- Λασκάρετε τον οδηγό βάθους (2) όπως περιγράφεται στο 5.2 και στρώστε στην κατεύθυνση της λαβής του τρυπανίου. Έτσι είναι δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση στην υποδοχή του τρυπανίου (1).
- Ανοίξτε την υποδοχή του τρυπανίου με το συμπαραδίδομενο κλειδί σύσφιξης (10) αντίθετα προς τη φορά δευτέρων ρολογιού.
- Για τέλειη προσαρμογή πρέπει να τοποθετηθεί το τρυπάνι ή το εργαλείο όσο πιο βαθιά γίνεται στην υποδοχή. Σφίξτε μετά την τοποθέτηση του τρυπανίου ή του εργαλείου την υποδοχή (1) στην κατεύθυνση των δευτέρων ρολογιού με το κλειδί σύσφιξης (10) μέχρι να στερεωθεί το τρυπάνι ή το εργαλείο. Ελέγχτε εάν είναι καλά στερεωμένο το τρυπάνι στην υποδοχή (1).
- Να ελέγχετε σε τακτικά διαστήματα τη σωστή στερέωση του τρυπανίου ή του εργαλείου (βγάλτε το βύσμα από την πρίζα!)

5.4 Συναρμολόγηση της υποδοχής ταχυσύσφιξης (εικ. 8)

- Ξεβιδώστε τη βίδα (a) από την υποδοχή της οδοντωτής στεφάνης (1) (αριστερόστροφα)
- Ξεβιδώστε την υποδοχή οδοντωτής στεφάνης (1) όπως φαίνεται στην εικόνα 8 (δεξιόστροφα).
- Βιδώστε την υποδοχή της οδοντωτής στεφάνης (11) στην αντίστροφη σειρά επάνω στο σπειρώμα (b) και ασφαλίστε με τη βίδα (a).

GR**5.5 Χρήση του τρυπανίου (εικ. 9-10)**

- Πριν κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή να βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα.
- Η υποδοχή ταχυύνουφηξης (11) είναι εξοπλισμένη με σύστημα ασφάλισης. Ασφάλιση = πίεση δακτυλίου (a) προς τα εμπρός
Απασφάλιση = πίεση δακτυλίου (a) προς τα πίσω
- Λασκάρετε τον οδηγό βάθους όπως περιγράφεται στο 5.2 και σπρώχτε το προς την κατεύθυνση της πρόσθετης χειρολαβής. Έτσι είναι ελεύθερη η πρόσβαση στην υποδοχή του τρυπανίου (11).
- Αυτό το κρουστικό δράπανο είναι εξοπλισμένο με ταχύσφικτη υποδοχή τρυπανίου (11).
- Ανοίξτε την υποδοχή (11). Το άνοιγμα της υποδοχής πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να υποδεχθεί το τρυπάνι.
- Επιλέξτε το κατάλληλο τρυπάνι. Σπρώχτε το εργαλείο όσο που βαθιά γίνεται στο άνοιγμα της υποδοχής του τρυπανίου.
- Κλείστε την υποδοχή (11). Ελέγχτε εάν είναι καλά στερεωμένο το τρυπάνι στην υποδοχή (11).
- Να ελέγχετε σε τακτικά διαστήματα τη σωστή στερέωση του τρυπανίου ή του εργαλείου (βγάλτε το βύσμα από την πρίζα!).

6. Χειρισμός**6.1 Διακόπτης ενεργοποίησης /απενεργοποίησης (εικ. 11/αρ. 5)**

- Βάλτε πρώτα το κατάλληλο τρυπάνι στη συσκευή (βλέπε 5.3).
- Συνδέστε πρώτα το βύσμα με κατάληγη πρίζα.
- Ακουμπήστε το κρουστικό δράπανα ακριβώς στο σημείο που θέλετε να κάνετε τρύπα.

Ενεργοποίηση:

Πλέστε το διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5).

Συνεχής λειτουργία:

Με το κουμπί ακινητοποίησης (4) ασφαλίζετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5).

Απενεργοποίηση:

Πλέστε σύντομα το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5).

6.2 Ρύθμιση του αριθμού στροφών (εικ. 11/αρ. 5)

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό στροφών αδιαβάθμητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Με περισσότερη ή λιγότερη πίεση του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5) επιλέγετε τον αριθμό στροφών.
- Επιλογή του σωστού αριθμού στροφών: Ο ιδανικός αριθμός στροφών εξαρτάται από το είδος του κατεργαζόμενου αντικειμένου, από το είδος λειτουργίας και το χρησιμοποιούμενο τρυπάνι.
- Χαμηλή πίεση στον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5) σημαίνει χαμηλό αριθμό στροφών (κατάλληλος για: μικρές βίδες, μαλακά υλικά)
- Μεγαλύτερη πίεση στον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5) σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό στροφών (κατάλληλος για: μεγάλες/μακριές βίδες, σκληρά υλικά).

Συμβουλή: Αρχίστε το τρύπημα με χαμηλό αριθμό στροφών. Αυξήστε βαθμηδόν τον αριθμό στροφών.

Τα πλεονεκτήματα:

- Το δράπανο ελέγχεται στην αρχή πιο εύκολα και δεν γλιτσράει.
- Έτσι αποφεύγετε τρύπες με ξεφλουδισμένα χειλή (π.χ. σε πλακάκια τοίχου).

6.3 Προεπιλογή του αριθμού στροφών (εικ. 11/αρ. 6)

- Ο ρυθμιστής αριθμού στροφών (6) σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τον μέγιστο αριθμό στροφών. Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5) μπορεί να πιεσθεί μόνο μέχρι τον προεπιλεγμένο αριθμό στροφών.
- Ρυθμίστε τον αριθμό στροφών με τον δακτύλιο ρύθμισης (6) στον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5).
- Μην κάνετε τη ρύθμιση αυτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.

6.4 Άλλαγή λειτουργίας δεξιόστροφα/αριστερόστροφα (εικ. 1/αρ. 7)

- Άλλαγή κατεύθυνσης λειτουργίας μόνο όταν η συσκευή είναι ακινητοποιημένη!
- Με το διακόπτη άλλαγής δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας (7) ρυθμίζετε την κατεύθυνση κίνησης του κρουστικού δράπανου.

Κατεύθυνση κίνησης Δεξιόστροφη κίνηση (προς τα εμπρός και τρύπημα)	Θέση διακόπτη R	6.7.2 Τρύπες σε χάλυβα
Αριστερόστροφη κίνηση (κίνηση προς τα πίσω)	L	<ul style="list-style-type: none"> ● Βάλτε το διακόπτη αλλαγής λειτουργίας δράτανο/κρουστικό δράτανο (3) στην θέση A (δράτανο). ● Για την επεξεργασία χάλυβα να χρησιμοποιείτε πάντα τριπάνια HSS (HSS = χάλυβας ταχυεπεξεργασίας υμηλού κράματος) και χαμηλό αριθμό στροφών. ● Συνιστάται να διερυσκλύνετε την εκτέλεση της τρύπας με κατάλληλο ψυκτικό μέσο ώστε να αποφεύγετε την άσκοπη φθορά του τριπανιού.
6.5 Διακόπτης αλλαγής λειτουργίας δράτανο/κρουστικό δράτανο (εικ.12/αρ. 3)		

- Αλλαγή κατεύθυνσης λειτουργίας μόνο όταν η συσκευή είναι ακινητοποιημένη!

Δράτανο:
Θέρτε το διακόπτη αλλαγής λειτουργίας δράτανο/κρουστικό δράτανο (3) στη θέση τρύπημα.
(θέση A)
Χρήση: ξύλα, μέταλλα και πλαστικά υλικά

Κρουστικό δράτανο:
Θέρτε το διακόπτη αλλαγής λειτουργίας δράτανο/κρουστικό δράτανο (3) στη θέση τρύπημα με κρουύση. (θέση B)
Χρήση: μπετόν, πέτρες, τούβλα

6.6 Προσδιορισμός του πεδίου αριθμού στροφών (εικ. 13/14)
Ο διακόπτης αλλαγής αριθμού στροφών (9) σας προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε ορισμένο πεδίο αριθμού στροφών.

Θέση διακόπτη βαθμίδα 1
Πεδίο αριθμού στροφών: Υψηλή ροπή στρέψης, χαμηλή ταχύτητα

Θέση διακόπτη βαθμίδα 2
Πεδίο αριθμού στροφών: Χαμηλή ροπή στρέψης, υψηλή ταχύτητα

Προσοχή! Μην κάνετε τη ρύθμιση αυτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.

6.7 Συμβουλές για την εργασία με το κρουστικό σας δράτανο.

- 6.7.1 Τρύπες σε μπετόν και σε τοίχους**
- Βάλτε το διακόπτη αλλαγής λειτουργίας δράτανο/κρουστικό δράτανο (3) στην θέση B (κρουστικό δράτανο).
 - Για την εργασία σε τοίχους ή μπετόν να χρησιμοποιείτε πάντα τριπάνια για σκληρά μέταλλα και μεγάλο αριθμό στροφών.

6.7.2 Τρύπες σε χάλυβα
<ul style="list-style-type: none"> ● Βάλτε το διακόπτη αλλαγής λειτουργίας δράτανο/κρουστικό δράτανο (3) στην θέση A (δράτανο). ● Για την επεξεργασία χάλυβα να χρησιμοποιείτε πάντα τριπάνια HSS (HSS = χάλυβας ταχυεπεξεργασίας υμηλού κράματος) και χαμηλό αριθμό στροφών. ● Συνιστάται να διερυσκλύνετε την εκτέλεση της τρύπας με κατάλληλο ψυκτικό μέσο ώστε να αποφεύγετε την άσκοπη φθορά του τριπανιού.
6.7.3 Βιδωμα/λασκάρισμα βιδών

- Βάλτε το διακόπτη αλλαγής λειτουργίας δράτανο/κρουστικό δράτανο (3) στην θέση A (δράτανο).
- Χρησιμοποιήστε χαμηλό αριθμό στροφών.

6.7.4 Προτρυπήστε τις τρύπες.
Εάν θέλετε να τρυπήσετε μία βαθιά τρύπα σε σκληρό υλικό (όπως ο χάλυβας), σας συνιστούμε να προτρυπήσετε την τρύπα με μικρότερο τριπάνι.

- 6.7.5 Τρύπες σε πλάκες και πλακίδια**
- Για το προτρύπτημα βάλτε το διακόπτη αλλαγής λειτουργίας δράτανο/κρουστικό δράτανο (3) στην θέση A (δράτανο).
 - Για το προτρύπτημα βάλτε το διακόπτη λειτουργίας δράτανο/κρουστικό δράτανο (3) στην θέση B (κρουστικό δράτανο) μόλις τρυπήσει η πλάκα ή το πλακίδιο.

7. Αντικατάσταση του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο

Εάν πάθει βλάβη το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο, πρέπει προς αποφυγή κινδύνου, να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα του εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόμοια εξειδικευμένο πρόσωπο.

GR

8. Καθαρισμός, συντήρησης, παραγγελία ανταλλακτικών

Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού να βγάζετε το φίς από τη πρίζα.

8.1 Καθαρισμός

- Να τηρείτε τα συστήματα ασφαλείας, τις σχισμές αερισμού και το περίβλημα του κινητήρα όσο πο καθαρά από σκόνη γίνεται. Σκουπίστε τη συσκευή με καθαρό πανί ή φυσήξτε τη με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τη συσκευή μτακτικά με ένα υγρό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, διότι έτσι δεν αποκλείεται η διάβρωση της συσκευής. Να προσέχετε να μην εισέλθει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

8.2 Βούρτες ανθρακος

Σε περίπτωση υπερβολικού σχηματισμού σπινθήρων δώστε τις ανθρακοβούρτες να ελεγθούν από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

8.3 Συντήρηση

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν βρίσκονται άλλα εξαρτήματα για τα οποία απαιτείται συντήρηση.

8.4 Παραγγελία ανταλλακτικών

Οταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:


- Τύπος συσκευής
- Αριθμός ειδονούς της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες

www.isc-gmbh.info

9. Διάθεση στα απορρίμματα και ανακύκλωση

Προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία. Η συσκευασία αυτή είναι πρώτη ύλη, μπορεί δηλαδή να επαναμεταχειριστεί ή να ανακυκλωθεί. Ο συμπιεστής και τα εξαρτήματά του αποτελούνται από διαφορετικά υλικά, όπως π.χ. από μέταλλα και πλαστικά. Παρακαλούμε να διαθέτετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα στα ειδικά και προβληματικά απορρίμματα. Εάν έχετε απορίες, ρωτήστε στο ειδικό σας κατάστημα ή στη διοίκηση του Δήμου σας.

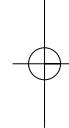

TR



„İkaz – yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz“



Kulaklık takın.

Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kayıbına yol açabilir.





Toz maskesi takın.

Ahşap ve diğer malzemeler üzerinde çalışıldığında sağlığa zarar veren tozlar oluşabilir. Asbest içeren malzemelerin işlenmesi yasaktır!



İş gözlüğü kullanın.

Çalışma esnasında oluşan kivircim veya aletten dışı fırlayan kıymık, talaş ve tozlar gözlere zarar verebilir.

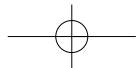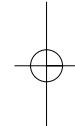

TR**△ Dikkat!**

Yaralanmalar ve maddi hasarları önlemek için aletler ile çalışırken bazı iş güvenliği talimatlarına riayet edilecektir. Bu nedenle Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz. İçerdeği bilgilere her zaman erişebilmek için Kullanma Talimatını iyi bir yerde saklayınız. Aleti başka kişilere ödünlük verdığınızda bu Kullanma Talimatını da alet ile birlikte verin.

Kullanma Talimatında açıklanan bilgiler ve güvenlik uyarılarına riayet edilmemesinden kaynaklanan iş kazaları veya maddi hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmemeyiz.

1. Güvenlik Uyarıları

İlgili güvenlik uyarıları ekteki kullanma kitapçığında açıklanmıştır.

△ UYARI!

Tüm güvenlik bilgileri ve talimatları okuyunuz.
Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen direktiflere aykırı hareket edilmesi sonucunda elektrik çarpması, yanın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
Gelecekte kullanmak üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatları saklayın.

2. Alet açıklaması (Şekil 1)

1. Mandren
2. Derinlik dayanağı
3. Normal delme/Darbeli delme değiştirme şalteri
4. Sabitleme düğmesi
5. Açık/Kapali şalteri
6. Devir regülatörü
7. Sağ/Sola dönme şalteri
8. İlave sap
9. Devir değiştirme şalteri
10. Mandren anahtarı
11. Hızlı mandren

3. Kullanım amacına uygun kullanım

Matkap, uygun matkap ucu kullanılarak ahşap, demir, renkli demir ve taş malzemelerine delik delmek için tasarlanmıştır.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amaci dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/işletici sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarınızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını bu kullanımlar için tasarılanmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

4. Teknik özellikler

Gerilim:	230 V ~ 50 Hz
Güç:	1050 W
Röllanti devri 1:	0-1100 dev/dak
Röllanti devri 2:	0-3000 dev/dak
Delme gücü:	Beton 13 mm Çelik 10 mm Ahşap 25 mm
Koruma sınıfı:	II / □
Ağırlık:	3,3 kg

Ses ve titreşim

Ses ve titreşim değerleri EN 60745 normuna göre ölçülmüştür.

Ses basınç seviyesi L_{PA}	93,2 dB(A)
Sapma K_{PA}	3 dB
Ses güç seviyesi L_{WA}	104,2 dB(A)
Sapma K_{WA}	3 dB

Kulaklık takın.

Gürültü işitme kaybına sebep olabilir.

Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı) EN 60745 normuna göre ölçülmüştür.

Betona darbeli delik delme
Titreşim emisyon değeri $a_h = 15,885 \text{ m/s}^2$
Sapma $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Metal içine normal delik delmeTitresim emisyon değeri $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ Sapma K = 1,5 m/s^2 **Dikkat!**

Titresim değeri elektriki aletin kullanım alanına göre farklılık gösterebilir ve istisnai durumlarda açıklanan değerlerin üzerinde olabilir.

5. Çalıştırmadan önce

Makineyi elektrik şebekesine bağlamadan önce makinenin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlerin elektrik şebekesi değerleri ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

Makine üzerinde ayar işlemi yapmadan önce daima fıştı prizden çıkarın.

5.1. İlave sapın montajı (Şekil 2-3/Poz. 8)

İlave sap (8), darbeli matkap aletini kullanırken ek bir destek sağlar. Darbeli matkap aletini ilave sapı takmadan kullanmayın.

İlave sap (8) darbeli matkaba sıkıştırma metodu ile sabitlenir. Sap saat yönünde döndürülündüğünde sıkışma artar. Sapın saat yönünün tersi yönünde döndürülmesi ise sıkışmayı azaltır.

- Matkap ile birlikte sevk edilmiş olan ilave sap (8) çalışmaya başlamadan önce monte edilecektir. Bu işlem için sapı döndürerek sıkıştırma yuvasının yeterli derecede açılması ve böylece ilave sapın mandren (11) üzerinden geçirilmesi mümkün kılınacaktır.
- İlave sap (8), mandren üzerinden geçirilip montaj pozisyonuna getirildikten sonra sizin için en uygun çalışma pozisyonuna getirilecektir.
- Sonra sapı, döngle yönünün tersi yönüne döndürerek ilave sapı sıkın.
- İlave sap (8) hem solaklar hem de sağ el ile çalışanlar için uygundur

5.2 Derinlik dayanağının montajı ve ayarlanması (Şekil 4/Poz. 2)

Derinlik dayanağı (2) ilave sap (8) tarafından sıkıştırma yöntemi ile sabit tutulur. Sıkıştırma derecesi sapın döndürülmesi ile açılır ve/veya kapatılır.

- Sıkıştırmayı açın ve derinlik dayanağını (2) ilave sapın öngörülen yanının içine yerleştirin.
- Derinlik dayanağını (2) matkap ucu ile aynı yüksekliğe getirin.
- Derinlik dayanağını delmek istediğiniz delik derinliği mesafesi kadar geri çekin.
- Derinlik dayanağı sabitleninceye kadar ilave sapı (8) döndürün.

- Sonra derinlik dayanağı (2) iş parçasına temas edinceye kadar deliği delin.

5.3 Matkap ucunun takılması (Şekil 6-7)


- Makine üzerinde ayar işlemi yapmadan önce daima fıştı prizden çıkarın.
- Derinlik dayanağı (2) madde 5.2'de açıklandığı gibi açın ve matkap sapi yönüne itin. Böylece mandrene (1) daha kolay erişilebilir.
- Mandren anahtarını (10) saatin tersi yönünde döndürerek mandreni açın.
- Matkap ucunun ve/veya takmin tam doğru şekilde oturması için matkap ucu mümkün olduğunda mandren içine yerleştirilecektir. Matkap ucunu ve/veya takmini mandren (1) içine yerleştirildikten sonra anahtar (10) saat yönünde döndürerek sıkın. Matkap ucunun mandren (1) içinde sıkı şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Matkap ucunun ve/veya takmin mandren içinde sıkı şekilde bağlı olup olmadığını düzenli aralıklar ile kontrol edin (kontrol işlemine başlamadan önce fıştı prizden çıkarın!).

5.4 Hızlı mandrenin montajı (Şekil 8)

- Civatayı (a) mandren (1) içinden çıkaran (sol vida dişi).
- Mandreni (1) Şekil 8'de gösterildiği gibi sökün (sağ vida dişi).
- Hızlı mandreni (11) söküme işleminin tersi yönünde vida dişine (b) takın ve civata (a) ile sabitleyin.

5.5 Matkap ucunun takılması (Şekil 9-10)

- Alet üzerinde ayar çalışmaları yapmadan önce daima elektrik kablosunun fıştı prizden çıkarın.
- Hızlı mandren (11) sabitleme kilidi ile donatılmıştır: Kilitleme = Bileziği (a) öne doğru bastırın. Açma = Bileziği (a) arkaya doğru bastırın.
- Derinlik dayanağını madde 5.2'de açıklandığı gibi açın ve matkap sapi yönüne itin. Böylece mandrene (11) daha kolay erişilebilir.
- Bu darbeli matkap anahtarsız mandren (11) ile donatılmıştır.
- Mandreni (11) döndürerek açın. Mandren deliği takılacak matkap ucu çapı için yeterli büyülüklük olmalıdır.
- Uygun bir matkap ucu seçin. Matkap ucunu mümkün olan en son derinliğe kadar mandren içine yerleştirin.
- Mandreni (11) döndürerek kapatın. Matkap ucunun mandren (11) içinde sıkı şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.

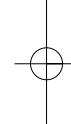

matkap ucu (HSS= yüksek alaşımı hızlı çalışma çeliği) kullanın ve düşük devirde çalışın.

- Matkap ucunun gereksiz yere aşınmasını önlemek için delme işlemi esnasında deliği uygun bir sağlamış sıvısı ile soğutun.

6.7.3 Cıvataları sıkma/sökme

- Normal delme/darbeli delme değiştirme şalterini (3) A pozisyonuna ayarlayın (normal delme).
- Düşük devirde çalışın.

6.7.4 Küçük çaplı matkap ucu ile ön delme

Sert malzeme (örneğin çelik) içine uzun delik delmek istedığınızda deliği önce küçük çaplı matkap ucu ile delmenizi tavsiye ederiz.

6.7.5 Seramik ve fayans delme

- Normal delme/darbeli delme değiştirme şalterini (3) A pozisyonuna (normal delme) ayarlayın ve deliğin ön delme işlemini gerçekleştirin.
- Matkap ucu seramikten/fayanstan geçtiğinden normal delme/darbeli delme değiştirme şalterini (3) B pozisyonuna (darbeli delme) ayarlayın.

7. Elektrik kablosunun değiştirilmesi

Bu aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde olasıabilecek herhangi bir tehlikenin önlenmesi için kablo, üretici firma veya yetkili servis veya uzman bir personel tarafından değiştirilecektir.

8. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi

Temizleme çalışmasına başlamadan önce fişi prizden çıkarın.

8.1 Temizleme

- Koruma donanımları, hava delikleri ve motor gövdesini mümkün olduğunda toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basıncılı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti her kullanmadan sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bez ve biraz sıvı sabun ile temizleyin. Temizleme işlemesinde deterjan veya solvent kullanmayın, zira bu temizleme maddeleri aletin plastik malzemelerine zarar verir. Aletin içine su girmemesine dikkat edin.

8.2 Kömür firçalar

Aşın kivilcim oluştuğunda kömür firçaların elektrikçi uzman personel tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

Dikkat! Kömür firçalar ancak elektrikçi uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

8.3 Bakım

Cihazın içinde başka bakımı yapılacak parça bulunmaz.

8.4 Yedek parça siparişi:



Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
 - Cihazın parça numarası
 - Cihazın kod numarası
 - İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası
- Güncel fiyatlar ve bilgiler internette www.isc-gmbh.info sayfasında görülebilir.

9. Bertaraf etme ve geri kazanım

Nakliye esnasında hasar görmesini önlemek için alet özel bir ambalaj içinde gönderilir. Bu ambalaj hammadde olup tekrar kullanılabilir veya geri kazanım prosesinde işlenerek hammaddeye dönüştürülebilir.

Nakliye ve aksesuarları örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları özel atık bertaraf etme sistemine verin. Bu sistemin nerede olduğunu bayınızdan veya yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz!

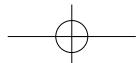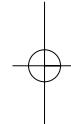

UKR



„Попередження - З метою зменшення ризику отримання травми слід читати інструкцію з експлуатації“





НОСІТЬ ШУМОЗАХИСНІ НАВУШНИКИ.
Вплив шуму може викликати погіршення слуху.



Носіть респіратор.
При обробці деревини та інших матеріалів може утворюватися шкідлива для здоров'я пилука. Не можна обробляти матеріал, якщо він вміщує азбест!



Носіть захисні окуляри.
Іскри, що виникають під час роботи, а також обломки, стружка і пилука, що виходять з прилада, можуть викликати погіршення зору.

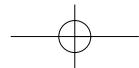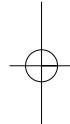

⚠ Увага!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженню. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації / вказівки з техніки безпеки. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію з експлуатації / ці вказівки з техніки безпеки. Ми не неємо відповідальність за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

1. Вказівки по техніці безпеки

З відповідними вказівками по техніці безпеки ознайомтеся, будь-ласка, в брошуру, що додається.

⚠ ПОПРЕДЖЕННЯ!

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки.

Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.

2. Опис приладу (рисунок 1)

1. Затисній патрон із зубчастим вінцем
2. Упор для встановлення глибини свердління
3. Перемикач Свердління/Ударне буріння
4. Стопорна кнопка
5. Вимикач УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО
6. Регулятор числа обертів
7. Перемикач правого/лівого обертання
8. Додаткова рукоятка
9. Перемикач числа обертів
10. Затисній ключ
11. Швидкодіючий затисній патрон

3. Застосування за призначенням

Бурильний молоток призначений для свердління отворів у дереві, металі, кольоворових металах та гірських породах при застосуванні відповідного свердлільного інструменту.

Машину слід використовувати тільки згідно з її призначенням. Жодне інше використання машини, що входить за вказані межі, не відповідає її призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання машини не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

Врахуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

Напруга в електромережі:	230 В~ 50 Гц
Споживана потужність:	1050 Вт
Число обертів холостого ходу 1:	0 - 1100 об/хв
Число обертів холостого ходу 2:	0 - 3000 об/хв
Потужність при свердлінні:	бетон 13 мм сталь 10 мм дерево 25 мм
Клас захисту:	II / 
Вага:	3,3 кг

Шуми та вібрація

Параметри шумів та вібрації визначені у відповідності з Європейським стандартом EN 60745

Рівень звуку L _{PA}	93,2 дБ (A)
Похибка K _{PA}	3 дБ
Рівень звукової потужності L _{WA}	104,2 дБ(A)
Похибка K _{WA}	3 дБ

Носіть навушники.

Вплив шуму може стати причиною втрати слуху.

Загальні параметри коливань (сума векторів у трьох напрямках) визначені у відповідності з Європейським стандартом EN 60745.

UKR**Ударне буріння в бетоні**

Параметр випромінювання коливань

 $a_h = 15,885 \text{ m/s}^2$ Похибка $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ **Свердління в металі**

Параметр випромінювання коливань

 $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ Похибка $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ **⚠ Увага!**

Параметри коливань будуть змінюватися в залежності від сфери застосування електроінструменту та у виняткових випадках вони можуть перевищувати вказані параметри.

5. Перед запуском в експлуатацію

Перед під'єднанням електрорубанка до електромережі перевіряйтесь в тому, що параметри на шильдику прилада співпадають з параметрами електромережі.

Перш ніж проводити настроювання приладу, завжди витягайте мережевий штекер з розетки.

5.1 Монтаж додаткової рукотякти

(рисунок 2 - 3/поз. 8)

Під час використання бурільного молотка додаткова рукотяка (8) створює додатковий упор. Через це не користуйтеся приладом без додаткової рукотякти. Додаткова рукотяка (8) кріпиться на бурільному молотку за допомогою клемового затискача. Затискач спирається шляхом повороту рукотякти за годинниковою стрілкою. При повороті додаткової рукотякти проти годинникової стрілки затискач відпускає її.

- Додаткову рукотяку (8), що додається, треба спочатку змонтувати. Для цього проворотом рукотякти достатньо широко відкрити затискач, щоб можна було додаткову рукотяку просунути над свердлильним патроном (11) до бурільного молотка.
- Після насування додаткової рукотякти (8) переверніть її в найзручніше для себе робоче положення.
- Тепер знову проверніть ручку в протилежному напрямку, поки вона не зафіксується.
- Додаткова рукотяка (8) придатна як для праворуких людей, так і для ліворуких людей.

5.2 Монтаж і настройка упора для встановлення глибини свердління

(рисунок 4/поз. 2)

Упор для встановлення глибини свердління (2) утримується додатковою рукотякою (8) при допомозі затискача. Шляхом повороту рукотякти затискач відпускає або затягує до відказу.

- Відпустіть затискач і вставте упор (2) для встановлення глибини свердління у передбачене для цього гніздо в додатковій рукотяці.
- Виставте упор (2) для встановлення глибини свердління на один рівень з свердлом.
- Відведіть упор для встановлення глибини свердління назад на задану глибину свердління.
- Проверніть ручку додаткової рукотякти (8) до відказу, поки упор для встановлення глибини свердління не буде зафікований.
- Тепер можете свердліти отвір, аж поки упор для встановлення глибини свердління (2) не доторкнеться до заготовки.

5.3 Використання свердла (рисунок 6-7)

- Перш ніж починати настройку приладу, завжди витягайте мережевий штекер.
- Відпустіть упор глибини (2), як це описано в пункті 5.2, і пересуньте його в напрямку рукотякти дриля. Таким чином, ви отримуєте вільний доступ до свердлильного патрона (1).
- Розкрийте свердлильний патрон шляхом його провертання поставленим натяжним ключем (10) оти годинникової стрілки.
- З метою отримання оптимальної посадки свердла або іншій інструмент якнайглибше вставте в свердлильний патрон. Після вставлення свердла або іншого інструменту в свердлильний патрон (1) затягніть його натяжним ключем (10) до відказу, доки свердло або інший інструмент не зафіксуються. Перевірте, чи свердло зафіковане в свердлильному патроні (1).
- Через певні проміжки часу регулярно перевіряйте міцність посадки свердла чи іншого інструменту (при цьому витягайте мережевий штекер!).

5.4 Монтаж швидкодіючого затискного патрона (рисунок 8)

- Викрутіть гайку (a) із затискного патрона (1) із зубчастим вінцем (ліва різьба).
- Відкрутіть затискний патрон (1), як це показано на рисунку 8 (права різьба).
- В зворотній послідовності закрутіть швидкодіючий затискний патрон (11) на різьбу (b) і зафіксуйте гайкою (a).

5.5 Застосування свердла (рисунок 9-10)

- Завжди витягуйте мере жевий штекер, перш ніж проводити на прилад відповідні настройки.
- Швидкодіючий свердлильний затискний патрон (11), оснащений замком з фіксатором: Блокування = пересуньте втулку (a) вперед Розблокування = пересуньте втулку (a) назад Відпустіть упор для встановлення глибини свердління, як це описано в пункті 5.2, та посуньте його в бік додаткової рукоятки. Таким чином, ви отримуєте прямий доступ до свердлильного патрона (11).
- Цей бурильний молоток має швидкодіючий свердлильний патрон (11).
- Розкрутіть свердлильний патрон (11). Отвір повинен бути достатньо великий, щоб свердло увійшло в нього.
- Виберіть відповідне свердло та вставте його якомога глибше в отвір свердлильного патрона.
- Закрутіть свердлильний патрон (11). Перевірте, чи свердло зафіковане в свердлильному патроні (11).
- Через регулярні проміжки часу перевіряйте свердло або інший інструмент на міцність його посадки (витягайте мере жевий штекер!).

6. Обслуговування**6.1 Вимикач УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (рисунок 11/поз. 5)**

- Спочатку вставте в прилад відповідне свердло (дивіться пункт 5.3/5.5).
- Вставте мере жевий штекер в розетку.
- Приставте дріль безпосередньо до місця свердління.

Вимикання:

Натисніть на вимикач УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (5)

Тривалий режим роботи:

Застопоріть вимикач УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (5) за допомогою стопорної кнопки (4).

Вимикання:

Один раз коротко натисніть на вимикач УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (5).

6.2 Настроювання числа обертів (рисунок 11/поз. 5)


- Ви можете плавно настроїти число обертів під час роботи приладу.
- Підберіть число обертів шляхом сильнішого або слабшого натискання на вимикач УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (5).
- Вибір правильного числа обертів: найбільше приєднане число обертів залежить від заготовки, режими роботи та від застосованого свердла.
- Слабке натискання на вимикач УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (5): невелике число обертів (призначено для малих гвинтів, м'яких матеріалів тощо)
- Сильніше натискання на вимикач УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (5): велике число обертів (призначено для великих/довгих гвинтів, твердих матеріалів тощо)

Підказка: центруйте отвори при невеликому числі обертів. Після цього поступово збільшуйте число обертів.

Переваги:

Під час центрування отвору легше контролювати поведінку свердла, крім того свердло не зісковзує по заготовці.

При свердлінні отвори не тріскають (наприклад, при свердлінні кафелю).

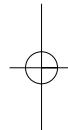**6.3 Попередній підбір числа обертів (рисунок 11/поз. 6)**

- Регулятор числа обертів (6) дає можливість визначити максимальне число обертів. На вимикач УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (5) можна тиснути лише до отримання попередньо заданого максимального числа обертів.
- Виставте число обертів за допомогою регулювального кільца (6) у вимикачі УВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО (5).
- Не виконуйте цю настройку під час свердління.


6.4 Перемикач правого/лівого обертання (рисунок 11/поз. 7)

- Перемикайте тільки при повному зупиненні!
- За допомогою перемикача правого/лівого обертання (7) встановіть напрямок обертання бурильного молотка:

Напрямок обертання Положення вимикача
Праве обертання (вперед і свердління) R

Ліве обертання (зворотній хід) L

47

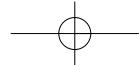

UKR

- 6.5 Перемикач Свердління/Ударне буріння (рисунок 12/поз. 3)**
- Можна перемикати тільки при повному зупиненні!

Свердління:
Поставте перемикач Свердління/Ударне буріння (3) в положення Свердління (позиція А).
Застосування: деревина; метали; пластмаси.

Ударне буріння:
Поставте перемикач Свердління/Ударне буріння (3) в положення Ударне буріння (позиція В).
Застосування: бетон; ґръські породи; кам'яна стіна.

6.6 Визначення діапазону числа обертів (рисунок 13/14)
Перемикач (9) дає можливість працювати в повному діапазоні числа обертів.

Позиція перемикача, ступінь 1
Діапазон числа обертів: Великий момент обертання, мала швидкість

Позиція перемикача, ступінь 2
Діапазон числа обертів: Малий момент обертання, велика швидкість

Увага! Ніколи не проводіть цього регулювання під час свердління.

6.7 Підказки для виконання робіт ударним молотком

- 6.7.1 Свердління в бетоні та в кам'яній стіні**
- Виставте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення В (ударне буріння).
 - Для свердління стіл завжди використовуйте твердосплавні свердла та настроюйте прилад на велике число обертів.

- 6.7.2 Свердління сталі**
- Виставте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення А (свердління).
 - Для свердління сталі завжди використовуйте свердла з високолегованої швидкоріжучої сталі та настроюйте прилад на мале число обертів.
 - Рекомендується змащувати просвердлені отвір відповідною охолоджуючою рідиною, для того щоб уникнути непотрібного зносу свердла.

6.7.3 Закручування/відкручування гайок

- Виставте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення А (свердління).
- Настроюйте прилад на мале число обертів.

6.7.4 Висвердлювання отворів

В разі, якщо потрібно просвердлити глибокий отвір в твердому матеріалі (як, наприклад, сталь), ми рекомендуємо попередньо просвердлити отвір меншим свердлом.

6.7.5 Свердління в керамічних та кафельних плитках

- Для центрування виставте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення А (свердління).
- Як тільки свердло проб'є керамічну плитку/кафель, виставдайте перемикач (3) Свердління/Ударне буріння в положення В (ударне буріння).

7. Заміна провода для під'єднання до електромережі

Якщо провід для під'єднання цього приладу до електромережі пошкоджений, то для запобігання виникнення нещасних випадків його повинен замінити виробник або його сертифікована сервісна служба чи інший кваліфікований спеціаліст.

8. Чистка, технічне обслуговування і замовлення запасних частин

Перед початком всіх робіт по чистці від'єднайте мережевий штекер приладу від мережі!

8.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищаючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.

8.2 Вугільні щітки

Якщо виникає занадто багато іскр, потрібно щоб щітки перевірив електрик.
Увага! Замінити вугільні щітки дозволяється лише електрику.

8.3 Технічне обслуговування

В середині приладу частини, що потребують технічного обслуговування, відсутні.

8.4 Замовлення запасних деталей

При замовленні запасних деталей необхідно зазначити такі дані:

- Тип пристрою
- Номер артикулу пристрою
- Ідентифікаційний номер пристрою
- Номер необхідної запасної частини



Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.isc-gmbh.info

9. Утилізація і повторне застосування

Прилад знаходиться в упаковці, яка служить для запобігання пошкодженню при транспортуванні. Ця упаковка є сировиною і тому може бути застосована повторно або може бути знову повернута в сировинний кругообіг.

Прилад і супутні товари до нього складаються з різних матеріалів, як наприклад, із металу і пласти мас. Несправні деталі віддавайте на утилізацію спеціального сміття.

Проконсультуйтесь в спеціалізованому магазині або в адміністрації общини.

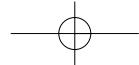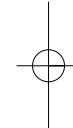



Konformitätserklärung

ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

- (1) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (2) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 (3) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (4) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 (5) declara la siguientes conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (6) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (7) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
 (8) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
 (9) erkläret herved folgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
 (10) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
 (11) izjavljuje o sljedećem usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
 (12) declară următoarea conformitate cu linia direc-
 toare CE și normele valabile pentru articolul.
 (13) ile ilgili olarak AB Yönetmelipleri ve
 Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklama
 masını sunar.
 (14) Επίλογος ην την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με
 την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (1) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (2) attester folgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
 (3) prehlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
 (4) a következő konformitást jelenti ki a termékek-
 rre vonatkozó EU-irányelvnek és normák szerint
 (5) pojasnjuje sledéco skladnost po smernici EU
 (6) informan za artikel
 (7) deklaruije o sljedećoj ugovorenoj ponizej
 (8) vydáva nasledující prehlásenie o zhode podľa smernice EU a normiem pre výrobok.
 (9) deklariра следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
 (10) заявляє про відповідність згідно з Директивою
 EC та стандартами, чинними для даного товару
 (11) deklarerib pagal ES direktyvas ir normas
 straipsniui
 (12) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odred-
 bama i normama za artikl.
 (13) Attestării certificării aplicării zemărk miinēto preču
 atbilstību ES direktīvām un standartiem
 Samræmeyfirlysing staðfestir eftirfarandi samræmi
 samkvæmt reglum Evrópabandalagins og staðilum
 fyrir vörur

Schlagbohrmaschine BT-ID 1050 E

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EC | <input type="checkbox"/> 87/404/EEC |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EC |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input type="checkbox"/> 95/54/EC: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EEC | <input type="checkbox"/> 97/68/EC: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EEC | |

EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 55014-1;
 EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 13.11.2007

Wéichselgartner
General-ManagerS. Mayr
Product-Management

Art.-Nr.: 42.598.10 I.-Nr.: 01017
 Subject to change without notice

Archivierung: 4259810-29-4155050-07



② Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

③ Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnego.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:


Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współczestniczenia w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnego, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnego. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

④ Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использовать электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготавителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготавителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществляет ликвидацию в соответствии с законом страны о циклическом производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

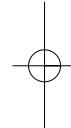

㊂ Numai pentru ţări din UE

Nu aruncaţi uineltele electrice în gunoiul menajer.

Conform liniei directoare europene 2002/96/CE referitoare la aparatelor electrice și electronice vechi și aplicarea ei în dreptul național, aparatelor electrice uzate trebuie să fie separat și supuse unei reciclari favorabile mediului înconjurător.

Alternativă de reciclare la solicitarea de înapoiere a aparatelor electrice:

Proprietarul aparatului electric este alternativ, în locul înapoierii aparatului, obligat de cooperare la valorificarea corespunzătoare a acestuia în cazul încreșterii raportului de proprietate. Aparatul vechi poate fi predat și la o secție de prelucrare care va efectua îndepărțarea lui în conformitate cu legea națională referitoare la reciclare și deșeură. Aici sunt excluse accesoriile și piesele auxiliare ale aparatului vechi fără componentă electrică.

㊂ Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/EC за електрически и електронни стари уреди и превръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават разделно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събиранителен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговоротната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощици средства без ел. съставни части.

㊂ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δικαίο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ίδιοκτήπης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πιέσον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία αποσύρσης η οποία θα εκτελέσει την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορρίμματων. Άλλα συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.

㊂ Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayıniz.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyaranması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:
Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların artıltmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlemeden muaf tutulur.

● Лише для країн-членів ЄС

Не викидайте електроінструменти у побутове сміття!

Відповідно до європейської директиви 2002/96/ЄС щодо відпрацьованих електрических та електронних пристрій та передання їх принципів на національне право, електроінструменти, що були у користуванні, необхідно окрім збирати та піддавати їх повторному використанню, що відповідає вимогам охорони навколоїнного середовища.

Альтернатива повторного використання щодо вимоги на повернення:
Власник електроприладу в якості альтернативного варіанту замість повернення зобов'язаний посприяти належній утилізації у випадку добровільної відмови від власності на майно. З цією метою відпрацьований пристрій можна передати в пункт утилізації, який знищить продукт відповідно до національного закону про кругообіг в господарстві та про утилізацію відходів. Сюди не належать комплектуючі відпрацьованих пристрій та допоміжні засоби, які не мають електрических складових.

④
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

⑤_{PL}
Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet w fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

⑥_{RU}
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

⑦_{RO}
Imprimarea sau multiplicarea documentației și a hărților însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu aprobarea expresă a firmei ISC GmbH.

⑧_{DE}
Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, доки и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

⑨_{GR}
Η ανατύπωση ή άλλη αναπορογωγή τεκμηρίωσεων και συνοδευτικών φύλλων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρήτρη έγκρισης της εταιρείας ISC GmbH.

⑩_{TR}
Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa da kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onay alınamak şartıyla serbestti.

⑪_{UA}
Передрук або інше розмноження документації та супровіджуючих документів до продукції, а також витягу із документів, допускається лише після отримання однозначного дозволу від фірми «ISC GmbH»

- ⊕ Technische Änderungen vorbehalten
- ⊕ Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
- ⊕ Сохраняется право на технические изменения
- ⊕ Se rezervă dreptul la modificările tehnice.
- ⊕ Запазва се правото за технически промени
- ⊕ Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών
- ⊕ Teknik değişiklikler olabilir
- ⊕ Ми залишасмо за собою право на внесення технічних змін.

(PL) CERTYFIKAT GWARANCJI

Na opisywane w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji, na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obliczać się w momencie przejęcia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługuje Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach lokalnej reklamacji. Gwarancja obejmuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako uzupełnienie obowiązujących lokalnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres serwisu technicznego.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,


Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий по гарантийному обслуживанию действителен следующее:

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности. Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования.

Право на гарантийное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.

3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию покупки в оригиналe или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

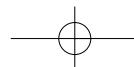

(RO) Certificat de garanție

Stimate clientă, stimate client,

produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuși vreodată acest aparat nu va funcționa ireproșabil ne pare foarte rău și vă rugăm să vă adresați la centrul service indicat la finalul acestui certificat de garanție. Bineînțeles că vă stăm și la telefon cu placere la dispozitie, la numerele de service menționate mai jos. Pentru revindicarea pretențiilor de garanție trebuie ținut cont de următoarele:

1. Aceste instrucțiuni de garanție reglementează prestațiile de garanție suplimentare. Pretențiile dumneavoastră de garanție legale nu sunt atinse de această garanție. Prestația noastră de garanție este gratuită pentru dumneavoastră.
2. Prestația de garanție se extinde în exclusivitate asupra defectelor care provin din erori de material sau de fabricație și se limitează la remedierea acestor defecte respectiv la schimbarea aparatului. Vă rugăm să țineți cont de faptul că aparatele noastre, în conformitate cu scopul lor de folosire, nu sunt prevăzute pentru intervenții meșteșugărești sau industriale. Din acest motiv nu se va încheia un contract de garanție atunci când aparatul se va folosi în întreprinderi meșteșugărești sau industriale precum și pentru activități similare. De la garanție sunt excluse deosemenea prestațiile pentru deteriorările intervenite pe timpul transportului, deteriorări datorate neluării în considerare a instrucțiunilor de montare sau datorită instalării necompetente, neluării în considerare a instrucțiunilor de folosire (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de rețea falsă sau la un curent fals), utilizarea abuzivă sau improprie (cum ar fi suprasolicitarea aparatului sau folosirea unelelor atașabile sau auxiliilor headmisi), neluării în considerare a prescripțiilor referitoare la lucrările de întreținere și siguranță, intrarea corpurilor străine în aparat (cum ar fi nisip, pietre sau praf), recurgerea la violență sau influențe străine (cum ar fi de exemplu deteriorări datorită căderii), precum și datorită uzurii normale, conformă utilizării.
3. Durata de garanție este de 2 ani și începe din ziua cumpărării aparatului. Pretențiile de garanție se vor revendica în interval de două săptămâni de la data apariției defectului. Este exclusă revindicarea pretenției de garanție după expirarea duratei de garanție. Repararea sau schimbarea aparatului nu duce niciodată la prelungirea duratei de garanție și nici nu se va fixa o durată de garanție nouă pentru prestația efectuată la acest aparat sau pentru o piesă schimbată la acesta. Acest lucru este valabil și în cazul unui service la fața locului.
4. Pentru revindicarea pretențiilor dumneavoastră de garanție vă rugăm să trimiteți aparatul defect gratuit la adresa menționată mai jos. Anexați bonul de cumpărare în original sau o altă dovdă de cumpărare datată. Vă rugăm să păstrați cu grijă bonul de casă drept dovdă! Vă rugăm să desrișiți cât mai amănunțit motivul reclamației. Dacă defectul aparatului este cuprins în prestațiile noastre de garanție, veți primi imediat înapoi aparatul reparat sau un aparat nou.

Bineînțeles că remediem cu placere contra cost și defecte la aparete care nu sunt sau nu mai sunt cuprinse în prestațiile de garanție. Pentru aceasta trimiteți va rugăți aparatul la adresa noastră service.

(BG) ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ

Уважаеми клиенти,

нашите продукти подлежат на строг качествен контрол. В случай, че въпреки това в даден момент този уред не работи безупречно, изказваме съжалението си и Ви молим, да се обърнете към нашата сервизна служба на посочения на тази гаранционна карта адрес. С удоволствие сме на Ваше разположение и по телефона на посочения телефонен номер в сервиза. За предявяването на претенциите по отношение на гаранцията е в сила следното:

1. Тези гаранционни условия ureждат допълнителни гаранционни услуги. Вашите законни права при недостатъци на престията не биват засегнати от тази гаранция. Нашата гаранционна услуга е безплатна за Вас.
2. Гаранционната услуга се разпростира изключително върху дефекти, които се дължат на дефекти в сировината или производствени дефекти и се ограничава до отстраняване на тези дефекти, resp. до подмяна на уреда. Моля, обърнете внимание на това, че нашите уреди съгласно предназначението не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Гаранционен договор при това не се сключва, когато уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни на тях дейности. От нашата гаранция се изключват също така допълнителни услуги за транспортни щети, щети поради не съблудаване на упътването за монтажа или въз основа на не прецизна инсталация, не съблудаване на упътването за употреба (като напр. поради свързване към неподходящо електрическо напрежение или вид ток), груби или неподходящи за целта приложения (като напр. претоварване на уреда или използване на не позволяни инструменти за употреба или оборудване), спазване на разпоредбите за поддръжка и безопасност, навлизане на чужди тела в уреда (като напр. пясък, камъни или прах), употреба на сила или чужди намеси (като напр. щети, получени чрез падане) както и поради обичайното изхабяване при употребата.

Правото за гаранция изтича, когато по уреда вече са били извършени намеси.

3. Гаранционният период е 2 години и започва от датата на покупка на уреда. Гаранционните права трябва да се предявят преди изтичане на гаранционния период в рамките на две седмици, след като сте открили дефекта. Предявяването на гаранционните права след изтичане на гаранционния период е изключено. Поправката или подмяната на уреда не води до удължаване на гаранционния период, както и с тази услуга за уреда или за евентуални монтирани резервни части не започва нов гаранционен период. Това важи също и при използване на сервисни услуги на място.
4. За предявяването на Вашето гаранционно право, моля, изпратете дефектния уред на посочения по-долу адрес без заплащане на пощенска такса. Приложете квитантията в оригинал или друг удостоверяващ покупката документ с дата. Моля, затова пазете добре касовия бон като доказателство! Моля, опишете ни причината за рекламацията възможно най- точно. Ако дефектът на уреда е включен в нашата гаранционна услуга, веднага ще получите обратно поправен или нов уред.

Разбира се, в замяна на възстановяването на разходите ние с удоволствие отстраняваме също и дефекти по уреда, които не са или вече не са включени в обхвата на гаранцията. За целта, моля, изпратете уреда на нашия адрес в сервиза.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμες πελάτες,

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ'όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαριστώσας σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησής μας είναι για σας δωρεάν.
2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττώματων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για τα λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμιο σκοπό. Από την εγγύηση μας αποκλείονται πέραν τούτου αποζημώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, εισόδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά.
3. Η αξιώση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή.
4. Για την εγγύηση της αξιώσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστέλλετε τη συσκευή, χωρίς επιβάρυνση μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάστε να επισυνάμετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διάρκεια της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένων τοπιθετθέντα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου.

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαριστίστας έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τμήματος μας για Εξυπηρέτηση Πελατών.

 **GARANTİ BELGESİ****Sayın Müşterimiz,**

Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmıyor ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk olan aleti/cihazı Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine göndermenizi rica ederiz. Bize ayrıca aşağıda açıklanan Servis telefon numarasından da her zaman ulaşabilirsiniz. Size her konuda memnuniyetle bilgi veririz. Garanti haklarından faydalanan için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini düzenler. Kanunu Garanti Haklarını bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatasından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahildir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacı için tasarlanmadığını lütfen dikkate alın. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışma yerlerde çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanım talimatına riayet etmemeye nedeniyle oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanılmış kaynaklanan hasarlar (örneğin alete/cihaza aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar, aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyle oluşan hasar) ve kullanıma bağlı olağan aşınma gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir.
3. Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer.
4. Garanti süresi 2 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alıldığı tarihde başlar. Arızayı tespit ettığınızda garanti hakkından faydalınma talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalınma talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onaran alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi olmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garantisi dolan arızalar ücreti karşılığında memnuniyetle onarız. Bunun için aleti/cihazı lütfen Servis adresimize gönderin.

ГАРАНТІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

Шановна пані Клієнто, шановний пане Клієнт!

Наши вироби підлягають суворому контролю якості. Якщо ж все-таки цей прилад коли-небудь буде функціонувати небезпечно, ми сприймаємо це дуже серйозно і просимо Вас звернутися до нашої сервісної служби за адресою, вказаною внизу на цьому гарантійному посвідченні. Ми з задоволенням відповімо Вам по телефону сервісного виклику, номер якого також вказаний внизу. Для пред'явлення гарантійних претензій має силу наступне:

1. Ці умови гарантії регулюють додатковий гарантійний ремонт. Ця гарантія Ваших правових гарантійних претензій не стосується. Наш гарантійний ремонт є для Вас безкоштовним.
2. Гарантійний ремонт поширюється виключно на несправності, пов'язані з дефектом матеріалу або помилкою виробника, і обмежується усуненням цього недоліку або заміною апарату. Майте, будь-ласка, на увазі, що наші прилади стосовно свого призначення сконструйовані не для виробничих, ремісничих чи промислових підприємств. Тому гарантійний договір не має сили в разі, якщо прилад застосовують на виробничих, ремісничих або промислових підприємствах, а також при іншій подібній діяльності. Крім того, з нашої гарантії виключаються відшкодування за пошкодження при транспортуванні, несправності внаслідок недотримання інструкції по експлуатації (як наприклад, внаслідок під'єдання до неправильного напруги в електромережі або до типу струму), зловживання при застосуванні або неналежне застосування (як наприклад, перенавантаження прилада або застосування технічно недопущених до експлуатації інструментів або аксесуарів), недотримання інструкції по технічному обслуговуванні і по техніці безпеки, проникання сторонніх предметів (як наприклад, піску, каміння або пилу), застосування з використанням сили або сторонніх впливів (як наприклад, пошкодження внаслідок падіння), а також внаслідок звичайного зношування.

Гарантійна претензія втрачається, якщо в приладі хто-небудь вже втручався.

3. Термін дії гарантії становить 2 роки і починається від дати купівлі. Гарантійні претензії слід пред'являти до закінчення гарантійного терміну на протязі двох тижнів після того, як Ви виявили несправність. Пред'явлення гарантійних претензій після закінчення гарантійного терміну виключається. Ремонт або заміна приладу не проводиться до продовження терміну гарантії, а також за виконання такої роботи або за можливе використання запасних частин не починається новий гарантійний термін. Це стосується також і виконання робіт місцевою сервісною службою.
4. Для пред'явлення гарантійної претензії перешліть, будь-ласка, несправний прилад без поштового збору на вказану нижче адресу. Додайте оригінал документу про купівлю або інший датований доказ купівлі. Тому, будь-ласка, надійно зберігайте касовий чек в якості доказу! По можливості якнайточніше опишіть нам, будь-ласка, причину рекламації. Якщо несправність приладу підпадає під наш гарантійний ремонт, то невдовзі Ви отримаєте назад відремонтований або новий прилад.

Само собою зрозуміло, що за відповідну оплату ми з задоволенням також усунемо несправність приладу, які не охоплені або більше не охоплюються об'ємом гарантії. Для цього висилайте, будь-ласка, прилад на адресу нашої сервісної служби.

(D) GARANTIEURKUNDE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungssprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.
Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen Verschleiß ausgeschlossen.
- Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.
3. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
4. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches übersenden Sie bitte das defekte Gerät portofrei an die unten angegebene Adresse. Fügen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kaufnachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte den Reklamationsgrund möglichst genau. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

ISC GmbH • Eschenstraße 6 • 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Telefon: +49 [0] 180 5 120 509 • Telefax: +49 [0] 180 5 835 830 (Anrufkosten: 0,14 Euro/Minute, Festnetz der T-Com)
E-Mail: info@isc-gmbh.info • Internet: www.isc-gmbh.info

Service Hotline: 01805 120 509 - www.isc-gmbh.info	
(0,14 € / min. Festnetz +icom) Mo-Fr: 8:00-20:00 Uhr	
① Name:	<input type="text"/>
② Straße / Nr.:	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
③ Welcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe):	<input type="text"/>
④ Art.-Nr.:	<input type="text"/>
⑤ L-Nr.:	<input type="text"/>
<p>Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beschreiben Sie uns die Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres Gerätes als Grund Ihrer Beanstandung möglichst genau. Dadurch können wir für Sie Ihre Reklamation schneller bearbeiten und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung mit Begriffen wie „Gerät funktioniert nicht“ oder „Gerät defekt“ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.</p>	
Garantie: <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> Kaufbeleg-Nr. / Datum:	<input type="text"/>

● Service Hotline kontaktieren oder bei ISC-Webshop anmelden - es wird Ihnen eine Retourenummer zugeliefert | ● Ihre Anschrift eintragen | ● Fehlerbeschreibung und Art.-Nr. und L-Nr. angeben | ● Garantifall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbelegs beilegen und Art.-Nr. und L-Nr. angeben | ● Garantifall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbelegs beilegen