

(DK-N) Betjeningsvejledning
Slagboremaskine

(S) Bruksanvisning
Slagborrmaskin

(FI) Käyttöohje
Iskuporakone

(RU) Руководство по эксплуатации
Ударная электрическая дрель

(EE) Kasutusjuhend
Lööktrell

(LV) Lietošanas instrukcija
Triečienvurbjmašīna

(LT) Naudojimo instrukcija
Perforatorius



③

CE

Art.-Nr.: 42.590.15

I.-Nr.: 01018



BID 910 E



Omskifteren til boring/slagboring må kun betjenes, når maskinen står stille, for ikke at beskadige gearet

För att undvika att maskinens växel förstörs, får du endast skifta på omkopplaren för borning / slagborning medan maskinen står stilla.


Vaihdepyörästön vahingoittumisen väältämiseksi saa porauksen / iskuporauksen vaihtokytkimen kytkeä vain koneen seisessä

Для того, чтобы избежать повреждения привода разрешается приводить в действие переключатель сверления / ударное сверление только на выключенном устройстве.

Ajami kahjustuste välimiseks tohib puurimise /öökpuurimise lülitit vajutada ainult siis, kui seade seisab.

Lai izvairītos no piedziņas bojāšanas, urbāšanas/trieciēnurbāšanas pārslēdzēju drīkst pārslēgt tikai tad, kad ierīce atrodas apstādinātā stāvoklī.

Norint išvengti pavaroš mechanizmo pažeidimo, gręžimo / smūginio gręžimo perjungikli galima perjungti tik kai prietaisas yra išjungtas.

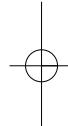

For at undgå at drevet beskadiges, må gearsift kun foretages, når maskinen står stille.

För att undvika att maskinens växel förstörs, får du endast växla medan maskinen står stilla.


Vaihteiston vahingoittumisen väältämiseksi saa vaihtaa vain laitteon ollessa pysähdyksissä




Для того чтобы избежать повреждений привода, необходимо переключать переключатель передач только в выключенном состоянии

Ajami kahjustuste välimiseks tohib käiku vahetada ainult siis, kui seade seisab.






Lai izvairītos no piedziņas bojāšanas, ātrumu pārslēgšanu drīkst veikt tikai pilnīgi apstādinātā stāvoklī.

Kad nesugadintumēte pavaroš mechanizmo, pavaras perjunkite tik sustabdē instrumentu.

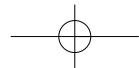

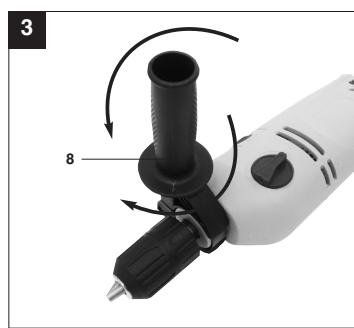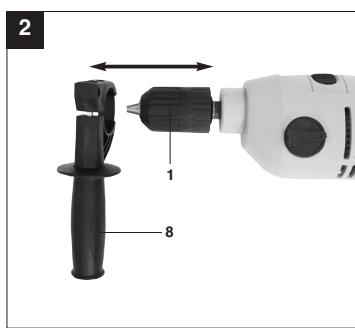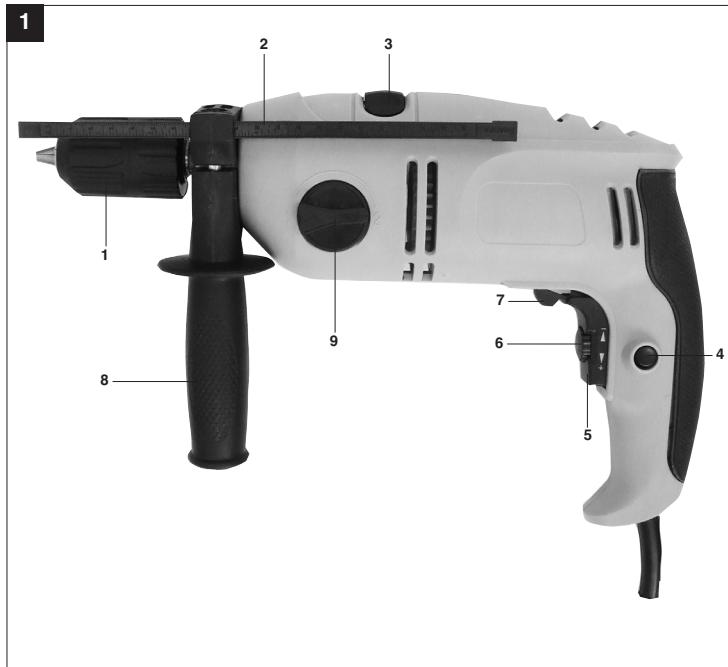

3

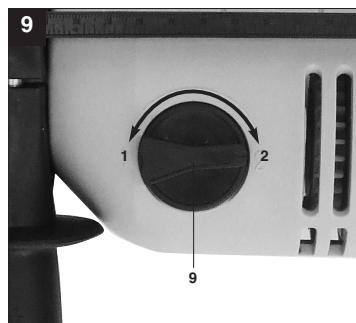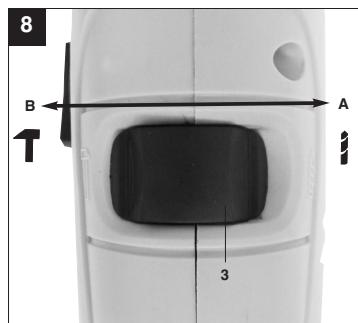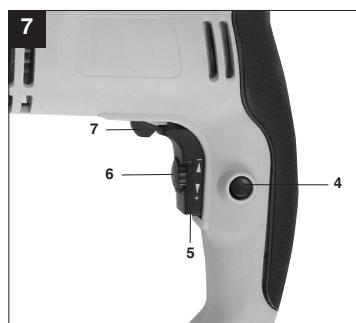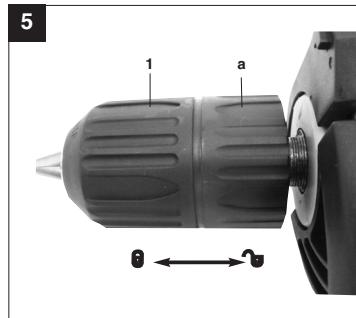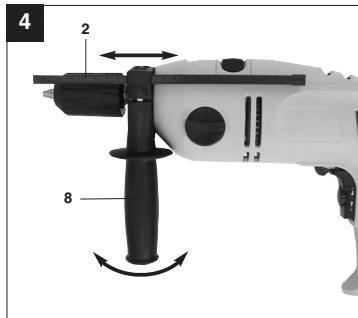

4

DKN



„Advarsel – Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade“



Brug høreværn.

Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.





Brug støvmaske.

Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!



Brug beskyttelsesbriller.

Gniester, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.

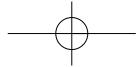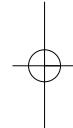

DKN**⚠ Vigtigt!**

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen grundigt igennem. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen følge med maskinen, hvis du overdrager den til andre!

Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilslidesættes.

1. Sikkerhedsanvisninger

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

⚠ ADVARSEL!

Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.

Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke noje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen.

Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.

2. Oversigt over maskinen (fig. 1)

1. Selvspændende borepatron
2. Dybdestop
3. Omskifter boring/slagboring
4. Låseknap
5. Tænd/Sluk-knap
6. Hastighedsregulator
7. Omskifter højre-/venstregang
8. Hjælpegrab
9. Hastighedsomskifter

3. Formålsbestemt anvendelse

Boremaskinen er bygget til boring af huller i træ, jern, ikke-jernholdige metaller og i stemmateriale under anvendelse af passende boreværktøj.

Saven må kun anvendes i overensstemmelse med dens tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at maskinen

ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvaret bæres alene af bruger/en ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed.

4. Tekniske data

Netspænding:	230 V ~ 50 Hz
Optagen effekt:	910 W
Omdrejningsstal, ubelastet 1:	0-1.000 min ⁻¹
Omdrejningsstal, ubelastet 2:	0-3.000 min ⁻¹
Boreydelse:	Beton 16 mm Stål 13 mm Træ 25 mm
Kapslingsklasse:	II / <input checked="" type="checkbox"/>
Vægt:	2,8 kg

Støj og vibration

Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til EN 60745.

Lydtryksniveau L_{PA}	90 dB(A)
Usikkerhed K_{PA}	3 dB
Lydeffektniveau L_{WA}	101 dB(A)
Usikkerhed K_{WA}	3 dB

Brug hørevarn.

Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.

Samlede svingningstal (vektorsum for tre retninger) beregnet i henhold til EN 60745.

Slagboring i beton

Svingningsemisionstal $a_h = 13,59 \text{ m/s}^2$
Usikkerhed K = 1,5 m/s²

Boring i metal

Svingningsemisionstal $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Usikkerhed K = 1,5 m/s²

⚠ Vigtigt!

Svingningstallet vil ændre sig i forhold til el-værktøjets anvendelsesformål og kan i undtagelsesfælde ligge over den angivne værdi.

5. Inden i brugtagning

Inden du slutter høvlen til strømforsyningssætten, skal du kontrollere, at dataene på mærkepladen stemmer overens med netdataene.

Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger på høvlen.

5.1. Montering af hjælpegreb (fig. 2-3/pos. 8)

Hjælpegrebet (8) sikrer et mere stabilt fæste under arbejdet med slagboremaskinen. Brug derfor aldrig maskinen uden hjælpegreb.

Hjælpegrebet (8) klemmes fast på slagboremaskinen. Klemmekanismen strammes til ved at dreje grebet i urets retning. Drej imod uret for at løse klemmekanismen.

- Det medfølgende hjælpegreb (8) skal sættes på først. Til det formål drejes på grebet, så klemmekanismen åbnes så meget, at hjælpegrebet kan presses hen over borepatronen (1) og ind på slagboremaskinen.
- Når hjælpegrebet (8) er blevet sat på, drejer du det til den arbejdsposition, der passer dig bedst.
- Drej nu grebet i den modsatte drejeretning, så hjælpegrebet sidder fast.
- Hjælpegrebet (8) kan bruges af både højre- og venstrehåndede.

5.2 Montering og indstilling af dybdestop (fig. 4/pos. 2)

Dybdestoppen (2) holdes fastklemt af hjælpegrebet (8). Klemmekanismen løsnes og strammes ved at dreje grebet.

- Løsn klemmekanismen, og sæt dybdestoppen (2) ind i udsparringen på hjælpegrebet.
- Bring dybdestoppen (2) i samme niveau som boremaskinen.
- Træk dybdestoppen tilbage svarende til den ønskede boreddybde.
- Drej grebet på hjælpegrebet (8) til igen, så det sidder fast.
- Bor nu huller, indtil dybdestoppen (2) berører arbejdsemnet.

5.3 Isætning af bor (fig. 5-6)

- Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger på maskinen.
- Den selvspændende borepatron (1) er udstyret

med en låseanordning:

Fastlåsning = pres muffe (a) frem

Frigrelse = pres muffe (a) tilbage

- Løsn dybdestoppet, som beskrevet under punkt 5.2, og skub det i retning mod hjælpegrebet. Du har nu fri adgang til borepatronen (1).
- Denne slagboremaskine er forsynet med en selvspændende borepatron (1).
- Skru borepatronen (1) på. Boråbningen skal være stor nok til at kunne optage boret.
- Vælg et egnet bor. Sæt boret så langt op i borepatronens åbning som muligt.
- Drej borepatronen (1) i. Tjek, at boret sidder fast i borepatronen (1).
- Kontroller med jævnne mellemrum, at boret/værktøjet sidder godt fast (træk stikket ud!).

6. Betjening**6.1 Tænd/Sluk-knap (fig. 7/pos. 5)**

- Sæt først et egnet bor i maskinen (se 5.3).
- Sæt stikket i en stikkontakt.
- Medbring boremaskinen til borestedet.

Tænd:

Tryk på tænd/sluk-knappen (5)

Vedvarende drift:

Fikser tænd/sluk-knappen (5) med låseknappen (4)

Vigtigt! Fiksering er kun mulig i højregang.


Sluk:

Tryk kortvarigt tænd/sluk-knappen (5) ind.

6.2 Indstilling af omdrejningstal (fig. 7/pos. 5)

- Omdrejningstallet kan styres trinløst under arbejdet.
- Omdrejningstallet bestemmes ud fra, hvor kraftigt du trykker ind på tænd/sluk-knappen (5).
- Valg af rigtigt omdrejningstal: Det bedst egnede omdrejningstal afhænger af arbejdsemnet, driftsmodus og boret.
- Moderat tryk på tænd/sluk-knap (5): Lavere omdrejningstal (ved: små skruer, bløde materialer)
- Kraftigere tryk på tænd/sluk-knap (5): Højere omdrejningstal (ved: store/lange skruer, hårde materialer)

Tip: Borehuller bør bores med lavt omdrejningstal. Og så omdrejningstallet trinvis.

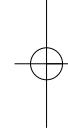

DKN**Fordele:**

- Boremaskinen er lettere at styre og preller ikke så let af ved anborning.
- Du undgår splintrede borehuller (f.eks. ved kakler).

6.3 Forvalg af omdrejningstal (fig. 7/pos. 6)

- Med hastighedsregulatoren (6) kan du fastsætte det maksimale omdrejningstal. Tænd/Sluk-knappen (5) kan kun trykkes ind til det fastsatte maksimale omdrejningstal.
- Indstil omdrejningstallet med justerringen (6) i tænd/sluk-knappen (5).
- Denne indstilling må ikke foretages, mens du borer.

6.4 Omskifter højre-/venstregang (fig. 7/pos. 7)

- Omskift må kun foretages, når maskinen står stille!
- Indstil slagboremaskinenens omlobsretning med omskifteren (7);

Omlobsretning

Højregang (fremad og boring)

Kontaktposition

R

Venstregang (tilbageholb)

L

6.5 Omskifter boring/slagboring (fig. 8/pos. 3)

- Omskift må kun foretages, når maskinen står stille!

Boring:

Omskifteren (3) i position boring. (Position A)

Anvendelse: Træstykker; metalier; kunststoffer

Slagboring:

Omskifteren (3) i position slagboring. (Position B)

Anvendelse: Beton; sten; murværk

6.6 Fastlæggelse af hastighedsområde (fig. 9)

Hastighedsomskifteren (9) gør det muligt at arbejde inden for et bestemt hastighedsområde.

Kontaktstilling trin 1**Hastighedsområde:** Højt drejningsmoment, lav hastighed**Kontaktstilling trin 2****Hastighedsområde:** Lavt drejningsmoment, høj hastighed**Vigtigt!** Denne indstilling må ikke foretages, mens du borer.**6.7 Tip til arbejdet med din slagboremaskine****6.7.1 Boring i beton og murværk**

- Stil omskifter for boring/slagboring (3) i position B (slagboring).
- Brug altid hårdmetalsbor kombineret med højt omdrejningstal ved bearbejdning af murværk og beton.

6.7.2 Boring i stål

- Stil omskifter for boring/slagboring (3) i position A (boring).
- Brug altid HSS-bor til bearbejdning af stål (HSS = højtlegret hurtigstål) kombineret med et lavt omdrejningstal.
- Det anbefales at smøre boringen med et egnet kølemiddel for at undgå unødvendig nedslidning af bor.

6.7.3 Iskruning/Udskruning af skruer

- Stil omskifter for boring/slagboring (3) i position A (boring).
- Vælg et lavt omdrejningstal.

6.7.4 Anbring af huller

Hvis du vil bore et dybt hul i et hårdt materiale (f.eks. stål), anbefales det at bore hullet til først med et mindre bor.

6.7.5 Boring i fliser og kakler

- Stil omskifter for boring/slagboring (3) i position A (boring) for at bore til først.
- Stil omskifteren (3) i position B (slagboring), så snart boret er trængt ind i flisen/kaklen.

7. Udskiftning af nettilslutningsledning

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende kvalifikationer for at undgå fare for personskade.

8. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

Træk stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

8.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, luftsprækker og motorhuset fri for støv og snavs. Grid maskinen ren med en ren klud, eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at maskinen rengøres hver gang efter brug.
- Rengør af og til maskinen med en fugtig klud og

DKN

lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- eller oplosningsmiddel, da det vil kunne ødelægge maskinens kunststofdele. Pas på, at der ikke kan trænge vand ind i maskinens indvendige dele.

8.2 Kontaktkul

Ved for megen gnistdannelse skal kontaktkullet efterses af en fagmand.
Vigtigt! Udskiftning af kontaktkul skal foretages af en fagmand.

8.3 Vedligeholdelse

Der findes ikke yderligere dele, som skal vedligeholdes inde i maskinen.



8.4 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
 - Savens artiklenummer.
 - Savens identifikationsnummer.
 - Nummeret på den nødvendige reservedel.
- Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internettadressen www.isc-gmbh.info

9. Bortskaffelse og genanvendelse

Maskinen er pakket ind for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan således genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Maskinen og dens tilbehør består af forskellige materialer, f.eks. metal og plast. Defekte komponenter skal kasseres ifølge miljøforskrifterne og må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du er i tvivl: Spørg din forhandler, eller forhør dig hos din kommune!

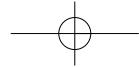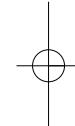

S

"Varning – Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador"



Bär hörselskydd.

Buller kan leda till att hörseln förstörs.



Bär dammskyddsmask.

Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår.

Asbesthaltiga material får inte bearbetas!



Använd skyddsglasögon.

Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.

⚠️ Obs!

Innan produkten kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning. Förvara den på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om produkten ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åtsidosätts.

1. Säkerhetsanvisningar:

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

⚠️ VARNING!

Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.
Försammler vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan försaka elstöt, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.

2. Beskrivning av maskinen (bild 1)

1. Snabbchuck
2. Borrdjupanslag
3. Omkopplare för borning/slagborrning
4. Spärknapp
5. Strömbrytare
6. Varvatsreglering
7. Omkopplare för höger-/vänstergång
8. Stödhandtag
9. Varvtalsomkopplare

3. Ändamålsenlig användning

Borrmaskinen är dimensionerad för borning av hål i trä, järn, icke-järnmärtall och sten med ett lämpligt borrverktyg.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för

yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

4. Tekniska data

Nätspänning	230 V ~ 50 Hz
Upptagen effekt	910 W
Tomgångs-varvtal 1	0-1000 min ⁻¹
Tomgångs-varvtal 2	0-3000 min ⁻¹
Borrdiameter	betong 16 mm stål 13 mm trä 25 mm
Skyddsklass:	II / □
Vikt	2,8 kg

Buller och vibration

Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt EN 60745.

Ljudtrycksnivå L _{PA}	90 dB(A)
Osäkerhet K _{PA}	3 dB
Ljudeffektnivå L _{WA}	101 dB(A)
Osäkerhet K _{WA}	3 dB

Bär hörselskydd.

Buller kan leda till att hörseln förstörs.

Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bestämts enligt EN 60745.

Slagborrning i betong (handtag)

Vibrationsemissonsvarde a_h = 13,59 m/s²
Osäkerhet K = 1,5 m/s²

Borring i metall (handtag)

Vibrationsemissonsvarde a_h ≤ 2,5 m/s²
Osäkerhet K = 1,5 m/s²

⚠️ Obs!

Vibrationsvärdet förändras pga. elverktygets användningsområde och kan i undantagsfall ligga över angivet värde.

S**5. Före användning**

Innan du ansluter maskinen måste du övertyga dig om att uppgifterna på tynskylen stämmer överens med näts data.

Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.

5.1. Montera stödhandtaget (bild 2-3/pos. 8)

Stödhandtaget (8) ger dig ytterligare stöd medan du använder slagborrmaskinen. Använd därför alltid maskinen med stödhandtag.

Stödhandtaget (8) klämms fast på slagborrmaskinen. Handtaget klämms fast när det vrids runt i motsols riktning. Vrid på handtaget i motsols riktning för att lossa klämningen.

- Det bifogade stödhandtaget (8) måste först monteras. Vrid runt handtaget så att klämningen öppnas tillräckligt. Därefter kan stödhandtaget förs över slagborrmaskinens chuck (1).
- Efter att stödhandtaget (8) har skjutits på måste det svängas runt till en lämplig arbetsposition.
- Vrid sedan runt handtaget i den motsatta riktningen tills stödhandtaget sitter fast.
- Stödhandtaget (8) passar till såväl höger- som vänsterhänta användare.

5.2 Montera och ställa in djupanslag (bild 4/pos. 2)

Djupanslaget (2) är fastklätt i stödhandtaget (8).

Klämningen kan lossas eller spänna åt när handtaget vrids runt.

- Lossa på klämningen och sätt in djupanslaget (2) i den avsedda öppningen i stödhandtaget.
- Ställ in djupanslaget (2) så att dess spets stämmer överens med borrspetsen.
- Dra tillbaka djupanslaget med en sträcka som motsvarar avsett borrdjup.
- Vrid fast handtaget på stödhandtaget (8) tills det sitter fast igen.
- Borra ner hålet tills djupanslaget (2) rör vid materialet som borras.

5.3 Sätta in borren (bild 5-6)

- Dra alltid ut stickkontakten innan du gör några inställningar på maskinen.
- Snabbchucken (1) är försedd med ett spärrlås: Spärра = Tryck hylsan (a) framåt Lossa = Tryck hylsan (a) bakåt
- Lossa på djupanslaget enligt beskrivningen under 5.2 och skjut det sedan mot stödhandtaget. Därefter är borrchucken (1) fritt åtkomlig.
- Denna slagborrmaskin är utrustad med en snabbchuck (1).

- Vrid chucken (1) så att den öppnas. Öppningen i chucken måste vara tillräckligt stor så att borren får plats.
- Välj en lämplig borr. Skjut in borren i chucken så långt som möjligt.
- Vrid chucken (1) så att den stängs. Kontrollera att borren sitter fast i chucken (1).
- Kontrollera regelbundet att borren resp. verktyget sitter fast (dra först ut stickkontakten!).

6. Använda slagborrmaskinen**6.1 Strömbrytare (bild 7/pos. 5)**

- Sätt först in en lämplig borr i maskinen (se 5.3).
- Anslut stickkontakten till ett lämpligt vägguttag.
- Sätt emot borrmaskinen direkt på borrhållet.

Inkoppling:

Tryck på strömbrytaren (5)

**Kontinuerlig drift:**

Tryck på strömbrytaren (5) och spärra med låsknappen (4).

Frånkoppling:

Tryck in strömbrytaren (5) kort.

6.2 Ställa in varvtalet (bild 7/pos. 5)

- Du kan ställa in varvtalet steglöst under användningen.
- Bestäm varvtalet genom att trycka in strömbrytaren (5) mer eller mindre kraftigt.
- Välj rätt varvtal: Lämpligt varvtal är beroende av arbetsstycket, driftslag och typ av borr.
- Svagt tryck på strömbrytaren (5): lågt varvtal (lämpligt för: små skruvar, mjukt material)
- Stort tryck på strömbrytaren (5): högt varvtal (lämpligt för: stora/långa skruvar, hårt material)

Tips: Använd lågt varvtal i början när du borrar hål. Hög därefter varvtalet stegvis.

Fördelar:

- Borren är lättare att kontrollera i början och glider inte åt sidan.
- Du undviker splittrade borrhål (t ex vid kakel).

6.3 Förvälja varvtalet (bild 7/pos. 6)

- Du kan använda ringen för varvtaletsinställningen (6) för att definiera maximalt varvtal. Strömbrytaren (5) kan endast tryckas in tills ett maximalt inställt varvtal har nåtts.
- Ställ in varvtalet med inställningsringen (6) som finns på strömbrytaren (5).
- Gör inte denna inställning medan du borrar.

6.4 Omkopplare för höger-/vänstergång

(bild 7/pos. 7)

- Får endast kopplas om när maskinen står stilla!
- Ställ in slagborrmaskinens rotationsriktning med omkopplaren för höger-/vänstergång (7):

Rotationsriktning

Högergång (framåt samt borrning)

R

Vänstergång (bakåt)

L

6.5 Omkopplare för borring/slagborrning

(bild 8/pos. 3)

- Får endast kopplas om när maskinen står stilla!

Borring

Ställ omkopplaren för borring/slagborrning (3) i läge "Borring" (position A).

Användning: Trä, metall, plast

Slagborrning

Ställ omkopplaren för borring/slagborrning (3) i läge "Slagborrning" (position B).

Användning: Betong, sten, murverk

6.6 Definiera varvtalsområdet (bild 9)

Med varvtalsomkopplaren (9) kan du jobba inom ett visst varvtalsområde.

Reglage i läge 1

Varvtalsområde: Högt vriddmoment, låg hastighet

Reglage i läge 2

Varvtalsområde: Lågt vriddmoment, hög hastighet

Obs! Gör inte denna inställning medan du borrar.**6.7 Tips för arbeten med slagborrmaskinen****6.7.1 Borra i betong och murverk**

- Ställ omkopplaren för borring/slagborrning (3) på position B (Slagborring).
- Om du vill bearbeta murverk eller betong måste du alltid använda hårdmetallborr och ett högt varvtal.

6.7.2 Borra i stål

- Ställ omkopplaren för borring/slagborrning (3) på position A (borring).
- Om du vill bearbeta stål måste du alltid använda HSS-borar (HSS = höglegerat snabbstål) och ett lågt varvtal.
- Vi rekommenderar att du smörjer in borrstället med ett lämpligt kylmedel för att undvika onödigt

slitage på borren.

6.7.3 Dra in/lossa på skruvar

- Ställ omkopplaren för borrning/slagborrning (3) på position A (borring).
- Använd ett lågt varvtal.

6.7.4 Borra hål


Om du vill borra ett djupt hål i ett hårt material (t ex stål), rekommenderar vi att du förborrar med en liten borrh.

6.7.5 Borra kakel

- Innan du borrar, ställ omkopplaren för borring/slagborrning (3) på position A (borring).
- Ställ omkopplaren för borring/slagborrning (3) på position B (slagborring) så snart borren har trängt igenom kakelplattan.

7. Byta ut nätkabeln

Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.

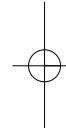**8. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning**

Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.


8.1 Rengöra maskinen

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämnna mellanrum med en fuktigduk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre.

8.2 Kolborstar

Vid överdrivning gnistbildning måste du låta en

behörig elinstallatör kontrollera kolborstarna.

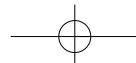Obs! Kolborstarna får endast bytas ut av en behörig elinstallatör.

S

8.3 Underhåll

I maskinens inre finns inga delar som kräver underhåll.

8.4 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel

Aktuella priser och ytterligare information finns på www.isc-gmbh.info

9. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning.

Produkten och tillbehören består av olika material som t ex metaller och plaster. Lämna in defekta komponenter till ett godkänt insamlingsställe i din kommun. Hör efter med din kommun eller med försäljaren i din specialbutik.

FIN



„Varoitus – Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje“



Käytä kuulosuojuksia.

Melun vaikutus saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä.



Käytä pölynaamaria.



Puun ja muiden materiaalien työstössä saattaa syntyä terveydelle vaarallista pölyä.

Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!



Käytä suojalaseja.

Työssä syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoutuvat sirpaleet, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa näkökyyn menetyksen.

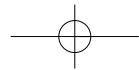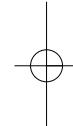

FIN

⚠ Huomio!
 Sähkölaiteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Säilytä se hyvin, jotta siinä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettäväissä. Jos luovutat laitteen muille henkilölle, anna heille myös tämä käyttöohje laitteen mukana.

Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

1. Turvallisuusmäärykset

Laitetta koskevat turvallisuusmäärykset löydät ohjeistusta vihkoesta.

⚠ VAROITUS!

Lue kaikki turvallisuusmäärykset ja ohjeet.

Jos turvallisuusmääryksiä tai muita ohjeita ei noudata, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikera vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuusmäärykset ja ohjeet myöhemppää tarvetta varten.

2. Laitekuvaus (kuva 1)

1. Pikkiaiintysistukka
2. Porausyvyden säätö
3. Poraus-/iskuporaus-vaihtokytkin
4. Lukitusnuppi
5. Pääle-/pois-katkaisin
6. Kierrosluvun säädin
7. Kiertosuunnan vaihtokytkin myötä-/vastapäivään
8. Tukikahva
9. Kierrosluvun vaihtokytkin

3. Määräysten mukainen käyttö

Porakone on tarkoitettu reikiien poraamiseen puuhun, rautaan, värillisiin metalliin ja kiviin käytettö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista tarkoitukseen soveltuuva poraustyökalua.

Koneelta saa käyttää ainostaan sille määritettyyn tarkoitukseen. Kaikkinaiseen tämän ylittävää käytöö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pianteoliisius- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pianteoliisus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

4. Tekniset tiedot

Verkkojännite:	230 V ~ 50 Hz
Virranotto:	910 wattia
Joutokäytäntikerrosluku:	0 -1000 min ⁻¹
Joutokäytäntikerrosluku:	0 -3000 min ⁻¹
Porausteho:	betoni 16 mm teräs 13 mm puu 25 mm
Suojaluokka:	II / □
Paino:	2,8 kg

Melu ja tärinä

Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.

Äänen painetaso L _{PA}	90 dB(A)
Mittausvirhe K _{PA}	3 dB
Äänen tehotaso L _{WA}	101 dB(A)
Mittausvirhe K _{WA}	3 dB

Käytä kuulosuojuksia.

Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.

Tärinän kokonaisarvot (vektorisumma kolmesta suunnasta) mitattu standardin EN 60745 mukaisesti.

Iskuporaaminen betoniin

Tärinän päästöarvo a₁ = 13,59 m/s²

Mittausvirhe K = 1,5 m/s²

Poraaminen metalliin

Tärinän päästöarvo a₁ ≤ 2,5 m/s²

Mittausvirhe K = 1,5 m/s²

⚠ Huomio!

Tärinäarvo vaihtelee sähkötyökalun käytökohteen vuoksi ja se saattaa poikkeustapaauksissa ylittää tässä annetun arvon.

5. Ennen käyttöönottoa

Tarkistaa ennen käyttöönottoa, että typpikilven tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.

Vetäkää aina vahavirratipistoke pistorasiasta, ennen kuin suoritetaan säätöjä.

5.1. Tukikahvan asennus (kuva 2-3/nro 8)

Tukikahva (8) antaa lisätukea iskuporauksen aikana. Tämän vuoksi älä käytä laitetta iskuporaukseen ilman tukikahvaa.

Tukikahva (8) kiinnitetään iskuporakoneeseen pinnekiihnityksellä. Pinnekiihnitys kiristetään käänämällä kahvaa myötäpäivään. Vastapäivään käänämisen avaa pinnekiihnityksen.

- Mukana toimitettu tukikahva (8) täytyy asentaa ensin. Tätä varten tulee avata pinnekiihnitys kahvaa käänämällä niin paljon, että voit työntää tukikahvan poranistikun (1) ylitse iskuporakoneen päälle.
- Kun olet työntänyt tukikahvan (8) porakoneen päälle, käänna se siihen työasentoon, joka on sinulle parhain.
- Käännä sitten kahvan päärvastaiseen suuntaan kiinni, kunnes tukikahva on lujasti paikallaan.
- Tukikahva (8) soveltuu sekä oikea- että vasenkätsille käyttäjille.

5.2 Syvysvasteen asennus ja säättäminen (kuva 4/nro 2)

Syyysvaste (2) pysyy paikallaan tukikahvan (8) puristuksessa. Puristus avataan ja kiristetään käänämällä kahvaa.

- Irrota kiihnitys ja aseta syyysvaste (2) sille tarkoitettuun tukikahvassa olevaan aukkoon.
- Siirrä syyysvaste (2) samalle tasolle kuin poranterä.
- Vedä syyysvastetta taaksepäin halutun poraussyyvyyden verran.
- Käänä tukikahvan kahvaa (8) jälleen kiinni, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Pora sitten reikä, kunnes syyysvaste (2) koskettaa työstökappaleeseen.

5.3 Poranterän asettaminen paikalleen (kuva 5-6)

- Irrota aina verkkopistoke ennen kuin teet laitteeseen säätöjä.
- Pikakihnitysistukka (1) on varustettu lukittuvalla kiihnityksellä: lukitus = paina holkkia (a) eteenpäin irroitus = paina holkkia (a) taaksepäin
- Irrota syyysvaste kuten kohdassa 5.2 kuvataan ja työnnä sitä tukikahvan suuntaan. Näin voit tarttua poranistikkaan (1) esteettä.

- Tämä iskuporakone on varustettu pikakihnitysistukalla (1).
- Kierrä poranistikukka (1) auki. Poranistukan aukon tulee olla riittävän suuri, jotta poranterä mahtuu siihen.
- Valitse sopiva poranterä. Työnnä poranterä mahdollisimman syväälle poranistikun aukkoon.
- Kierrä poranistikukka (1) kiinni. Tarkasta, että poranterä on tiukasti poranistikassa (1).
- Tarkasta säännöllisin väliajoin, että poranterä tai työkalu on edelleen tukevasti paikallaan (irroita verkkopistokel)

6. Käyttö

6.1 Pääle-/pois-katkaisin (kuva 7/nro 5)

- Aseta ensin sopiva poranterä koneeseen (katso kohtaa 5.3).
- Liitä verkkohjunto sopivan pistorasiaan.
- Aseta porakone suoraan porattavaan kohtaan.

Käynnistys:

Paina pääle-/pois-katkaisinta (5)

Jatkuva käyttö:

Lukitse pääle-/pois-katkaisin (5) lukitusnupilla (4) paikalleen.

Sammus:

Paina pääle-/pois-katkaisinta (5) lyhyesti.


6.2 Kierrosluvun säätö (kuva 7/nro 5)

- Voit ohjata kierroslukua käytön aikana portaattonasti.
- Valitse kierrosluku painamalla pääle-/pois-katkaisinta (5) enemmän tai vähemmän.
- Oikean kierrosluvun valinta: Parhaiten soveltuva kierrosluku on riippuvainen työstökappaleesta, käyttötavasta ja käytetyistä poranterästä.
- Vähäinen pääle-/pois-katkaisimen painaminen (5): alhaisempi kierrosluku (soveltuu: pienet ruuvien, pehmeiden työstöaineiden käsittelyyn)
- Voimakkaimpien pääle-/pois-katkaisimen painaminen (5): korkeampi kierrosluku (soveltuu: suurien/pitkien ruuvien, kovien työstöaineiden käsittelyyn)

Vinkki: Aloita poranreikien poraaminen alhaisella kierrosluvulla. Korota kierroslukua sitten vähän kerrallaan.

Edut:

- Poranterää on alussa helpompi valvoa eikä se liuiskahda pois.
- Välttää tätä rikkonaiset poranreiät (esim.

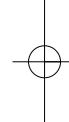

FIN

kaakeleissa.

6.3 Kierroslувun esivalinta (kuva 7/nro 6)

- Kierroslувun säätimellä (6) on mahdollista määritä suurin salittu kierrosluku. Pääle-/poiskataisinta (5) voidaan painaa enää vain annettuun suurimpaan kierroslukoon saakka.
- Säädä kierrosluku pääle-/pois-kataisimen (5) säätörenkaalla (6).
- Älä tee tätä säättöä poramisen aikana.

6.4 Kiertosuunnan vaihtokytkin myötä-/vastapäivään (kuva 7/nro 7)

- Vaihda suuntaa vain laitteen ollessa pysähdyksissä!
- Säädä iskuporakoneen kiertosuunta vaihtokytkimellä myötä-/vastapäivään (7):

Kiertosuunta **Kytikimen asento**
 Kerto myötäpäivään (eteenpäin ja poramainen) R

Kerto vastapäivään (taaksepäin) L

6.5 Porausen/iskuporausen vaihtokytkin (kuva 8/nro 3)

- Vaihda suuntaa vain laitteen ollessa pysähdyksissä!

Poraamisen:

Poraamisen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3) asennossa Poraamisen. (asento A)
 Käyttö: puut; metallit; muovit

Iskuporaaminen:

Poraamisen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3) asennossa Iskuporaamisen. (asento B)
 Käyttö: betoni; kivet; muuriseinät

6.6 Kierroslukualueen määritys (kuva 9)

Kierroslувun vaihtokytkimen (9) avulla on mahdollista työskennellä ennalta määrityllä kierroslukualueella.

Kytikimen asento vaihe 1

Kierroslukualue: suuri väärämomentti, alhainen nopeus

Kytikimen asento vaihe 2

Kierroslukualue: alhainen väärämomentti, suuri nopeus

Huomio! Älä tee tätä säättöä poramisen aikana

6.7 Työskentelyyinkkejä iskuporakoneesi käyttöä**6.7.1 Betonin ja muuriseinien poraaminen**

- Käännä poramisen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3) asentoon B (iskuporaaminen).
- Käytä muuriseinien tai betonin poraamisessa aina kovametallisia poranteriä ja säädä kierrosluku korkeaksi.

6.7.2 Teräksen poraaminen

- Käännä poramisen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3) asentoon A (poraaminen).
- Käytä teräksen työstöön aina pikateräsporanteriä (HSS = runsasseoksinen pikatyöteräs) sekä alhaista kierrosluvun säättöä.
- On suositeltavaa voidella poraus sopiailla jäähdysaineella, jotta poranterä ei kulua tarpeettoman paljon.

6.7.3 Ruuvinväntö kiinni/irti

- Käännä poramisen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3) asentoon A (poraaminen).
- Käytä alhaista kierroslukusäättöä.

6.7.4 Reikien alkuporaaminen

Jos haluat porata syvän reiän kovaan materiaaliin (kuten esim. teräkseen), suosittelemme, että poraat ensin reiän pienemmällä poranterällä.

6.7.5 Poraamisen laattoihin ja kaakeleihin

- Käännä poramisen aloittamiseksi poramisen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3) asentoon A (poraaminen).
- Kytke poramisen/iskuporaamisen vaihtokytkin (3) asentoon B (iskuporaaminen) heti kun poranterä on mennyt laatasta/kaakelista lävitse.

7. Verkkojohdon vaihtaminen

Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-, huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan päätyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei pääse syntyämään.

8. Puhdistus, huolto ja varaosalilaus

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia puhdistusstoimia.

FIN**8.1 Puhdistus**

- Pidä suojalaitteet, ilmaraot ja moottorin kotelo niin puhtaana pölystä ja liasta kuin suinkin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhallla se pintaaksi vähäpaineisella paineilmalla.
- Suosittelemme laitteen puhdistamista heti joka käytön jälkeen.
- Puhdista laite säännöllisin väliajoin käyttäen kosteaa riepua ja vähän saippuaa. Älä käytä sellaisia puhdistusaineita tai liuotteliaita, jotka saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisäpuolelle pääse vettä.

8.2 Hiiliharjat

Jos kipinöitä syntyy ylettömästi, anna sähköalan ammattihenkilön tarkastaa hiiliharjojen kunto. Huomio! Hiiliharjojen vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.

8.3 Huolto

Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.



8.4 Varaosatilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen typpi
 - Laitteen tuotenumero
 - Laitteen tunnusnumero
 - Tarvittavan varaosan varaosanumero.
- Ajankohtaiset hinnot ja muut tiedot löydät osoitteesta
www.isc-gmbh.info

9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laitte on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkauks on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekierloon. Laite on ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Toimita vialliset rakenneosat onenglajätehöyltykseen. Tiedustele asiaa alan ammattiilikkeestä tai kunnanhallitukselta!

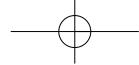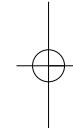

RUS



„Осторожно– для того, чтобы уменьшить риск получения травмы прочтите руководство по эксплуатации.“





Используйте средства защиты органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Используйте респиратор.
При обработке древесины и прочих материалов может образовываться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать содержащие асбест материалы!



Используйте защитные очки.
Образующиеся во время работы искры и вылетающие из устройства частицы, стружка и пыль могут вызвать повреждение органов зрения.

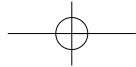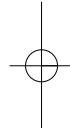

⚠ Внимание!

При пользовании устройствами необходимо выполнять правила по технике безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации. Мы несем ответственность за травмы и ущерб, которые возники в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

1. Указания по технике безопасности

Необходимые указания по технике безопасности Вы можете найти в приложенной брошюре.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прочтите все указания по технике безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.
Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.

2. Состав устройства (рисунок 1)

1. Быстроажимый патрон
2. Ограничитель глубины сверления
3. Переключатель сверления - ударное сверление
4. Кнопка с фиксацией положения
5. Переключатель включено-выключено
6. Регулятор скорости вращения
7. Переключатель вращения влево-вправо
8. Дополнительная рукоятка
9. Переключатель скорости вращения

3. Использование по назначению

Электрическая дрель предназначена для сверления отверстий в предметах из дерева, железа, цветного металла и камня с

использованием соответствующих сверл насадок.

Устройство можно использовать только в соответствии с его предназначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникшие в результате этого ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантий, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

4. Технические данные

Напряжение сети:	230 в ~ 50 Гц
Мощность:	910 Вт
Скорость вращения холостого хода 1:	0-1000 мин ⁻¹
Скорость вращения холостого хода 2:	0-3000 мин ⁻¹
Глубина сверления:	бетон 16 мм сталь 13 мм дерево 25 мм
Класс защиты:	II / 
Вес	2,8 кг


Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 60745.

Уровень давления шума L _{PA}	90 дБ(А)
Неопределенность K _{PA}	3 дБ
Уровень мощности шума L _{WA}	101 дБ(А)
Неопределенность K _{WA}	3 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха. Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 60745.

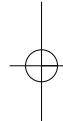

RUS**Ударное сверление в бетоне**

Эмиссионный показатель вибрации

 $a_h = 13,59 \text{ m/s}^2$ Неопределенность $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ **Сверление в металле**

Эмиссионный показатель вибрации

 $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ Неопределенность $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ **⚠ Внимание!**

Показатели вибрации изменяются в зависимости от условий использования электрического инструмента и могут в исключительных случаях превышать приведенные величины.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.

Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Установка дополнительной рукоятки (рисунок 2-3/поз. 8)

Дополнительная рукоятка (8) обеспечит Вам во время работы с ударной электрической дрелью дополнительную опору. Поэтому не используйте устройство без дополнительной рукоятки.

Дополнительная рукоятка (8) крепится к ударной электрической дрели путем зажима. При помощи вращения рукоятки в направлении вращения часовой стрелки зажим усиливается. Вращение против вращения часовой стрелки ослабляет зажим.

- Приложенная дополнительная рукоятка (8) должна быть сначала установлена. Для этого вращая рукоятку открыть в достаточной степени зажим для того, чтобы можно было вставить дополнительную рукоятку через сверлильный патрон (1) в ударную электрическую дрель.
- После того как дополнительная рукоятка (8) будет вставлена поверните ее в самое удобное для Вас положение.
- Теперь вращайте рукоятку в противоположном направлении до тех пор, пока дополнительная рукоятка не будет закреплена.
- Дополнительная рукоятка (8) может быть использована как правшами так и левшами.

5.2 Установка и регулировка ограничителя глубины сверления (рисунок 4/поз. 2)

Ограничитель глубины сверления (2) удерживается дополнительной рукояткой (8) путем зажима. Зажим ослабляется, а также усиливается путем вращения рукоятки.

- Ослабьте зажим и вставьте ограничитель глубины обработки (2) в предназначеннное для этого углубление дополнительной рукоятки.
- Установите ограничитель глубины обработки (2) на одном уровне со сверлом.
- Оттяните ограничитель глубины обработки на желаемую глубину сверления назад.
- Вращайте дополнительную рукоятку (8) до тех пор, пока она не будеточно закреплена.
- Сверлите отверстие до тех пор, пока ограничитель глубины обработки (2) не прикоснется к обрабатываемой детали.

5.3 Установка сверл (рисунок 5-6)

- Всегда вытаскивайте штекер перед проведением регулировок на устройстве.
- Быстро зажимный патрон (1) снабжен фиксирующим замком:

Зафиксировать = нажать втулку (a) вперед

Деблокировать = нажать втулку (a) назад

- Ослабить крепление ограничителя глубины обработки, как описано в 5.2 и сдвинуть в направлении дополнительной рукоятки. Таким образом открывается доступ свободный доступ к сверлильному патрону (1).

- Ударная электрическая дрель оснащена быстрозажимным патроном (1).
- Раскрутите сверлильный патрон (1). Отверстие для сверла должно быть достаточно большим для того, чтобы вставить сверло.
- Подберите подходящее сверло. Вставьте сверло как можно глубже в отверстие сверлильного патрона.
- Завинтите сверлильный патрон (1). Проверьте силу крепления сверла в сверлильном патроне (1).
- Контролируйте с одинаковой периодичностью силу крепления сверла или насадки (выньте штекер из розетки электросети).

6. Управление устройством

6.1 Переключатель включено-выключено (рисунок 7/поз. 5)

- Вставьте сначала подходящее сверло в устройство (смотрите 5.3).
- Вставьте штекер в соответствующую штепельную розетку.
- Установите электрическую дрель непосредственно в место сверления.

Включить:

Нажать переключатель включено-выключено (5).

Продолжительный режим работы:

Застопорить переключатель включено-выключено (5) при помощи кнопки с фиксацией положения (4).

Выключить

Нажать коротко на переключатель включено-выключено (5).

6.2 Регулировка скорости вращения (рисунок 7/поз. 5)

- Вы можете бесступенчато регулировать скорость вращения во время работы.
- Путем более или менее сильного нажатия на переключатель включено-выключено (5) выберите скорость вращения.
- Выбор правильной скорости вращения: наиболее подходящая скорость вращения зависит от обрабатываемой детали, режима работы и используемого сверла.
- Слабое давление на переключатель включено-выключено (5): низкая скорость вращения (применяется для: маленьких шурупов, мягких обрабатываемых деталей)
- Сильное давление на переключатель включено-выключено (5): высокая скорость вращения (применяется для: больших/длинных шурупов, жестких обрабатываемых деталей)

Рекомендация: начинайте сверление отверстий с маленькой скоростью вращения. Затем постепенно повышайте скорость вращения.

Преимущество:

- В начале сверления сверло можно легче контролировать и оно не соскользнет.
- Вы избежите получения разбитых отверстий (например, при облицовке кафелем).

6.3 Предварительная установка скорости вращения (рисунок 7/поз. 6)


- Регулятор скорости вращения (6) позволяет Вам устанавливать максимальную скорость вращения. Переключатель включено-выключено (5) может быть нажат только до установленной максимальной скорости вращения.
- Установите скорость вращения при помощи регулирующего кольца (6) на переключателе включено-выключено (5).
- Не осуществляйте регулировку во время сверления.

6.4 Переключатель вращения влево-вправо (рисунок 7/поз. 7)

- Переключать только на выключенном устройстве!
- Выберите при помощи переключателя вращения влево-вправо (7) направление вращения ударной электрической дрели:

Направление вращения Позиция переключателя
Вращение вправо (вперед и сверление) R

Вращение влево (назад) L

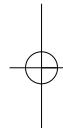

6.5 Переключатель сверление/ударное сверление (рисунок 8/поз. 3)

- Переключать только на выключенном устройстве!

Сверление:

Переключатель сверление/ударное сверление (3) в позиции сверление. (позиция А)
Применение: дерево; метал; пластмасс

Ударное сверление:

Переключатель сверление/ударное сверление (3) в позиции ударное сверление. (позиция В)
Применение: бетон; камень; стены

6.6 Определить область скорости вращения двигателя (рисунок 9)

Переключатель скорости вращения (9) дает возможность работать в определенной области скорости вращений.

Позиция переключателя ступень 1

Область скорости вращения: высокий крутящий момент, низкая скорость

Позиция переключателя ступень 2

Область скорости вращения: низкий крутящий момент, высокая скорость

RUS

Внимание! Запрещено осуществлять эти регулировки во время сверления

6.7 Рекомендации для работы с ударной электрической дрелью

6.7.1 Сверление в бетоне и стена

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию В (ударное сверление).
- Используйте для сверления в стенах или бетоне только сверла с твердосплавными пластинами и высокую скорость вращения.

6.7.2 Сверление в стали

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию А (сверление).
- Используйте для сверления в стали только HSS-сверло (HSS = высоколегированная быстрорежущая сталь) и низкую скорость вращения.
- Рекомендуется смазывать отверстие соответствующими охлаждающим средством для того, чтобы избежать ненужного износа сверла.

6.7.3 Ввинчивание и вывинчивание винтов

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию А (сверление).
- Используйте низкую скорость вращения.

6.7.4 Сверление отверстий

Если Вы желаете просверлить глубокое отверстие в твердом материале (например, сталь), то мы рекомендуем предварительно просверлить отверстие сверлом с меньшим диаметром.

6.7.5 Сверление в плитке и кафеле

- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию А (сверление).
- Установите переключатель сверление/ударное сверление (3) в позицию В (ударное сверление), как только сверло пробьет плитку/кафель.

7. Замена кабеля питания электросети

Если будет поврежден кабель питания от электросети этого устройства, то его должен

24

заменить изготовитель устройства, его служба сервиса или другое лицо с подобной квалификацией для того, чтобы избежать опасностей.

8. Очистка, технический уход и заказ запасных деталей

Перед всеми работами по очистке вынуть штекер из розетки.

8.1 Очистка

- Очищайте защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя как можно лучше от пыли и грязи. Протрите фрезу чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом с низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать фрезу после каждого использования.
- Очищайте устройство регулярно влажной тряпкой с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители; они могут разъесть пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток.
Внимание! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Технический уход

В устройстве кроме этого нет деталей, которые нуждаются в техническом уходе.

8.4 Заказ запасных деталей:

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info

RUS

9. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов.

Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах правления!

EE



"Hoiatus – vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit"



Kasutage kõrvaklappe.

Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.





Kasutage tolumaski.

Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele ohtlik tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!



Kandke kaitseprille.

Töötamise ajal tekkiavad sädemed või seadmest väljalendavad killud, laastud ja tolm võivad põhjustada nägemiskaotust.

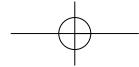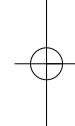

EE

△ Tähelepanu!

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel mõningaid ohutusabinõusid tarvitusele võtta. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke see alles, et informatsioon oleks Teil igal ajal käepärast. Kui Te peaksite seadmne teiselle isikule üle andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta mingit vastutust önnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast brošürist.

△ HOIATUS!

Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid. Ohutusjuhist ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi. Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.

2. Seadme kirjeldus (joonis 1)

1. Kiirpadrun
2. Puurimissügavuse piiraja
3. Puurimise / löökpuurimise lülit
4. Lukustusnupp
5. Toitelülit
6. Põõrlemissageduse regulaator
7. Põõrlemissuuuna lülit
8. Lisakäepide
9. Põõrlemissageduse lülit

3. Sihipärane kasutamine

Trell on ettenähtud aukude puurimiseks puidu, raua, värviliste metallide ja kivimitesse vastavat puuriotsakut kasutades.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitalja ja mitte toolja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitsiönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiat, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitsiönduses või tööstuses jt samastel tegevusaladel.

4. Tehnilised andmed

Võrgupinge:	230 V ~ 50 Hz
Võimsustarve:	910 W
Koormuseta põõrlemissagedus 1:	0 -1000 p/min
Koormuseta põõrlemissagedus 2:	0 -3000 p/min
Puurimisvõimsus:	betoon 16 mm teras 13 mm puit 25 mm
Kaitseklass:	II / □
Kaal:	2,8 kg

Müra ja vibratsioon

Müra- ja vibratsioniväärtused tehti kindlaks standardi EN 60745 järgi.

Heliröhu tase L _{pA}	90 dB(A)
Hälbepiir K _{pA}	3 dB
Müratase L _{WA}	101 dB(A)
Hälbepiir K _{WA}	3 dB

Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Võnke koguväärtused (kolme suuna vektorsumma) on kindlaks määratud standardi EN 60745 järgi.

Betooni lõökpuurimine


Võnkeemissiooniväärtus a_h = 13,59 m/s²
Hälbepiir K = 1,5 m/s²

Metalli puurimine

Võnkeemissiooniväärtus a_h ≤ 2,5 m/s²
Hälbepiir K = 1,5 m/s²

△ Tähelepanu!

Võnkeväärtused muutuvad sõltuvalt elektritööriista kasutuspiirkonnast ning võivad erandjuhul nimetatud väärtust ületada.

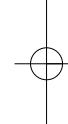

EE**5. Enne kasutuselevõttu**

Enne ühendamist veenduge, et tüübislid toodud andmed vastaksid toiteandmetele.

Enne seadme reguleerimist tömmake toitepistik alati pistikupesast välja.

5.1 Lisakäepide paigaldamine (joonised 2-3/8)

Lisakäepide (8) pakub lõöktrelli kasutamisel lisatuge. Seeprast ärge kasutage seadet ilma lisakäepidemeta. Lisakäepide (8) kinnitatakse lõöktrelli külge fiksatoriga. Fiksator keeratakse kinni käepidet päripäeva pöörates. Fiksator avaneb vastupäeva keerates.

- Kõigepealt tuleb paigaldada kaasasolev lisakäepide (8). Selleks tuleb käepidet keerates fiksatoril plisavalt avada, et lisakäepideme saaks üle padruni (1) trelli otsa lükata.
- Pärast lisakäepideme (8) otspanemist keerake see enda jaoks mugavaimasse tööasendisse.
- Seejärel keerake käepide vastupäeva suunas kinni tagasi, kuni lisakäepide on kindlasti kohal.
- Lisakäepide (8) sobib nii parema- kui vasakukäelistele.

5.2 Sügavuspiirkonna paigaldamine ja reguleerimine (joonis 4/2)

Sügavuspiirkut (2) hoiab kinni lisakäepideme (8) fiksator. Fiksatoril saab avada või sulgeda käepidet keerates.

- Avage fiksator ja pange sügavuspiiri (2) selleks ettenähtud avasse lisakäepidemest.
- Seadke sügavuspiirk (2) puuringa samale tasapinnale.
- Tömmake sügavuspiiril soovitud puurimissügavuse vörva tagasi.
- Keerake lisakäepidet (8), kuni see on jälle korralikult kinni.
- Seejärel puurige auk, kuni sügavuspiirk (2) töödeldavat detaili puudutab.

5.3 Puuri sissepäinemine (joonis 5-6)

- Enne seadme reguleerimist tömmake vörugupistik alati pesast välja.
- Kiirpadrun (1) on varustatud lukustusega: Lukustamine = lükake hülss (a) ettepoole Vabastamine = lükake hülss (a) taahapoole
- Vabastage sügavuspiirk nagu on kirjeldatud punktis 5.2 ja lükake lisakäepideme suunas. Ni pääseb puuripadrunile (1) vabalt ligi.
- Sellel lõöktrellil on kiirpadrun (1).
- Keerake padrun (1) lahti. Puuriava peab olema puuri sissepäinemiseks piisavalt suur.
- Valige sobiv puur. Lükake puur võimalikult

28

- sügavale padruniavasse.
- Keerake padrun (1) kinni. Kontrollige, kas puur on padrunis (1) korralikult kinni.
 - Kontrollige regularselt, kas puur või instrument on korralikult kinni (tömmake vörugupistik väljal!).

6. Kasutamine**6.1 Toitelülit (joonis 7/5)**

- Pange kõigepealt seadmesse sobiv puur (vt punkti 5.3).
- Pange vörugupistik sobivasse pistikupessa.
- Seadke trell täpselt puurimiskohale.

Sisselülitamine:

Vajutage toitelülitit (5)

Pidev režiim:

Lukustage toitelülit (5) lukustusnupuga (4).

Väljalülitamine:

Vajutage lühidalt toitelülitit (5).

6.2 Pöörlemissageduse reguleerimine (joonis 7/5)

- Pöörlemissagedust saab töötamise ajal sujuvalt muuta.
- Valige toitelülit (5) tugevama või nõrgema vajutamisega pöörlemissagedus.
- Oige pöörlemissageduse valimine: Sobivaim pöörlemissagedus sõltub töödeldavast detailist, töörežiimist ja kasutatavast puurist.
- Väike surve toitelülitile (5): madal pöörlemissagedus (sobib: väikesele kruvidele, pehmetele materjalidele)
- Suurem surve toitelülitile (5): suur pöörlemissagedus (sobib: suurtele/pikkadele kruvidele, tugevatele materjalidele)

Vihje: Puurige avad väikese pöörlemissagedusega. Seejärel suurendage pöörlemissagedust jätk-järgult.

Eelised:

- Puuri on augu puurimisel lihtsam kontrollida ja see ei libise körvale.
- Väldite killustatud puurauke (nt kahhelkividile puuhul).

6.3 Pöörlemissageduse valimine (joonis 7/6)

- Pöörlemissageduse regulaatoriga (6) on võimalik määraa maksimaalne pöörlemissagedus. Toitelülit (5) saab ainult kuni ettenähtud maksimaalse pöörlemissageduseni vajutada.
- Reguleerige pöörlemissagedust toitelülitis (5) asuva reguleerimisvõruga (6).

EE

- Ärge reguleerige puurimise ajal.

6.4 Põörlemissuuna lülit (joonis 7/7)

- Lülitage ümber ainult siis, kui seade ei tööta!
- Reguleerige põörlemissuuna lülitiga (7) lõöktrelli põörlemissuunda:

Põörlemissuund

Paremale (edasi ja puurimine)

Lülit asend

R

Vasakule (tagasi)

L

6.5 Puurimise / lõökpuurimise lülit (joonis 8/3)

- Lülitage ümber ainult siis, kui seade ei tööta!

Puurimine:

Puurimise / lõökpuurimise lülit (3) on puurimise asendis. (Asend A)

Kasutamine: puit; metallid; plastmassid

Lõökpuurimine:

Puurimise / lõökpuurimise lülit (3) on lõökpuurimise asendis. (Asend B)

Kasutamine: betoon; kivid; müüritus

6.6 Põörlemissageduse vahemiku määramine (joonis 9)

Põörlemissageduse lülit (9) annab teile võimaluse tõlatakse kindlas põörlemissageduse vahemikus.

Lülit asend 1

Põörlemissagedus: suur põördemoment, madal kiirus

Lülit asend 2

Põörlemissagedus: madal põördemoment, suur kiirus

Tähelepanu! Ärge reguleerige puurimise ajal.

6.7 Nõuanded trelliga töötamiseks

6.7.1 Betooni ja müüritise puurimine

- Seadke puurimise /lõökpuurimise lülit (3) asendisse A (lõökpuurimine).
- Kasutage müüritise või betooni töötlemiseks alati kõvasulampuri ja suurt põörlemissagedust.

6.7.2 Terase puurimine

- Seadke puurimise /lõökpuurimise lülit (3) asendisse A (puurimine).
- Kasutage terase töötlemiseks alati HSS-puuri (HSS = kõrgegeeritud kiirteras) ja väikest põörlemissagedust.
- Soovitatav on puuraku sobiva jahutusvahendiga määrida, et vältida puuri mittevajalikku kulumist.

6.7.3 Kruvide kinni/lahti keeramine

- Seadke puurimise /lõökpuurimise lülit (3) asendisse A (puurimine).
- Kasutage väikest põörlemissagedust.

6.7.4 Aukude puurimine

Kui soovite puurida sügavat auku kõva materjalile (nagu nt teras) sisse, on soovitatav väiksema puuriga auk ette puurida.

- #### 6.7.5 Plaatide ja kahhelkivide puurimine
- Augu puurimiseks seadke puurimise /lõökpuurimise lülit (3) asendisse A (puurimine).
 - Kui puur on plaadist/kahhelkivist läbi tunginud, seadke puurimise /lõökpuurimise lülit (3) kohe asendisse B (lõökpuurimine).

7. Toitejuhtme vahetamine

Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda esindaval klientideenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.

8. Puhastamine, hooldus ja varuosade tellimine

Enne igat puhastustööd tömmake pistik pistikupesast välja.

8.1 Puhastamine

- Hoidke kaitseseadeldised, õhutusavad ja mootorikorpus nii tolmu- ja mustusevabad kui võimalik. Pühkige seadet puhta lapiga või kasutage madala survega suruõhk.
- Soovitame seadet pärast iga kasutamist kohe puhastada.
- Puhastage seadet korrapäraselt niiske lapi ja vähesse vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada seadme kunstmaterjalist detaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi vett sattuda.

8.2 Süsiharjad

Ülemäärase sadeluse korral laske kvalifitseeritud elektrikul süsiharju kontrollida.
Tähelepanu! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.

8.3 Hooldus

Seadme sisemuses ei ole rohkem hooldatavaid detaile.

EE

8.4 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajamineva variosa number

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info

9. Utiliseerimine ja taaskasutus

Transpordikahjustuste välimiseks on seade pakendis. See pakend on tooraine ja seega taaskasutatav või uesti ringlusse suunatav.

Transpordikahjustuste ja selle tarvikud koosnevad erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja plastmass. Viige katkised detailid spetsiaalsesse kogumiskohta. Uurige järelle erikauplusest või kohalikust omavalitsusest!

LV



„Brīdinājums – Lai izvairītos no savainošanās riska, izlasiet lietošanas instrukciju“



Lietojiet trokšņu slāpēšanas austiņas.

Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zaudēšanu.





Lietojiet respiratoru.

Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošu materiālu!



Lietojiet aizsargbrilles.

Dzirkstelis vai šķēmbas no ierices, kas rodas darba laikā, skaidas un putekļi var izraisīt redzes zaudēšanu.

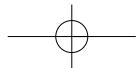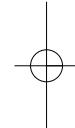

LV**△ Uzmanību!**

Lietojot ierīces, jāievēro vairāki drošības pasākumi, lai novērtu savainojumus un bojājumus. Tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Saglabājet to, lai šī informācija katrā laikā Jums būtu pieejama. Gadījumā, ja ierīce ir jānodod citai personai, lūdzu, iedodiet līdzīgi šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par negadījumiem vai zaudējumiem, kas rodas, neievērojot šo instrukciju un drošības norādījumus.

1. Drošības norādījumi

Ar atbilstošajiem drošības norādījumiem iepazīstieties pievienotajā burtnīcīnā.

△ BRĪDINĀJUMS!**Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas.**

Neievērojot drošības norādījumus un instrukcijas, var gūt elektisko triecienu, apdegumus un/vai smagas traumas.

Uzglabājet visus drošības norādījumus un instrukcijas, lai tūs nepieciešamības gadījumā varētu izmantot nākotnē.

2. Ierīces apraksts (1. attēls)

1. Ātrspilējošā urbīpatrona
2. Urbšanas dzīluma ierobežotājs
3. Urbšanas/triecienuurbšanas pārslēdzējs
4. Fiksācijas poga
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
6. Apgrīzienu skaita regulētājs
7. Labā/kreisā griešanās virziena pārslēdzējs
8. Papildu rokturis
9. Apgrīzienu skaita slēdzis

3. Mērķim atbilstoša lietošana

Urbīmašina ir paredzēta caurumu izurbšanai koksnei, dzelzi, krāsainajos metālos un iežos, lietojot atbilstošu urbšanas instrumentu.

Ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem. Ikviena lietošana, kas pārsniez minētos mērķus, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa veida bojājumiem vai savainojumiem ir atbildīgs lietotājs/operators, nevis ražotājs. Lūdzam nemt vērā to, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas profesionālai,

amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Mēs neuzņemamies nekādu garantiju, ja ierīce izmantota komerciālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamldzigos papilddarbos.

4. Tehniskie rādītāji

Tikla spriegums:	230 V ~ 50 Hz
Jaudas patēriņš:	910 W
Apgrīzienu skaits tukšgaitā 1:	0-1000 min ⁻¹
Apgrīzienu skaits tukšgaitā 2:	0-3000 min ⁻¹
Urbšanas diametrš:	betonā – 16 mm tēraudā – 13 mm koksnē – 25 mm
Aizsardzības klase:	II /
Svars:	2,8 kg

Troksnis un vibrācijas

Trokšnu un vibrācijas vērtības ir noskaidrotas atbilstoši EN 60745.

Trokšna spiediena līmenis L_{pA}	90 dB(A)
Kļūda K_{pA}	3 dB
Trokšna jaudas līmenis L_{WA}	101 dB(A)
Kļūda K_{WA}	3 dB

Lietojiet trokšņu slāpēšanas austīnas.

Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.

Vibrācijas summārās vērtības (trīs virzienu vektoru summa) ir noskaidrotas atbilstoši EN 60745.

Triecienuurbšana betonā

Vibrāciju emisijas vērtība $a_h = 13,59 \text{ m/s}^2$

Kļūda K = 1,5 m/s²

Urbšana metālā

Vibrāciju emisijas vērtība $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Kļūda K = 1,5 m/s²

△ Uzmanību!

Vibrāciju vērtība mainās atkarībā no elektroinstrumenta lietošanas jomas, un izņēmuma gadījumos tā var pārsniegt norādīto vērtību.

5. Pirms lietošanas

Pirms ierices pieslēgšanas pārliecīnieties, ka parametri uz datu plāksnites atbilst tikla parametriem.

Pirms iericei veicat kādus regulējumus, vienmēr atvienojiet kontaktākšu no elektrotikla.

5.1. Papildu roktura montāža (2.-3. attēls/8. poz.)

Trieциenurbjmašinas lietošanas laikā papildu rokturis (8) nodrošina papildu atbalstu. Tādēļ nelietojiet ierici bez papildu roktura.

Papildu rokturi (8) uz trieциenurbjmašinas nostiprina ar aizspiednā palidzību. Griežot rokturi pulksteņrādītā virzienā, aizspiedni ir iespējams pievilkst. Griežot pretēji pulksteņrādītā virzienam, aizspiedni ir iespējams palaist valīgāk.

- Vispirms ir jāuzmontē klātpievienotais papildu rokturis (8). Šim nolūkam griežot rokturi, pietiekami plati jāatver roktura aizspiednis, lai papildu rokturi varētu uzmaukt uz trieциenurbjmašinas pāri urbja patronai (1).
- Uzlieket papildu rokturi (8), pagrieziet to sev visertākajā darba pozīcijā.
- Tagad atkārtoti aizgrieziet rokturi pretējā griešanas virzienā, līdz papildu rokturis nostiprinās.
- Papildu rokturis (8) ir paredzēts cilvēkiem, kas strādā gan ar labo roku, gan ar kreiso roku.

5.2. Dzīluma ierobežotāja montāža un regulēšana (4. attēls/2. poz.)

Dzīluma ierobežotājs (2) ir noturams ar papildu roktura (8) aizspiednā palidzību. Aizspiedni palaiž valīgāk vai pievelk, griežot rokturi.

- Palaidot valīgāk aizspiedni un ievietojet dzīluma ierobežotāju (2) tam paredzētājā papildu roktura dobumā.
- Novietojet dzīluma ierobežotāju (2) vienā līmenī ar urbja mašīnu.
- Pavelciet dzīluma ierobežotāju atpakaļ par nepieciešamo urbšanas dzīlumu.
- Atkārtoti aizgrieziet papildu roktura (8) rokturi, līdz tas nostiprinās.
- Tagad urbiet caurumu, līdz dzīluma ierobežotājs (2) saskaras ar detaļu.

5.3. Urbja ievietošana (5.-6. attēls)

- Pirms iericei veicat kādus regulējumus, vienmēr atvienojiet kontaktākšu no elektrotikla.
- Ātrspilējša urbja patrona (1) ir aprikota ar fiksācijas aizslēgu:
Lai noblokētu = nospiediet čaulu (a) uz priekšu.
Lai atbloķētu = nospiediet čaulu (a) uz aizmuguri.
- Palaidot valīgāk dzīluma ierobežotāju, kā aprakstīts 5.2. punktā, un bidiet papildu roktura virzienā. Tādējādi tiek nodrošināta brīva piekluve urbja patronai (1).
- Šī trieциenurbjmašīna ir aprikota ar ātrspilējošu urbja patronu (1).
- Atskrūvējiet urbja patronu (1). Urbja patronas atverei jābūt pietiekami lielai, lai tājā ievietotu urbi.
- Izvēlieties piemērotu urbi. Ievirziet urbi pēc iespējas dziļāk urbja patronas atverē.
- Aizskrūvējiet urbja patronu (1). Pārbaudiet, vai urbis ir nostiprināts urbja patronā (1).
- Pēc regulāriem intervāliem pārbaudiet urbja virzienā, ja urbja ierobežotāja nostiprinājumu (Atvienojiet tikla kontaktākšu!).

6. Lietošana

6.1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (7. attēls/5. poz.)

- Vispirms ierīcei ievietojet piemērotu urbi (skat. 5.3. punktu).
- Ievietojet tikla kontaktākšu piemērotā kontaktligzdā.
- Pielieciet urbja mašīnu tieši urbšanas vietā.

Ieslēgšana:

Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5).

Nepārtraukta darbība:

Ar fiksācijas pogu (4)nofiksējiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5).
Uzmanību! Fiksēšana ir iespējama tikai labā griešanas virzienā.

Izslēgšana:

Ar isu kustību piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5).

6.2. Apgrīzienu skaita regulēšana

(7. attēls/5. poz.)

- Darbibas laikā Jūs varat laideni regulēt ierices apgrīzienu skaitu.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5) nospiežot stiprāk vai vājāk izvēlieties apgrīzienu skaitu.
- Pareizā apgrīzienu skaita izvēle: vislabāk piemērotais apgrīzienu skaits ir atkarīgs no darījuma, darbibas režīma un izmantojamā urbjā.

LV

- Mazliet piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5): tiek iestatīts mazāks apgrizeznu skaits (piemērots: mazām skrūvēm, mikstiem materiāliem).
- Stiprāk piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5): tiek iestatīts lielāks apgrizeznu skaits (piemērots: lielām/garām skrūvēm, cietiem materiāliem).

Padoms: Urbumus ieurbjet ar nelielu apgrizeznu skaitu. Pēc tam pakāpeniski palieliniet apgrizeznu skatu.

Priekšrocības:

- Ieurbšanas laikā urbīs ir vieglāk kontrolējams un tas nenoslid.
- Jūs izvairīsieties no sadrupinātīiem urbumiem (piemēram, krāsns podinjiem).

6.3. Apgrizeznu skaita iepriekšēja izvēle (7.attēls/6.poz.)

- Apgrizeznu skaita regulētājs (6) jaun noteikt maksimālo apgrizeznu skaitu. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5) var iespiest tikai līdz norādītajam maksimālajam apgrizeznu skaitam.
- Noregulējiet apgrizeznu skaitu ar regulēšanas disku (6) ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5).
- Neveiciet šo regulējumu urbānas laikā.

6.4. Labā/kreisā griešanās virziena pārslēdzējs (7.attēls/7.poz.)

- Pārslēdziet tikai tad, kad ierice atrodas apstādinātā stāvoklī!
- Ar labā/kreisā griešanās virziena pārslēdzēju (7) noregulējiet triecienurbīmašinas griešanās virzenu:

Griešanās virziens **Slēža pozicija**
Laba griešanās virziens (uz priekšu un urbānu) R

Kreisais griešanās virziens (atpakaļgājiens) L

6.5. Urbānas/triecienvurbānas pārslēdzējs (8.attēls/3.poz.)

- Pārslēdziet tikai tad, kad ierice atrodas apstādinātā stāvoklī!

Urbāna:

Urbānas/triecienvurbānas pārslēdzēju (3) novietojet pozīcijā „Urbāna“ (A pozīcija). Lietošana: koksne; metāli; plastmasas

Triecienurbāna:

Urbānas/triecienvurbānas pārslēdzēju (3) novietojet pozīcijā „Triecienurbāna“ (B pozīcija)

34

Lietošana: betons; akmens; mūris

6.6. Apgrizeznu skaita diapazona noteikšana 9.attēls)

Apgrizeznu skaita slēdzis (9) sniedz jums iespēju strādāt noteiktā apgrizeznu skaita diapazona.

Slēža pozicijas 1. pakāpe

Apgrizeznu skaita diapazons: liels griezes moments, mazs ātrums

Slēža pozicijas 2. pakāpe

Apgrizeznu skaita diapazons: mazs griezes moments, liels ātrums

Uzmanību! Neveiciet šo regulēšanu urbānas laikā.

6.7. Padomi darbam ar triecienurbīmašīnu**6.7.1. Urbāna betonā un mūri**

- Urbānas/triecienvurbānas pārslēdzēju (3) novietojet B pozīcijā (triecienvurbāna).
- Mūru vai betona apstrādei vienmēr lietojet cietmetāla urbāns un liela apgrizeznu skaita regulējumu.

6.7.2. Urbāna tēraudā

- Urbānas/triecienvurbānas pārslēdzēju (3) novietojet A pozīcijā (urbāna).
- Tērauda apstrādei vienmēr lietojet ASĀ urbāns (ASĀ = augstvērtīga sakausējuma ātrgrīzejētērauds) un iestatīt mazu apgrizeznu skaitu.
- Ieteicams urbānu eljot ar piemērotu dzesēšanas līdzekli, lai izvairītos no urba nevajadzīgas nodiļšanas.

6.7.3. Skrūvu ieskrūvēšana/izskrūvēšana

- Urbānas/triecienvurbānas pārslēdzēju (3) novietojet A pozīcijā (urbāna).
- Lietojet zema apgrizeznu skaita regulējumu.

6.7.4. Caurumu ieurbāna

Ja vēlaties urbt dzīļu caurumu cietā materiālā (piemēram, tēraudā), mēs iesakām iepriekš izurbt caurumu ar mazāku urbi.

6.7.5. Urbāna flīžē un krāsns podiņos

- Urbānas/triecienvurbānas pārslēdzēju (3) ieurbānai novietojet A pozīcijā (urbāna).
- Urbānas/triecienvurbānas pārslēdzēju (3) novietojet B pozīcijā (triecienvurbāna), tikiļdz urbāns ir izgājis cauri flīzelī/krāsns podiņam.

7. Tikla pieslēguma vada nomaiņa

Ja šis ierices tikla pieslēguma vads tiek sabojāts, rāzotājam vai servisa dienestam, vai atbilstoši kvalificētai personai tas ir jānomaina, lai izvairītos no iespējamā apdraudējuma.

8. Tirišana, apkope un rezerves daļu pasūtīšana

Pirms jebkādu tirišanas darbu veikšanas atvienojiet tikla kontaktādakšu.

8.1 Tirišana

- Rāpejieties, lai aizsargierices, ventilācijas spraugas un motora korpusss būtu pēc iespējas tirāki no putekļiem un netīrumiem. Notiriet ierīci ar tiru lupatiņu vai noplītēt to ar saspieštu zerra spiediena gaisu.
- Mēs iesakām tirīt ierīci tieši pēc katras lietošanas reizes.
- Regulāri tirīt ierīci ar mitru lupatiņu un nelielu daudzumu ūdens ziegļu. Nelietojiet tirišanas līdzekļus vai ūdinātājus; tie var bojāt ierīces plastmasas detaļas. Pievērsiet uzmanību tam, lai ierīces iekšienē nevarētu iekļūt īdens.

8.2 Ogres sukas

Ja parādās parmiērīga dzirksteljošana, uzciešiet ogres suku pārbaudi veikt kvalificētam elektrijim. Uzmanību! Ogres suku nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts elektrijis.

8.3 Apkope

Ierīces iekšpusē neatrodas nekādas citas detaļas, kurām būtu jāveic apkope.

8.4 Rezerves daļu pasūtīšana


Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šādi dati:

- Ierīces tips
- Ierīces artikula numurs
- Ierīces identifikācijas numurs
- Rezerves daļas numurs nepieciešamajai rezerves daļai

Aktuālās cenas un informāciju atradisiet timekļa vietnē www.isc-gmbh.info

9. Pārstrāde un atkārtota izmantošana

Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no transportēšanas bojājumiem. Šis iepakojums ir izejmateriāls un līdz ar to ir izmantojams otreiz vai var tikt atgriezts izejvielu aprītē. Ierīce un tā piederumi sastāv no dažādiem materiāliem, piem., metāla un plastmasas. Nododiet defektīvās detaļas ipašo atkritumu pārstrādei. Jautājet specializētā veikalā vai pašvaldībā!

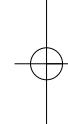

LT



„Ispėjimas – Norėdami sumažinti susižeidimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją“



Dėvėkite klausos apsaugą.

Veikiant triukšmui, galima prarasti klausą.





Dėvėkite respiratorių.

Apdirbant medieną ar kitas medžiagas gali susidaryti sveikatai kenksmingų dulkių. Asbesto turinčių medžiagų apdirboti negalima!



Užsidėkite apsauginius akinius.

Dėl darbo metu susidarančių žiežirbų arba nuo prietaiso lekiančių drožlių, pjuvėnų ir dulkių galima prarasti regėjimą.

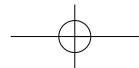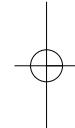

⚠ Démesio!

Naudojant prietaisus, būtina laikytis keleto saugumo užtikrinimo priemonių – nesusizalosite ir nepatirsite nuostolių. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos reikalavimų instrukciją. Saugokite ją, kad visada galėtumėte pasinaudoti joje pateikiama informacija. Perduodami prietaisą kitiems asmenims, kartu perduokite ir šią naudojimo ir saugos reikalavimų instrukciją. Mes neatsakome už relaimingus atsitikimus ar žalą, patirtą nesilaikant šios instrukcijos saugos nurodymų.

1. Saugos nurodymai

Atitinkamus saugos nurodymus rasite pridedamoje knygelėje.

⚠ ISPĖJIMAS:**Perskaitykite visus saugos nurodymus.**

Nesilaikydami saugos nurodymų galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą arba sunkiai susizalojti.

Visus saugos nurodymus išsaugokite ateičiai.

2. Prietaiso aprašymas (1 pav.)

1. Greitai suspaudžiantis grąžto griebtuvą
2. Grežimo gylis fiksatorius
3. Grežimo / smūginio grežimo perjungiklis
4. Fiksavimo mygtukas
5. Ijungimo / išjungimo jungiklis
6. Apsukų reguliatorius
7. Dešiniariosios / kairiosios eigos perjungiklis
8. Papildoma rankena
9. Apsukų perjungiklis

3. Naudojimas pagal paskirtį

Gražtas yra skirtas kiaurymui grežinimui medienoje, geležiye, spalvotuose metaluose ir uolienoje naudojant atitinkamą grežimo įrankį.

Irenginį naudoti tik pagal paskirtį. Bet koks kitas naudojimas yra naudojimas ne pagal paskirtį. Už bet kokį pažeidimą, atsradus dėl netinkamo naudojimo, atsako vartotojas arba operatorius, o ne gamintojas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai savo konstrukcija nėra pritaikyti gamybiniams, amatininkiniškam ar pramoniniams naudojimui. Mes neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisais naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse bei pagal panašią paskirtį.

4. Techniniai duomenys

Tinklo jtampha:	230 V ~ 50 Hz
Galia:	910 W
Tuščiosios veikos sukimosi greitis 1:	0-1000 min ⁻¹
Tuščiosios veikos sukimosi greitis 2:	0-3000 min ⁻¹
Grežimo galia:	betonas 16 mm plienas 13 mm mediena 25 mm
Apsaugos klasė:	II / <input checked="" type="checkbox"/>
Svoris:	2,8 kg

Triukšmas ir vibracija

Triukšmo ir vibracijos vertės pateiktos pagal EN 60745.

Garso slėgio lygis L _{pA}	90 dB(A)
Nesandarumas K _{pA}	3 dB
Garso galios lygis L _{WA}	101 dB(A)
Nesandarumas K _{WA}	3 dB

Nešiokite apsaugą nuo triukšmo.

Dėl triukšmo poveikio galite prarasti klausą.

Bendros svyravimo vertės (trijų krypcijų vektorių suma) pateiktos pagal EN 60745.

Smūginis betono grežimas

Svyravimo emisijos vertė a_h = 13,59 m/s²

Nesandarumas K = 1,5 m/s²

Metalo grežimas

Svyravimo emisijos vertė a_h ≤ 2,5 m/s²

Nesandarumas K = 1,5 m/s²


⚠ Démesio!

Svyravimo vertės gali keistis pagal elektros įrankio eksploatavimo vietą ir išimtiniais atvejais gali viršyti nurodytas vertes.

5. Prieš naudojimą

Prieš prijungdami įsitikinkite, kad duomenys ant prietaiso duomenų lentelės sutampa su tinklo duomenimis.

Prieš nustatydami prietaisą, visada ištraukite kištuką.

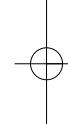

LT**5.1. Papildomas rankenos montavimas**

(2-3 pav./8 padėtis)

Dirbdami su perforatoriumi galite laikyti už papildomas rankenos (8). Todėl prietaiso be papildomas rankenos nenaudokite.

Papildoma rankena (8) prie perforatoriaus pritvirtinama spaustuku. Gražto laikiklių sukant pagal laikrodžio rodyklę spaustukas uždaromas. Sukant prieš laikrodžio rodyklę spaustukas atidaromas.

- Pirmiausia reikia sumontuoti pridėtą papildomą rankeną (8). Dėl to sukant gražto laikiklių reikia pakankamai plačiai atidaryti spaustuką, kad papildoma rankena per gražto griebtuvą (1) būtų galima uždėti ant perforatoriaus.
- Uždėjė papildomą rankeną (8) pasukite ją į Jums patogių darbo padėtį.
- Dabar gražto laikiklių vėl sukite priešinga kryptimi, kol papildoma rankena bus užfiksuota.
- Papildoma rankena (8) tinka ir dešiniarankiams, ir kairiarankiams.

5.2 Gylio fiksatoriaus sumontavimas ir nustatymas (4 pav./2 poz.)

Prispaudžiant gylio fiksatorių (2) įj laiko papildoma rankena (8). Spaustukas atlaisvinamas ir prispaudžiamas pasukant gražto laikikli.

- Atlaisvinkite spaustuką ir išstatykite gylio fiksatorių (2) į tam numatyta angą papildomoje rankenoje.
- Gylio fiksatorių (2) suligiuokite su gražtu.
- Gylio fiksatorių ištraukite iki pageidaujamio grežimo gylio.
- Papildomas rankenos (8) gražto laikiklių vėl sukite tol, kol ši bus užfiksuota.
- Klaurykime grežkite tol, kol gylio fiksatorių (2) palies ruošinį.

5.3 Gražto išstatymas (5-6 pav.)

- Prieš nustatydamis prietaisą, visada ištraukite kištuką.
- Greitai suspaudžiantis gražto griebtuvas (1) turi fiksavimo blokatorių: Užblokuoti = įvore (a) stumti į priekį Atblokuoti = įvorę (a) stumti atgal
- Gylio fiksatorių atlaisvinkite kaip aprašyta 5.2 punkte ir pastumkite link papildomos rankenos. Taip atlaisvinamas priėjimas prie gražto griebtuvo (1).
- Šis perforatorius turi vieną greito suspaudimo gražto griebtuvą (1).
- Atsukite gražto griebtuvą (1). Kad būtų galima išstatyti gražą, jo išstatymo anga turi būti pakankamai didelė.
- Pasirinkite tinkamą gražą, į gražto griebtuvą angą gražą ikiškite kiek įmanoma giliau.
- Gražto griebtuvą (1) prisukite. Patirkrinkite, ar

gražtas tvirtai išstatytas į griebtuvą (1).

- Nuolat patirkrinkite, ar gražto bei įrankio padėtis tvirta (ištraukite tinklo kištuką!).

6. Valdymas**6.1. Ijungimo / išjungimo jungiklis
(7 pav./5 padėtis)**

- Pirmiausiai į prietaisą įdėkite tinkamą gražtą (žr. 5.3 punkta).
- Tinklo kištuką ikiškite į reikiamą lizdą.
- Gražą laikykite tiesiogiai grežimo vietoje.

Ijungimas:

Paspauskite ijungimo / išjungimo jungiklį (5).
Ilgalaikis režimas:
Ijungimo / išjungimo jungiklį (5) užfiksukite fiksavimo mygtuku (4).

Išjungimas:

Trumpai paspauskite ijungimo / išjungimo jungiklį (5).

6.2. Apsukų nustatymas (7 pav./5 poz.)

- Darbo metu galite tolygiai reguliuoti apskas.
- Apsukų skaičių pasirinkite stipriau ar švelniu paspausdami ijungimo / išjungimo jungiklį (5).
- Tinkamo apskukų skaičiaus pasirinkimas: Tinkamiausias apskukų skaičius priklauso nuo ruošnio, režimo tipo ir naudojamo gražto.
- Švelnus ijungimo / išjungimo (5) jungiklio paspaudimas: žemesnės apskukos (tinka: nedidelems varžtams, minkštoms medžiagoms)
- Stipresnis ijungimo / išjungimo (5) jungiklio paspaudimas: didesnės apskukos (tinka: dideliems/ilgiems varžtams, kietoms medžiagoms)

Patarimas: kiaurymes grežkite mažesnėmis apskukomis. Tada apskukas palaiptiniui didinkite.

Pranašuma:

- Grežimo metu gražą lengviau kontroliuoti ir jis neslysta.
- Išvengsite grežiamų kiaurymų trūkinėjimo (pvz., grežiant koklius).

6.3. Apsukų pasirinkimas (7 pav./6 poz.)

- Apsukų regulatorius (6) leidžia nustatyti maksimalų apskukų skaičių. Ijungimo / išjungimo (5) jungiklių galima paspausti tik iki nustatyto maksimalių apskukų.
- Apsukas ijungimo / išjungimo jungiklyje (5) nustatykite reguliavimo žiedu (6).

- Tokį nustatymą vykdykite ne grėžimo metu.

6.4 Dešiniosios / kairiosios eigos perjungiklis (7 pav./7 poz.)

- Perpunktū tik kai prietaisais neveikia!
- Dešiniosios / kairiosios eigos perjungikliu (7) nustatykite perforatoriaus eigos kryptį:

Eigos kryptis Jungiklio padėtis

Dešinioji eiga (pirmyn ir gręžti)

R

Kairioji eiga (atbulinė eiga)

L

6.5 Grežimo / smūginio grežimo jungiklis (8 pav./3 poz.)

- Perpunktū tik kai prietaisais neveikia!

Grežimas:

Grežimo / smūginio grežimo jungiklis (3) grežimo padėtyje. (A padėtis)

Naudojimas: mediena; metalas; plastikas

Smūginis grežimas:

Grežimo / smūginio grežimo jungiklis (3) smūginio grežimo padėtyje. (B padėtis)

Naudojimas: betonas; uolena; mūras

6.6 Nustatyti apsukų diapazoną (9 pav.)

Apsukų diapazonas: didelis sukimo momentas, mažas greitis

Jungiklio padėtis, 1 pakopa

Apsukų diapazonas: mažas sukimo momentas, didelis greitis

Dėmesio! Tokį nustatymą vykdykite ne grėžimo metu.

6.7 Darbo su perforatoriumi patarimai

6.7.1 Betono ir mūro grežimas

- Grežimo / smūginio grežimo jungiklij (3) nustatykite į B padėtį (smūginis grežimas).
- Dirbdami su mūru ar betonu visada naudokite kietmetalių grąžtus ir gręžkite esant aukštumą apsukom.

6.7.2 Plieno grežimas

- Grežimo / smūginio grežimo jungiklij (3) nustatykite į A padėtį (gręžimas).
- Dirbdami su plienu visada naudokite HSS grąžtus (HSS = stipriai legiruotas greitai

apdirbamas plienas) ir gręžkite esant žemomis apsukomis.

- Rekomenduotina kiaurymę sutepti tinkama aušinimo priemonė, kad būtų išvengta nereikalingo grąžto dėvėjimosi.

6.7.3 Varžtų jsukimas / išsukimas

- Grežimo / smūginio grežimo jungiklij (3) nustatykite į A padėtį (gręžimas).
- Gręžkite esant žemomis apsukomis.

6.7.4 Kiaurymų grežimas

Jei norėtumėte išgręžti gilią kiaurymę kietoje

medžiagoje (pvz., plieno), rekomenduojame kiaurymę pradeti gręžti mažesniu grąžtu.

6.7.5 Plytelų ir koklių grežimas

- Grežimo / smūginio grežimo jungiklij (3) grežimo pradžiai nustatykite į A padėtį (gręžimas).
- Kai tik grąžtas plytelė/koklį pergręžia, grežimo / smūginio grežimo jungiklij (3) nustatykite į B padėtį (smūginis grežimas).

7. Tinklo kabelio pakeitimasis

Jei pažeidžiamas šio prietaiso tinklo kabelis, kad būtų išvengta grėsmės, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo servisas, arba kitas kvalifikuotas asmuo.

8. Valymas, techninė priežiūra ir atsarginių dalių užsakymas

Prieš pradédami bet kokius valymo darbus iš tinklo ištraukite kištuką.

8.1 Valymas

- Pasirūpinkite, kad ant apsauginių įtaisų, ventiliacinių angose ir variklio korpusuose nebūtų dulkių bei nešvarumų. Prietaisą nuvalykite švariai šluoste arba išpūskite suspausta oro srove, esant žemam slėgiui.
- Rekomenduojame prietaisą iš karto išvalyti po kiekvieno panaudojimo.
- Prietaisą valykite reguliarai drėgna šluoste su trupučiu skysto milio. Nenaudokite jokių valiklių ar tirpiklių; jie gali pažeisti prietaiso plastikines dalis. Būkite atidūs, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens.



LT

8.2 Anglies šepetėliai

Pastebėjus per didelį kibirkščiavimą, anglies šepetėlius turi patikrinti elektrikas.
Dėmesiol! Anglies šepetėlius keisti gali tik elektrikas.

8.3 Techninė priežiūra

Prietaiso viduje nėra jokių dalių, kurioms būtina techninė priežiūra.

8.4 Atsarginių dalių užsakymas

Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tokius duomenis;

- Prietaiso tipą
- Prietaiso artikulo numerį
- Prietaiso tapatybės numerį
- Reikiamas dalių atsarginės dalies numerį.

Dabartines kainas ir naujausią informaciją rasite

rinklapelyje www.isc-gmbh.info

9. Utilizavimas ir antrinis panaudojimas

Prietaisas yra įpakuotas, kad nebūtų sugadintas pervežant. Ši pakuočė - tai žaliavinė medžiaga,

tinkama antriniui panaudojimui arba perdirbimui.

Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų,

pavyzdžiu: metalo ir plastiko. Defektines

konstrukcines dalis utilizuokite kaip specialias

atliekas. Teiraukitės specialejoje parduotuvėje ar

komunaliniame ukyje!


Konformitätserklärung

ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

- (*) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
 (**) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
 (**) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
 (**) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
 (**) declara la siguientes conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
 (**) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
 (**) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
 (**) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
 (**) erklärt hervor folgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
 (**) заявляет о соответствии товара следующими директивами и нормами ЕС
 (**) izjavljuje da je u skladu s odredbama i normama EU za artikl.
 (**) declară următoarea conformitate cu linia direc-
 toare CE și normele valabile pentru articolul.
 (**) türün ile ilgili olarak AB Yönetmelipleri ve
 Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklama
 masını sunar.
 (**) δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνα με
 την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πρότυπα για το προϊόν
- (*) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
 (**) attester folgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
 (**) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm výrobek.
 (**) a következő konformitást jelenti ki a termékek-
 rre vonatkozó EU-irányelvnek és normák szerint
 (**) pojasnjuje sledećo skladnost po smernici EU
 (**) informan za artikl.
 (**) deklaruję, że jestem zgodny z wymienionego poniżej
 (**) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a normiem pre výrobok.
 (**) декларира следното съответствие съгласно
 (**) direktivite и нормите на ЕС за продукта.
 (**) заявляє про відповідність згідно з Директивою
 (**) EC та стандартами, чинними для даного товару
 (**) deklarerar att detta samsvarar järgnevatene EL direktivi
 (**) dels ja normidele
 (**) deklaruoju atītiki pagal ES direktivas ir normas
 straipsniui
 (**) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odred
 (**) bovima i normama za artikl.
 (**) Attestatibam certifikātā apliecinā zemāk minēto preču
 (**) atbilstību ES direktīvām un standartiem
 Samræmeyfirlysing staðfestir eftirfarandi samræmi
 samkvæmt reglum Evrópabandalagins og stöðulum
 fyrir vörur

Schlagbohrmaschine BID 910 E

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EEC | <input type="checkbox"/> 87/404/EEC |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2006/95/EC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EC |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input type="checkbox"/> 95/54/EC: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EEC | <input type="checkbox"/> 97/68/EC: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EEC | |

EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 30.07.2008

Wéichselgartner
General-ManagerMayr
Product-ManagementArt.-Nr.: 42.590.15 I.-Nr.: 01018
Subject to change without notice

Archivierung: 4259015-42-4155050-08



⊗ Gælder kun EU-lande

⊗ Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:

Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdráa gelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskafelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørstede og hjælpemedler, som ikke indeholder elektroniske komponenter.

⊗ Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begärana om återsändning:

Som ett alternativ till återsändning är ågaren av elutrustningen skyldig att bidra till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

⊗ Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäytösi ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka sisällytettiin kansallisiin lakiin, tulee loppuun käytetyt sähkökäytöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöstavälliseen kierrätykseen uusiokäytöön varten.

Kierrätys vaihtoehtona takaisinlähettämisele:

Sähkölaiteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaisesti hävittämistä kierrätyskseen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätypisteeseen, joka suorittaa laitteen hävittämisen paikallisten kierrärys- ja jätteenpoistomääristen mukaisesti hyödyntäen käyttökeloiliset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaiteita, joissa ei ole sähköosia.

 Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использоватьенный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществляет ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

 Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiivi tagasisaatsimisnõudele:
Elektriseadme omanik on kohustatud omardisutse lõppemisel alternatiivina tagasisaatsimisele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seeja võib vana seadme loovutada ka tagasisüütuksa, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentide lisaseadmed ja abivahendid.

 Tikai ES valstüm

Neizmetiet elektroierices sadzives atkrītumos!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierices ir jāsavāc atsevišķi un jānodod atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Oltreizējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtīšanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtītu atpakaļ nolietoto elektroierīci, tās ipašniekam kā alternatīva ir uzlikti pienākums sadarboties pienācīgas izmantošanas ietvaros ipašuma tiesibū nodošanas gadījumā. Nolietoto ierīci šajā gadījumā var nodot ari atpakaļpienēšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atrukumiem. Tas neatneiccas uz nolietotajām ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un paliglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdajām.

 Tik ES šālims

Elektros prietaisų neišmeskite kartu su būtinėmis atliekomis!

Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2002/96/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbti nekenkiant aplinkai.

Perdirbimas - grāžinimo alternatyva:

Elektros prietaiso savininkas jpareigotas negrāžinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai jji utilizuoti. Tuo tiksli elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atlieku tvarkymu užsiimāčioms īmonėms, kurios jas utilizuoja remdamies nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu. Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisose panaudotiem priedams ir pagalbinėms priemonėms, kurių sudėtyje nėra elektros dalų.



Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsgaepapirer indebefatet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.



Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.



Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.



Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.





Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.



Rāzōjuma dokumentācijas un pavadokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, ar fragmentāri ir atlauta tikai ar skaidru ISC GmbH piekrīšanu.



Perspausdinimas ar bet koks visu gamino dokumentu visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus aišķu ISC GmbH leidimą.

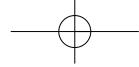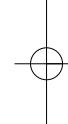

⊕ Der tages forbehold för tekniske ændringer
⊕ Förbehåll för tekniska förändringar
⊕ Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
⊕ Сохраняется право на технические изменения
⊕ Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
⊕ Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
⊕ Teisę atlīkti techninius pakeitimus pasiliekame sau.

GARANTIBEVIS

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Nærværende garanti fastsætter betingelserne for udvidede garantiydelsel. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantiydelsen omfatter udelukkende mangler, som kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, og begrænser sig til afhjælpning af disse resp. levering af erstathningsprodukt. Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Garantitale kan derfor ikke anses for indgået, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industriel eller lignende øjemed. Endvidere dækker garantien ikke erstathningsydelsel for transportskader, skader som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype), misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning eller brug af værkøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter, indtrængen af fremmedlegemer i apparatet (f.eks. sand, sten eller støv), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes) samt skader, der hidrører fra almindelig siltage.
- Garantien mister sin gyldighed, hvis der allerede er blevet foretaget indgreb i apparatet.
3. Garantiperioden udgør 2 år at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af apparatet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
4. For at kunne gøre garantikrav gældende skal du sende det defekte produkt portofrit til nedenstående adresse. Original købsvittering eller lignende dateret dokumentation skal vedsendes. Købsvitteringen skal gemmes som dokumentation! Beskriv venligst så nojagtigt som muligt grunden til din reklamation. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

(S) GARANTIBEVIS

Bästa kund,



Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmoden inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. I dessa garantivillkor regleras extra garantijänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantijänster är gratis för dig.
2. Garantijänsterna täcker endast in sådana brister som kan härföras till material- eller fabrikationsfel och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantivärtal sluts därför ej om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador som kan härföras till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspanning eller strömmar), missbruk eller ej ändamålsenliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), ytter vädsl eller ytter påverkan (t ex skador om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage.

Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp redan har gjorts i produkten.

3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumen när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skickas in i tillräckligt frankerat skick till adressen som anges nedan. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpebevis. Förvara därför kassakkvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantijänster, får du genast en reparerad eller ny apparat av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

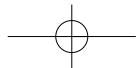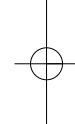

 **TAKUUTODISTUS**

Arvoisa asiakas,

tuotteemme läpikävät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapauksesta suuresti ja pyydämme sinua käännytämään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käytävästä tässä takuuoritissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse allaolevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset:

1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin takuuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuskien korjaamiseen tai laitteen korjaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuuopimusta ei siksi synny, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvarusteiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia, jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttööhjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liittäntä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden käytäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim. hiekan, kiven tai pölyjen) päästystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta.

Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty joitain toimenpiteitä.

3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päättymistä kauden viikon kullessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan piteneriseen tai laitteen tai siihen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan päällä suoritetuja palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähetä postikulut maksuttuna allaolevan osoitteeseen. Ole hyvä ja liittä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päävähksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän vuoksi kassakuitti huolella tositeenä! Ole hyvä ja kuvaa valitukseen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.


Tietysti korjaamme miehellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä täältä varten laite tekniseen asiakaspalvelumme allaolevalla osoitteella.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Глубокоуважаемый клиент, глубокоуважаемая клиентка,

Качество наших продуктов подвергаются тщательному контролю. Если несмотря на это когда-либо возникнут к нашему большому сожалению нарушения в работе инструмента, то мы просим Вас обратиться в нашу службу сервиса по указанному в этой гарантийной карте адресу. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер которого приведен ниже. Для предъявления претензий по гарантийному обслуживанию действителен следующее:


1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности. Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждении в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования.

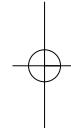

Право на гарантийное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.

3. Гарантийный срок составляет 2 года и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу. Приложите квитанцию покупки в оригинал или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

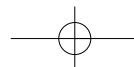

(EE) GARANTIITUNNISTUS

Lugukeetud klient,

meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui käesolev seade ei peaks siiski korralikult töötama, vabandame sellepärist väga ja palume Teil pöörduda meie klientideenindusse selle garantii tunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel.

Garantiinõute esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiiid reguleerivad need garantii tingimus. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiiinõudeid. Meie garantii on Teile tasuta.
2. Garanti hõlmab ainult neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest ning piirneb nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitiönduses ega tööstuses kasutamise ostarbel. Sellepärist garantii leping ei kehti, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitiönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel. Meie garantii puuhul on hüvitamine välisstatud transpordikahjustuse korral, kahjustuse korral, mit tulenevad montaažijuhendi mittejärgimisel või asjatundmatu installatsiooni tagajärjel, kasutusjuhendi mittejärgimisel (nt vale võrgupinge või vooluliigiga ühendamisel), vale või mitteostarbeka kasutamise korral (nt seadme ülekoormus või mittelubatud tööriistade ja tarvikute kasutamine), hooldus- ja ohutusnõude mittejärgimisel, vörkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude möju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel) ning kasutamisest tuleneva tavapärase kulumise korral.
3. Garantiiaeg on kaks aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõute esitamine pärast garantiaja kestvuse lõppu on välisstatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude töttu seadmele ja võimalikke paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka klendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
4. Garantiinõude esitamiseks saatke defektne seade saatekuludeta alltoodud aadressile. Pange kaasa ostutšeki originaal või muu kuupäevaga ostmist tõendav dokument. Sel põhjusel hoidke kassatšekk ostmist tõendava dokumendina alles! Kirjeldage meile võimalikult täpselt reklamatsiooni põhjust. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saatte esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Enesestmõistetaval kõrvaldame hea meelega seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiaeg on läbi, sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

(LV) GARANTIJAS TALONS

Augsti cienītā klientē, augsti godātais klient,

mūsu ražojumi ir pakļauti stingrai kvalitātes kontrolei. Ja šī ierīce tomēr kādreiz nedarbojas nevainojami, mēs to joti nozēlojam un lūdzam jūs griezties mūsu apkalpošanas dienestā, kura adrese norādīta uz šī garantijas talona. Jūs varat arī zvanīt mums pa norādīto tālruņa numuru. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāievēro šādi nosacījumu:

1. Šie garantijas noteikumi reglamentē papildu garantijas pakalpojumus. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi izplatās vienīgi uz defektiem, kas ir izskaidrojami ar materiāla vai ražošanas klūdām un ir ierobežoti ar šo defektu novēršanu vai ierīces apmaiņu. Lūdzu nemiņ vērā, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstruētas komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Tādēļ garantijas līgumu nenoslēdz, ja ierīci izmanto komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamlīdzīgās darbībās. Bez tam no mūsu garantijas ir izslēgta zaudējumu atlīdzināšana par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, bojājumiem, kas radušies saistībā ar montāžas instrukcijas neievērošanu vai tehniski nepareizu montāžu, lietošanas instrukcijas neievērošanu (kā piemēram, pieslēdzot nepareizam tīkla spriegumam vai strāvas veidam), īaunprātīgu vai nelielprātīgu izmantošanu (kā piemēram, ierīces pārslīgošana vai nepielāautu ievietojamo instrumentu vai piederumu izmantošana), apkopes un drošības noteikumu neievērošanu, svešķermenju iekļūšanu ierīcē (kā piemēram, smilts, akmeni vai puteki), spēka pieļiešanu vai ārējām iedarbībām (kā piemēram, nokrītot), kā arī izmantošanai atbilstošu, parastu nodilumu.
3. Garantijas termiņš ir 2 gadi un tas sākas ar ierīces pirkuma datumu. Garantijas prasības ir jāiesniedz pirms garantijas termiņa izbeigšanās divu nedēļu laiku, no brīza, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc garantijas termiņa izbeigšanās ir izslēgta. Ierīces remonta vai apmaiņas rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, ne arī noteikts jauns garantijas termiņš saistībā ar šo darbību ierīcei vai iespejamām iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, izmantojot apkalpošanu uz vietas.
4. Lai iesniegtu garantijas prasību, lūdzu, pārsūtiet bojāto ierīci bez maksas uz apakšā norādīto adresi. Pievienojiet pārdošanas dokumenta oriģinālu vai citu pirkuma pierādījumu ar datumu. Tādēļ, lūdzu, labi uzglabājet kases čeku kā pierādījumu! Lūdzu, iespējami precīzāk aprakstiet pretenzijas iemeslu. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs nekavējoties sanemsiet saremontētu vai jaunu ierīci.

Pats par sevi saprotams, ka mēs par maksu labprāt novēršam ierīces defektus, kas nav vispār vai vairs nav iekļauti garantijas apjomā. Šim nolikam, lūdzu, nosūtiet ierīci uz mūsu apkalpošanas dienesta adresi.

(LT) GARANTINIS RAŠTAS

Gerbiamas kliente,

mūsų gaminiams taikoma griežta kokybės kontrolė. Jeigu šis prietaisas kada nors visgi sugestų, labai dėl to apgailestaujame ir prašome kreiptis į mūsų aptarnavimo servisą šiam garantiniame rašte nurodytu adresu.
Mielai į Jūsų klausimus atsakysime ir telefonu skambinant žemiau nurodytu aptarnavimo serviso numeriu.

Garantinių reikalavimų pareiškimui galioja tokia tvarka:

- Šios garantijos sąlygos reguliuoja papildomų garantijų teikimą. Šioje garantijoje apie Jūsų teisėtų garantijų teikimo reikalavimus nekalbama. Mūsų garantijas teikiame Jums nemokamai.
- Garantija taikoma tik esant trūkumams, kurie yra susiję su medžiagos ar gamybos klaidomis bei aspiriboją tokį trūkumą šalinimui ir prietaiso pakeitimui. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai nėra skirti naudojimui gamyboms, amatų ar pramonės srityse. Garantinė sutartis nevykdoma, jei prietaisais naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse bei įmonėse, užsiimančiomis panašia veikla. Be to, mes neataskome už transportavimo metu padarytą žalą, už žalą, atsiradusią dėl montavimo instrukcijos nesilaikymo ar netinkamos instalacijos, dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo (kaip pvz., prijungimas prie netinkamos tinklo įtampos ar srovės rūšies), dėl netinkamo panaudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį (kaip pvz., prietaiso perkrova arba naudojimas su neleistiniais įrankiais ar priedais), dėl techninės priežiūros ir saugumo nurodymų nesilaikymo, dėl svetimkurių patekimo į prietaisą (kaip pvz., smėlis, akmenys ar dulkės), dėl naudojimo per prievartą ar dėl išorinių poveikijų (kaip pvz., po nukritimo atsiradusį žala) bei už iprastinį, naudojant pagal paskirtį atsiradusį nusidėvėjimą.
- Garantiniai reikalavimai nustoją galioti, jeigu prie prietaiso jau buvo atlikti kokie nors darbai.
- Garantija galioja 2 metus ir jos galiojimo laikas prasideda prietaiso pirkimo diena. Atsiradus defektams, garantinius reikalavimus reikia pareikšti 2 savaičių bėgyje prieš pasibaigiant garantiniu terminu. Pasibaigus garantiniu terminu garantiniai reikalavimai nebegalioti. Dėl prietaiso remonto ar pakeitimo garantinis terminas nei praeisiamas nei prietaisui ar kuriai nors sumontuotai jo dalimai suteikiamas naujas garantinis terminas. Tas pats galioja ir kai tokie darbai atliekami tiesiogiai pas klientą.
- Pasinaudojant savo garantiniu reikalavimu sugedusį prietaisą prašome siųsti žemiau nurodyti adresu be pašto mokesčio. Pridelkite pirkimo kvito originalą arba kitą prietaiso pirkimo įrodymą, ant kurio būtų nurodyta data. Todėl kaip pirkimo įrodymą prašome saugokite kasos čekų! Kaip galima tiksliau prašome nurodyti reklamacijos priežastį. Jei prietaiso gedimui taikoma mūsų garantija, iš mūsų nedelsdamis gausite sutaisytą arba naujā prietaisą.

Savaime suprantama, kad už atlygį mielai šaliname prietaiso gedimus, kuriems mūsų garantija negalioja arba jau pasibaigus galiojimo terminui. Tokiu atveju prietaisą prašome siųsti į mūsų servisą žemiau nurodytu adresu.

EH 08/2008 (01)