

- (D) Bedienungsanleitung für Elektro-Handhobel
- (CZ) Návod k použití pro elektrický ruční hoblík
- (SLO) Navodilo za uporabo električnega ročnega obliča
- (HR) Upute za uporabu Električna blanjalica
- (SK) Návod na obsluhu elektrický ručný hoblík

Einhell®
bavaria

4

CE

Art.-Nr.: 43.452.30







I.-Nr.: 01015

BEH 900





- ④ Bitte vor Montage und Inbetriebnahme die Betriebsanleitung aufmerksam lesen
- ⑤ Před montáží a uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze
- ⑥ Prosimo, da pred montažo in začetkom dela navodila za uporabo pazljivo preberete.
- ⑦ Prije montaže i puštanja u pogon pažljivo pročitajte ovo uputstvo
- ⑧ Pred uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich!

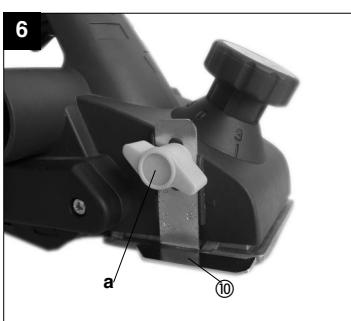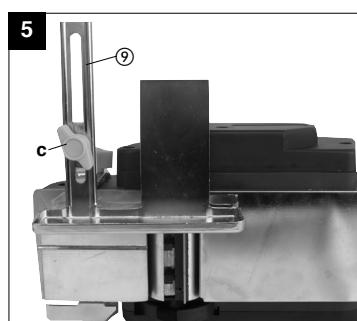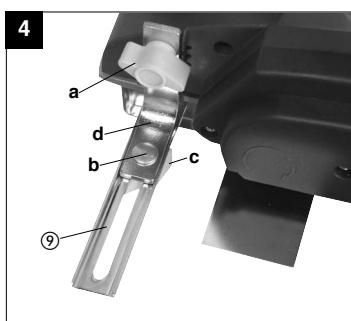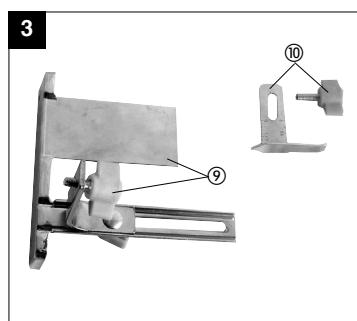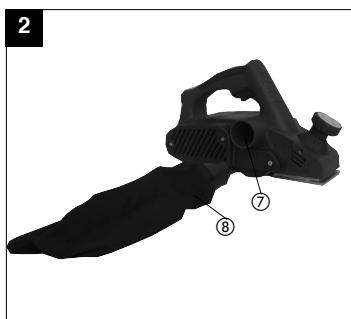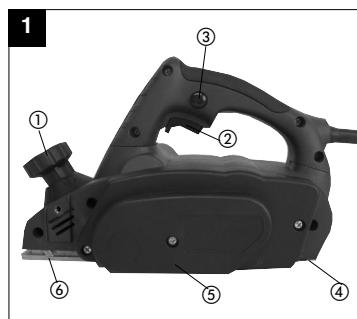

D**Sicherheitshinweise**

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen.

Betriebsanleitung für Handhobel**GERÄTEBESCHREIBUNG**

- 1 Einstellknopf für Spantiefe
- 2 Ein/Aus-Schalter
- 3 Einschaltsperrre
- 4 hintere Grundplatte
- 5 Riemenabdeckung
- 6 vordere Grundplatte
- 7 Spanauswurf
- 8 Staubfangsack
- 9 Zubehör Parallelanschlag
- 10 Zubehör zur Einstellung der Stufentiefe

VERWENDUNG

Der Elektro-Handhobel ist zum Hobeln, Falzen und Anschrägen von Holzteilen bestimmt.

SPANNUNG

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Die Netzzspannung sollte in keinem Fall um mehr als 10 % von der angegebenen Nennspannung abweichen.

SCHALTER

Der Elektro-Handhobel ist mit einem Sicherheitsschalter zur Unfallverhütung ausgestattet. Zum Einschalten den seitlichen Sperrknopf drücken und die Schalttaste drücken. Zum Ausschalten des Elektro-Handhobels die Schalttaste loslassen. Die Schalttaste springt in die Ausgangsstellung zurück.

SPANABSAUGUNG (Abb.:2)

Für eine optimale Spanabsaugung können Sie an den Elektro-Handhobel einen im Lieferumfang enthaltenen Staubfangsack (8) anschließen. Hierzu schieben Sie den Staubfangsack (8) in den seitlichen Spanauswurf (7) des Elektro-Handhobels.

ARBEITSHINWEISE

Achtung: Der Elektro-Handhobel darf nur eingeschaltet an das Werkstück herangeführt werden.

Einstellung der Spantiefe

Durch Links- und Rechtsdrehung des Einstell- und Führungsknopfes kann die Spantiefe von 0-3 mm


eingestellt werden.

Nach Beendigung der Arbeit ist die Spantiefe so einzustellen, daß die Messer versenkt und somit vor Beschädigung geschützt sind.

Hobeln von Flächen

Stellen Sie die gewünschte Spantiefe ein. Den Elektro-Handhobel mit der vorderen Grundplatte auf das zu bearbeitende Holzstück aufsetzen und den Hobel einschalten. Den Elektro-Hobel mit beiden Händen über die Fläche schieben, dabei müssen die vordere und die hintere Grundplatte ganz aufliegen.

Zur Endbearbeitung von Flächen nur eine geringe Spantiefe einstellen und die Fläche mehrfach bearbeiten.

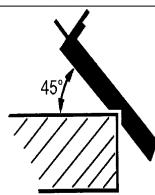Anfasen von Kanten (45°)

Ein schnelles und einfaches Anfasen von Kanten im 45° Winkel wird durch die in der vorderen Grundplatte eingearbeitete V-Nut ermöglicht. Den Hobel mit der V-Nut auf die zu bearbeitende Kante aufsetzen und an dieser entlang führen, dabei ist auf einen gleichmäßigen Vorschub und auf eine konstante Winkellage zu achten.

Parallelanschlag (Abb.:3/4/5)

Verwenden Sie den Parallelanschlag(9) wenn parallel zum Werkstückrand gehobelt werden soll.

Montage Parallelanschlag:

Befestigen Sie die Halterung (d) des Parallelanschlags mit der mitgelieferten Flügelschraube (a) an der linken Geräteseite.

Verbinden Sie nun die Halterung (d) mit dem Schlitten des Parallelanschlags (9). Die Führungsleiste muss stets nach unten ausgerichtet sein.

Setzen Sie den zwischen Parallelanschlag und Werkstückrand benötigten Abstand fest.

Befestigen Sie die Teile mit der Schlossschraube

(b) und der Flügelmutter (c).

Hobeln von Stufen(Abb.:6)


- Mit Hilfe des Parallelanschlages können Sie Stufen hobeln.
- Montieren Sie den Parallelanschlag (9) an der linken Geräteseite und den Stuftentiefen-Messstab (10) an der rechten Geräteseite.
- Positionieren Sie den Messstab (10) so, dass die gewünschte Stuftentiefe angezeigt wird. Befestigen Sie die Teile mit der Flügelschraube (a) am Gerät.

Stufenbreite:

Die Stufenbreite kann mit dem Parallelanschlag(9) eingestellt werden.

Stuftentiefe:

Wir empfehlen, dass Sie eine Spantiefe von 2 mm einstellen und so oft über das Werkstück hobeln, bis die benötigte Stuftentiefe erreicht ist.

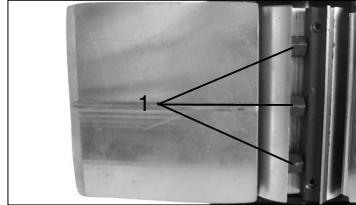**Wechsel der Hobelmesser**

Achtung: Vor allen Arbeiten an der Maschine den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

Der Elektro-Handhobel ist mit zwei Hartmetall-Wendemessern bestückt. Wendemesser haben zwei Schneiden und können gewendet werden. Durch die Führungsnot der Wendemesser wird bei einem Wechsel eine gleiche Höheneinstellung gewährleistet. Abgenutzte, stumpfe oder beschädigte Messer müssen ausgetauscht werden.

Hartmetall-Wendemesser können nicht nachgeschliffen werden.

Lösen Sie die drei Sechskantschrauben (1) mit dem beiliegenden Maulschlüssel und schieben Sie das Hartmetall-Wendemesser seitlich mit einem Holzstück aus der Hobelwelle heraus.

Reinigen Sie vor dem Einbau den Messersitz.

Der Einbau der Messer erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge. Stellen Sie sicher, daß das Hobelmesser mit den beiden Enden der Hobelwelle übereinstimmt. Tauschen Sie immer beide Messer, um eine gleichbleibende Spanabnahme zu gewährleisten.

Achtung: Vor der Inbetriebnahme des Elektro-Handhobels sind die Messer auf eine korrekte Einbaulage und auf festen Sitz zu überprüfen!

Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

⚠ Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitz und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

Kohlebürsten

- Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Achtung! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Austausch des Antriebriemens

- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die seitliche Riemenabdeckung ab.
- Entfernen Sie den verschlissenen Antriebsriemen und reinigen Sie die beiden Riemenscheiben.
- Legen Sie den neuen Antriebsriemen auf die kleine Riemenscheibe auf und ziehen Sie den Riemen unter Drehen der Hobelwelle auf die große Riemenscheibe auf.
- Achten Sie darauf, daß die Längsrillen des Antriebsriemens in den Führungsnuten der Antriebsräder liegen.

D

- Die Riemenabdeckung aufsetzen und mit den Schrauben befestigen.

Wartung

- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmleistung:	900 W
Leerlaufdrehzahl n_0 :	16.000 min ⁻¹
Spantiefe:	0 - 3 mm
Falztiefe	0-15 mm
Hobelbreite:	82 mm
Schalldruckpegel LPA:	88 dB(A)
Schalleistungspegel LWA:	101 dB(A)
Vibration \bar{a}_w	4,95 m/s ²
Gewicht	2,9 kg
schutzisoliert	II / <input type="checkbox"/>

Bezpečnostní pokyny

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiloženém brožurce.

Návod k použití pro ruční hoblík**POPIS PŘÍSTROJE**

1. Nastavovací knoflík pro hloubku záběru
2. Za-/vypínač
3. Blokovací zařízení zapnuté
4. zadní základová deska
5. Kryt řemene
6. Přední základová deska
7. Vyhazování hoblin
8. Sáček na zachytávání prachu
9. Příslušenství paralelní doraz
10. Příslušenství pro nastavení hloubky stupňů

POUŽITÍ

Elektrický ruční hoblík je určen k hoblování, drážkování a zešíkmení dřevěných dílů.

NAPĚTÍ

Před každým použitím překontrolujte, jestli napětí udané na typovém štítku souhlasí se síťovým napětím. Napětí v sítí by se v žádném případě nemělo odchylkovat od udaného jmenovitého napětí o více než 10 %.

VYPÍNAČ

Elektrický ruční hoblík je kvůli zabránění úrazu vybaven bezpečnostním vypínačem. K zapnutí zmáčknout boční blokovací knoflík a stisknout spinaci tlačítko. K vypnutí elektrického ručního hoblíku spinaci tlačítko pustit. Spinaci tlačítko se vrátí do výchozí polohy.

ODSAVANI TŘISEK (OBR. 2)

Pro optimální odsvávání třisek můžete připojit sáček na zachytávání prachu (8), který je obsazen v rozsahu dodávky. K tomu zasunte sáček na zachytávání prachu (8) do bočního vyhazování třisek (7) elektrického ručního hoblíku.

PRACOVNÍ POKYNY

Pozor: Elektrický ruční hoblík smí být na obrobek přikládán pouze zapnutý.


Nastavení hloubky záběru

Otočením nastavovacího a vodicího knoflíku doleva a doprava je možné nastavit hloubku záběru 0-3 mm.

Po ukončení práce se hloubka záběru nastaví tak, že se nože zapustí, čímž jsou chráněny před poškozením.

Hoblování ploch

Nastavte požadovanou hloubku záběru. Elektrický ruční hoblík nasadit přední základovou deskou na dřevo, které má být opracováno, a hoblik zapnout. Elektrický ruční hoblík oběma rukama posuvat po ploše, přitom musí přední a zadní základová deska zcela přiléhat. Na konečné opracování ploch nastavit jen nepatrnou hloubku záběru a plochu několikrát opracovat.

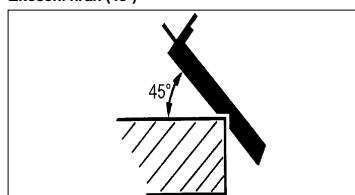Zkosení hran (45°)

Rychlé a jednoduché zkosení hran v úhlu 45° je umožněno V-drážkou zapracovanou v přední základové desce. Hoblik nasadit V-drážkou na hranu, která má být opracována, a vést ho po její délce, přitom je třeba dbát na rovnoramenný posuv a na konstantní polohu úhlů.

Paralelní doraz (obr. 3/4/5)

Paralelní doraz (9) používejte tehdy, když má být hoblováno paralelně k okraji obrobku.

Montáž paralelního dorazu:

Připevněte upevnění (d) paralelního dorazu pomocí dodaného křídlového šroubu (a) na levé straně přístroje.

Nyní spojte upevnění (d) se saněmi paralelního dorazu (9). Vodicí lišta musí být vždy vyrovnaná směrem dolů.

Stanovte potřebnou vzdálenost mezi paralelním dorazem a okrajem obrobku.
Díly upevněte pomocí zámkového šroubu (b) a křídlové matice (c).

Hoblování stupňů (obr. 6)

- Za pomoci paralelního dorazu můžete hoblovat stupně.
- Namontujte paralelní doraz (9) na levé straně

CZ

přístroje a měřítko hloubky stupňů (10) na pravé straně přístroje.

- Polohujte měřítko (10) tak, aby byla ukazována hloubka stupňů. Díly upevněte na přístroji pomocí křídlového šroubu (a).


Šířka stupňů:

Šířka stupňů může být nastavena pomocí paralelního dorazu (9).

Hloubka stupňů:

Doporučujeme nastavit hloubku záběru 2 mm a tolikrát obrobek přehoblovat, až je dosaženo požadované hloubky stupně.

Výměna hoblovacích nožů

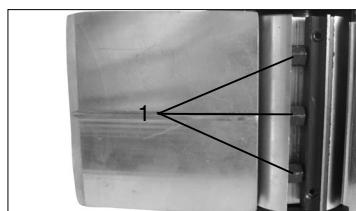

Pozor: Před všemi pracemi na stroji vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky!

Elektrický ruční hoblík je osazen dvěma přestavnými noži z tvrdkovu. Přestavné nože mají dvě ostří a mohou být obráceny. Díky vodicí drážce přestavných nožů je při výměně zaručeno stejně výškové nastavení. Opotřebené, tupé nebo poškozené nože musí být vyměněny.

Přestavné nože z tvrdkovu nemohou být přebroušeny.

Přiloženým otevřeným klíčem (1) uvolněte tři šestihranné šrouby a kouskem dřeva postranně vysuňte přestavný nůž z tvrdkovu z hřidele hoblíku.

Před zandáním vyčistěte uložení nože.

Zandání nožů se uskutečňuje v obráceném pořadí. Přesvědčte se, že hoblovací nůž souhlasí s oběma konci hřidele hoblíku. Vyměňujte vždy oba nože, aby byl zaručen stálý dobrý hoblin.

Pozor: Před uvedením elektrického ručního hoblíku do provozu se musí nože překontrolovat, jestli je montážní poloha správná a jestli nože pevně sedí!

Čištění, údržba a objednání náhradních dílů

⚠️ Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.

Čištění

- Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen to je možné. Ořete přístroj čistým hadrem nebo ho profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučujeme přímo po každém použití přístroj vycistit.
- Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a trouhou mazlavého mydla. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastových částí přístroje. Dbejte na to, aby se dovnitř přístroje nedostala voda.

Uhlikové kartáčky

- Při nadmerné tvorbě jisker nechte překontrolovat odborníkem uhlikové kartáčky. Pozor! Uhlikové kartáčky smí vyměnit pouze odborný elektrikář.

Výměna hnacího řemene

- Povolte šroub a odejměte postranní kryt řemene.
- Odstraňte opotřebovaný řemen a vycistěte obě řemenice.
- Položte nový hnací řemen na malou řemenici na nasadě řemenu za otáčení hřidele hoblíku na velkou řemenici.
- Dbejte na to, aby podélné drážky hnacího řemene ležely ve vodicích drážkách hnacích kol.
- Kryt řemene nasadit a šroubem upevnit.

Údržba

- Uvnitř přístroje se nenašel žádné další údržbu vyžadující součásti.

Objednání náhradních dílů



Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo výrobku přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

CZ

TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí:	230 V ~ 50 Hz
Příkon:	900 W
Otáčky naprázdno n0:	16.000 min ⁻¹
Hloubka záběru:	0 - 3 mm
Šířka hoblování:	88 mm
Hloubka drážky	0 - 15 mm
Hladina akustického tlaku LPA:	82 dB (A)
Hladina akustického výkonu LWA:	101 dB (A)
Vibrace aw	4,95 m/s ²
Hmotnost	2,9 kg
Ochranná izolace	II / 

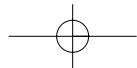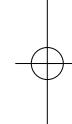

SLO**Varnostna navodila**

Odgovarjajoči varnostni napotki se nahajajo v priloženem zvezku.

Navodilo za uporabo ročnega obliča**OPIS ORODJA**

- 1 gumb za nastavitev globine oblanja
- 2 stikalci za vklop in izklop
- 3 zapora vklopa
- 4 zadnja osnovna plošča
- 5 pokrov jermena
- 6 sprednji osnovna plošča
- 7 izmetalo ostružkov
- 8 Lovilna vreča za prah
- 9 Pribor vzporednega prislonja
- 10 Pribor za nastavljanje globine stopnice

UPORABA

Električni ročni oblič je namenjen za oblanje, delanje žlebov in poševnin na lesnih delih.

ELEKTRIČNA NAPETOST

Pred prvim začetkom dela preverite, ali je napetost, navedena na tablici na orodju, enaka napetosti Vašega električnega omrežja. Omrežna napetost ne sme v nobenem primeru od predpisane odstopati za več kot 10 %.

VARNOSTNO STIKALO

Oblič ima vgrajeno varnostno stikalca za preprečevanje nesreč. Za vklop pritisnite stransko zaporo vklopa in pritisnite tipko stikalca. Za izklop obliča spustite tipko stikalca, ki skoči nazaj v izhodiščni položaj.

ODSESVANJE OSTRUŽKOV (SLIKA 2)

Za optimalno odsesavanje ostružkov lahko priključite lovilno vrečo za prah (8). Za to potisnite lovilno vrečo za prah (8) v napravo za izmet ostružkov (7), ki se nahaja ob strani električnega skobljča.

NAVODILA ZA DELO

Pozor! Oblič vklopite, preden se dotaknete obdelovanega kosa!

Nastavitev globine oblanja

Globino je mogoče nastavljati od 0-3 mm, tako da nastavitev in vodilni gumb obračate na levo ali desno.


Po zaključku dela globino nastavite tako, da se nož

umakne v okvir, da s tem preprečite morebitne poškodbe.

Oblanje površin

Nastavite želeno globino oblanja. Električni ročni oblič s prednjim spodnjim (osnovno) ploščo postavite na obdelovani kos lesa in oblič vključite. Z obema rokama ga potiskajte po obdelovani površini, pri čemer se morata sprednja in zadnja osnovna plošča popolnoma dotikati obdelovanega kosa.

Za dokončno obdelavo površine nastavite majhno globino rezanja in površino večkrat obdelajte.

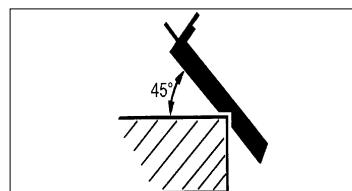Obdelava robov (45°)

V-zareza v sprednji osnovni plošči omogoča hitro in enostavno obdelavo robov v kotu 45°. Oblič z V-zarezo nastavite na rob, ki ga želite obdelati, in ga peljite po robu ter pri tem pazite na enakomerno premikanje in konstantno velikost kota.

Vzporedni prislon (slike: 3/4/5)

Vzporedni prislon (9) uporabljajte, ko je potrebno oblati vzporedno z robom obdelovanca.

Montaža vzporednega prislonja:

Držalo (d) vzporednega prislonja s pomočjo zraven doобавljenega krilnega vijaka (a) pritrdite na levi strani naprave.

Zdaj povežite držalo (d) z drsnikom vzporednega prislonja (9). Vodilna letev mora biti zmeraj usmerjena navzdol.

Nastavite potreben razmak med vzporednim prislonom in robom obdelovanca.

Dele pritrdite z zapiralnim vijakom (b) in s krilno matico (c).

Oblanje stopnic (slika:6)

- S pomočjo vzporednega prislonja lahko oblate stopnice.
- Montirajte vzporedni prislon (9) na levi strani naprave in merilo za globino stopnice (10) na

SLO

desni strani naprave.

- Nastavite položaj merila (10) tako, da se pokaže želena globina stopnice. Pritrdite dele s krilnim vijakom (a) na napravi.

Širina stopnice:


Širino stopnice lahko nastavite z vzporednim prislonom (9).

Globina stopnice:

Priporočamo, da nastavite globino ostruženja 2 mm in oblate tako dolgo po obdelovancu, da dosežete potrebo globino stopnice.

Zamenjava noža obliča

Pozor! Pred vsakim delom na stroju potegnite

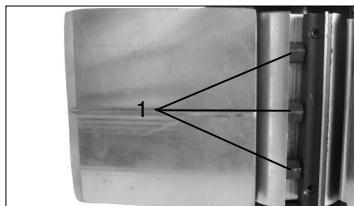

električni kabel iz električne vtičnice!

Električni ročni oblič ima dva obračalna noža iz trdine, ki imata dve rezili in ju je mogoče obrniti. Pri zamenjavi je zaradi vodilne zareze na nožih zagotovljena enaka višina. Obrabljeni, tope ali poškodovane nože je potrebno zamenjati z novimi.

Obračalnih nožev iz trdine ni mogoče brusiti.

Z priloženim ključem odvijte tri šestostrene vijke (1) in nož na strani s kosom lesa potisnite iz njegovega ležišča (s skobeljne gred).

Pred ponovno montažo ležišče noža očistite.

Montaža noža poteka v obratnem vrstnem redu. Pazite, da se bo skobeljni nož z obema koncentra ujemal s skobeljno gredjo. Vedno zamenjajte oba noža, da s tem zagotovite enakomerno oblanje.

Pozor! Pred ponovnim začetkom dela z

električnim ročnim obličem je potrebno preveriti, ali so noži pravilno vstavljeni in trdo na svojih mestih!

Čiščenje, vzdrževanje in naročanje rezervnih delov

- ⚠** Pred vsemi čistilnimi deli potegnite električni vtičak iz električne priključne vtičnice.

Čiščenje

- Zaščitne naprave, zračne reže in ohišje motorja vzdržujte v kar se da čistem stanju. Napravo zdrgnite s čisto krpo ali pa jo izpihajte s komprimiranim zrakom pri nizkem tlaku.
- Priporočamo, da napravo očistite neposredno po vsaki uporabi.
- Napravo redno čistite z vlažno krpo in z nekaj mazavnega mila. Ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev ali razredčil; ta sredstva lahko začnejo nažirati dele naprave, ki so iz umetne mase. Pazite na to, da voda ne bo mogla priti v notranjost naprave.

Ogljikove ščetke

Pri prekomernem iskrenju naj strokovnjak za elektriko pregleda ogljikove ščetke.

Pozor! Ogljikove ščetke lahko zamenja le strokovnjak za elektriko.

Zamenjava pogonskega jermenja

- Odvijte vijak in snemite stranski pokrov jermenja.
- Snamite obrabljen pogonski jermen in obe jermenici očistite.
- Položite nov jermen na majhno jermenico in skobeljno gred obračajte, jermen pa pri tem vlecite na veliko jermenico.
- Pazite, da bodo podolžne zareze pogonskega jermenja sedle v vodilne zareze pogonskih koles.
- Na jermen montirajte pokrov ter ga privijte z vijke.

Vzdrževanje

- V notranjosti naprave se ne nahajajo nobeni nadaljnji deli, ki bi potrebovali vzdrževanje.

Naročila rezervnih delov

Pri naročilu rezervnih delov je potrebno navesti naslednje podatke:

- tip naprave
- številko artikla naprave
- identifikacijsko številko naprave
- številko potrebnega rezervnega dela.

SLO

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna napetost	230 V ~ 50 Hz
Poraba:	900 W
Št. vrtlajev v prostem teku n0:	16.000 min ⁻¹
Globina oblanja:	0 - 3 mm
Širina oblanja:	82 mm
Globina utora	0-15 mm
Nivo hrupa LPA:	88 dB (A)
Moč hrupa LWA:	101 dB (A)
Vibracije aW:	4,95 m/s ²
Teža	2,9 kg
Zaščitna izolacija	II/[

Sigurnosne upute:

Odgovarajuće sigurnosne upute pronaći će se u priloženoj knjižici.

Upute za uporabu za ručnu blanjalicu**OPIS UREĐAJA**

1. Gumb za podešavanje dubine struganja
2. Preklopnik uključeno/isključeno
3. Blokada preklopnika za uključivanje
4. Stražnja osnovna ploča
5. Poklopac remenice
6. Prednja osnovna ploča
7. Otvor za izbacivanje strugotine
8. Vreća za sakupljanje prašine
9. Paralelni graničnik
10. Pribor za podešavanje dubine stepenice

UPORABA

Električna ručna blanjalica služi za bljanjanje, pregibbe i kosine drvenih dijelova.

NAPON

Prije uporabe provjerite da li Vaš mrežni napon odgovara podacima danim na natpisnoj pločici uredaja. Mrežni napon ne bi trebao ni u kojem slučaju odstupati više od 10% od nazivnog.

PREKLOPNIK

Električna ručna blanjalica opremljena je sigurnosnim preklopnikom za slučaj nezgode. Za uključivanje pritisnite bočni gumb za blokadu i pritisnite preklopnik za uključivanje. Za isključivanje električne ručne blanjalice otpustite preklopnik. On se vraća natrag u izlazni položaj.

USISAVANJE STRUGOTINE (SL. 2)

Za optimalno usisavanje strugotine možete priključiti vreću za sakupljanje prašine (8) sadržanu u opsegu isporuke. U tu svrhu vreću za sakupljanje prašine (8) guminite u bočni dio za izbacivanje strugotine (7) električne ručne blanjalice.

NAPOMENE ZA RAD

Pažnja: električna blanjalica se smije uključiti samo kada je postavljena na izradak.

Podešavanje dubine struganja


Okretanjem u lijevo ili desno gumba za podešavanje i vodenje možete podešiti dubinu struganja između 0-3 mm.

Po završetku rada dubinu struganja tako podešite, da se nož spusti i time se zaštiti od oštećenja.

Bljanjanje površina

Podesite željenu dubinu struganja. Električnu blanjalicu postavite s prednjom osnovnom pločom na izradak i uključite je. Pomičte uredaj s obje ruke preko površine, pri tome moraju prednja i stražnja osnovna ploča potpuno nalijegati.

Za završnu obradu površine podešite samo malu dubinu struganja i površinu više puta obradite.

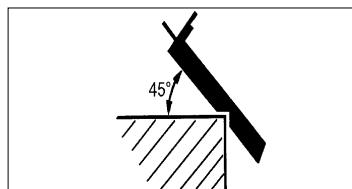Skošenje rubova (45A)

Brzo i jednostavno skošenje rubova pod kutom od 45° omogućeno je putem V-utora, ugrađenog u prednju osnovnu ploču. Blanjalicu s ugrađenim V-utorom postavite na rub koji želite skositi i vodite je duž ruba, pri čemu morate paziti na ravnomjeran pomak i kut.

Paralelni graničnik (sl.: 3/4/5)

Paralelni graničnik koristite kad trebate bljanjati paralelno uz rub radnog komada.

Montaža paralelnog graničnika:

Držač (d) paralelnog graničnika pričvrstite priloženim vijkom s krialatom glavom (a) na lijevu stranu uredaja. Sad spojite držač (d) s vodičicom paralelnog graničnika (9). Letvica za vodjenje mora uvijek biti usmjerena prema dolje.

Utvrđite potreban razmak između paralelnog graničnika i ruba radnog komada.

Pričvrstite dijelove pomoću zapornog vijka (b) i kriklate maticе (c).

Bljanjanje stepenica (sl.:6)

- Pomoću paralelnog graničnika možete bljanjati stepenicu.
- Paralelni graničnik (9) montirajte na lijevu stranu uredaja, a štap za mjerjenje dubine stepenice (10) na desnu stranu uredaja.


HR

- Mjerni štap (10) pozicionirajte tako da se prikaže željena dubina stepenice. Dijelove prčvrstite na uredaj pomoću vijka s krlatom glavom (a).

Širina stepenice:
Željena širina stepenice može se podešiti paralelnim graničnikom (9).

Dubina stepenice:
Preporučujemo da podešite dubinu od 2 mm i blanjate radni komad dok ne postignete potrebnu dubinu stepenice.

Izmjena noža blanjalice

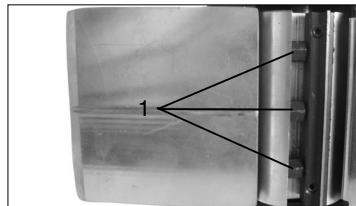

Pažnja: Prije bilo kakvih radova na podešavanju ili održavanju uredaja, ili dok uredaj nije u uporabi, obvezno izvucite mrežni utikač!

Električna blanjalica opremljena je sa dva prekretna noža iz tvrdog metala. Prekretni noževi imaju dvije oštice i mogu se okrenuti. Kroz utor vodilice prekretnog noža zajamčeno je pri izmjeni jednako podešenje visine. Istrošeni, tupi ili oštećeni nož morate zamijeniti.

Prekretni nož iz tvrdog metala ne možete naknadno brusiti.

Otpustite tri šesterokutna vijka (1) pomoću priloženog ključa i gurnite prekretni nož iz tvrdog metala bočno s komadom drveta van iz osovine.

Prije ugradnje očistite dosjed noža.

Ugradnja noža slijedi obrnutim redoslijedom. Provjerite da li je nož blanjalice uskladen s oba kraja osovine. Uvijek mijenjajte oba noža, kako bi sačuvali ravnomjerno straganje.

Čišćenje, održavanje i narudžba rezervnih dijelova

⚠️ Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

Čišćenje

- Zaštitne naprave, otvore za zrak i kućište motora držite što čišćima od prašine i prijavštine. Istrajte uredaj čistom krpom ili ga ispušte komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.
- Preporučujemo da uredaj očistite nakon svake uporabe.
- Redovito čistite uredaj vlažnom krpom i s malo masnog sapuna. Ne koristite sredstva za čišćenje ni otapala; ona mogu oštetiti plastične dijelove uredaja. Pripazite na to da u unutrašnjosti uredaja ne dospije voda.

Ugljene četkice

- Kod prekomjernog iskrenja potrebno je da električar provjeri ugljene četkice. Pažnja! Ugljene četkice smje zamijeniti samo električar.

Pažnja: Prije uporabe blanjalice provjerite da li je nož pravilno ugrađen, kao i pravilan dosjed!

Izmjena pogonske remenice

- Optputite vijak i skinite bočni poklopac remenice.
- Skinite zatvorenu pogonsku remenicu i očistite obje ploče za remenicu.
- Postavite novu remenicu na malu ploču i navucite remenicu okretanjem osovine na veliku ploču.
- Pazite pri tome, da uzdužne brazde pogonske remenice leže u utorima vodilica pogonskih kotača.
- Postavite poklopac remenice i učvrstite ga vijkom.

Održavanje

- U unutrašnjosti uredaja nema dijelova koje treba održavati.

Naručivanje rezervnih dijelova



Prilikom naručivanja rezervnih dijelova treba navesti sljedeće podatke:

- tip uredjaja
- broj artikla uredjaja
- identifikacijski broj uredjaja
- kataloški broj potrebnog rezervnog dijela

HR

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga:	900 W
Broj okretaja praznog hoda n0:	16.000 min ⁻¹
Dubina struganja:	0 - 3 mm
Širina blanjanja:	82 mm
Dubina pregiba	0-15 mm
Razina zvučnog tlaka LPA:	88 dB (A)
Razina zvučne snage LWA:	101 dB (A)
Vibracija aW:	4,95 m/s ²
Težina	2,9 kg
Zaštitna izolacija	II/ <input checked="" type="checkbox"/>

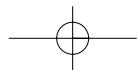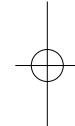

SK**Bezpečnostné predpisy**

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v priloženej brožúrke.

Návod na prevádzku ručného hoblíka**POPIS PRISTROJA**

- 1 Nastavovacia skrutka pre hlbku triesky
- 2 Vypínač zap/vyp
- 3 Blokovanie zapnutia
- 4 Zadná základná doska
- 5 Kryt remeňa
- 6 Predná základná doska
- 7 Vyhadzovanie triesok
- 8 Vrecko na zachytávanie prachu
- 9 Príslušenstvo - paralelný doraz
- 10 Príslušenstvo pre nastavenie hlbky stupňov

POUŽITIE

Elektrický ručný hoblik je určený na hobľovanie, drážkovanie a zrážanie hrán dreveného materiálu.

NAPÄTIE

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či elektrické napätie uvedené na typovom štítku prístroja zodpovedá prítomnému sieťovému napätiu. Sieťové napätie by sa v žiadnom pripade nemalo odlišovať viac ako o 10 % od uvedeného nominálneho napätiá.

VYPINAČ

Elektrický ručný hoblik je vybavený bezpečnostným vypínačom na zabránenie nehodám. Zapnutie prístroja sa uskutočníva stlačením postranného blokovacieho tlačidla a vypinacieho tlačidla. Vyprutie elektrického hobliku sa uskutočňuje pustením vypinacieho tlačidla. Vypinacie tlačidlo vyskočí znova do východzej polohy.

ODSAVANIE PILIN (OBR. 2)

Za účelom optimálneho odsávania pilín môžete pripojiť dodané vrecko na zachytávanie prachu (8). Zasuňte vrecko na zachytávanie prachu (8) do postranného vyhadzovacieho otvoru triesok (7) elektrického ručného hobliku.

PRACOVNÉ POKYNY

Pozor: Elektrický ručný hoblik môže byť priložený k obrábanému materiálu len v zapnutom stave.

Nastavenie hlbky triesok


Otvácaním doľava a doprava nastavovacej a vodiacej skrutky sa môže nastaviť hlbka triesky medzi 0-3 mm.

Po ukončení práce sa musí nastaviť hlbka triesky tak, aby boli nože zasunuté a tým pádom chránené proti poškodeniu.

Hobľovanie plôch

Nastavte hoblik na požadovanú hlbku triesky. Elektrický ručný hoblik nasadte prednou základnou doskou na spracovávaný drevený obrobok a potom hoblik zapnite. Elektrický ručný hoblik posúvajte pomocou oboch rúk po ploche, príčom musí predná a zadná základná doska celkom prilehať na povrchu.

Na dokončovacie opracovanie plôch nastaviť len veľmi malú hlbku triesky a plochu niekol'kokrát opracovať.

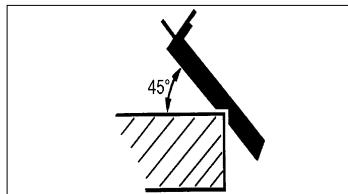Zrážanie hrán (45°)

Rýchle a jednoduché zrážanie hrán v 45° uhlе je možné pomocou V-drážky, ktorá sa nachádza na prednej základnej doske. Hoblik nasadiť V-drážkou na spracovávanú hranu a viesť pozdĺž tejto hrany, príom je potrebné dbať na rovnometerný posuv a konštantný uhol voči hrane.

Paralelný doraz (obr.: 3/4/5)

Používajte paralelný doraz (9) vrábaného materiálu.

Montáž paralelného dorazu:

Upevnite držiak (d) paralelného dorazu pomocou priloženej kriďlovej skrutky (a) na ľavej strane prístroja.

Spojte teraz pripevnený držiak (d) so saňami paralelného dorazu (9). Vodiacia lišta musí byť vždy nasmerovaná smerom nadol.

Nastavte potrebný odstup medzi paralelným dorazom a okrajom obrábaného materiálu.

Upevnite diely pomocou uzaváracej skrutky (b) a krídlovej matice (c).

Hobľovanie stupňov (obr. 6)


- Pomocou paralelného dorazu môžete hobľovať takiež stupne.
- Namontujte paralelný doraz (9) na ľavej strane prístroja a meradlo hľbky stupňov (10) na ľavej strane prístroja.
- Umiestnite meradlo (10) takým spôsobom, aby sa zobrazila požadovaná hľbka stupňov. Upevnite tieto diely pomocou krídlovej skrutky (a) na prístroji.

Šírka stupňov:
Šírka stupňov sa môže nastaviť pomocou paralelného dorazu (9).

Hĺbka stupňov:

Odporučame, aby ste nastavili hľbku triesky na 2 mm, pričom budete hobľovať obrábaný materiál tak dlho, až kým nedosiahnete požadovanú hľbku stupňa.

Výmena hobľovacích nožov

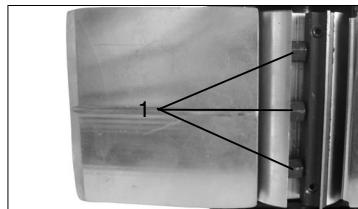

Pozor: Pred všetkými úpravami na prístroji vytiahnuť elektrický kábel zo zásuvky!

Elektrický ručný hoblik je vybavený dvomi tvrdokovovými otočnými nožmi. Otočné nože majú dve ostria a môžu byť otočené. Vďaka vodiacej drážke pre otočné nože sa pri výmeni zaručuje rovnaké výškové nastavenie. Optrebené, tupé alebo poškodené nože musia byť vymenené.

Tvrdokovové otočné nože nie je možné dodatočne nabrusiť.

Uvoľnite tri šesťhranné skrutky (1) pomocou priloženého otvoreného kľúča a posuňte tvrdokovový otočný nož postranne pomocou kusu

dreva von z hobľovacieho hriadeľa.

Pred montážou vyčistite usadenie nožov na hriadele.

Montáž nožov sa uskutočňuje v opačnom poradí. Postarajte sa o to, aby boli hobľovacie nože na obidvoch koncoch zarovnané s hobľovacím hriadeľom. Vymeňte vždy objídu nože, aby ste tak zabezpečili rovnomenné oddelovanie triesok.

Pozor: Pred uvedením elektrického ručného hoblika do prevádzky sa musí skontrolovať, či sú nože zabudované v správnej polohe a pevne sedia.

Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov

⚠ Pred všetkými údržbovými a čistiacimi prácammi vytiahnite kábel zo siete.

Čistenie

- Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové otvory až čiastočne utierkou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
- Odporučame, aby ste prístroj čistili spravidla vždy po každom použití.
- Vyčistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky až agresívne čistiacie prostriedky alebo riedidiel; tieto prostriedky by mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbaťte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda.

Uhličkové kefky

- Pri nadmernej tvorbe iskier nechajte uhličkové kefky na prístroji skontrolovať odborným elektrikárom.
Pozor! Uhličkové kefky smú byť vymieňané len odborným elektrikárom.

Výmena hnacieho remeňa

- Uvoľnite skrutku a odoberte postranné kryty remeňa.
- Odstráňte opotrebovaný hnaci remeň a vyčistite objídu remeňové kotúče.
- Založte nový hnaci remeň na malý remeňový kotúč aroven otáčajte hobľovacím hriadeľom.
- Dbaťte na to, ležali pozdĺžne ryhy hnacieho remeňa vo vodiacich drážkach hnacích kolies.
- Kryt remeňa nakoniec znova nasadiť a pripojiť skrutkou.

Údržba

- Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie diely vyžadujúce údržbu.

SK**Objednanie náhradných dielov**

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie:	230 V ~ 50 Hz
Príkon:	900 W
Otáčky pri voľnobehu n_0 :	16.000 min ⁻¹
Hĺbka triesky:	0 - 3 mm
Šírka hobľovania:	82 mm
Hĺbka drážky	0-15 mm
Hladina akustického tlaku LPA:	88 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA:	101 dB(A)
Vibrácia a_w	4,95 m/s ²
Hmotnosť	2,9 kg
S ochrannou izoláciou	II / <input type="checkbox"/>

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (FIN) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
- (DK) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikel
- (RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
- (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
- (RO) declară următoarea conformitate cu linia direcțoare CE și normele valabile pentru articolul.

Elektrohobel BEH 900

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

**EN 55014-1; EN 55014-2; EN 60745-1; EN 60745-2-14; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3**

Landau/Isar, den 22.02.2005

Wechseltägner
Leiter QS Konzern

Ensing
Leiter Technik EC

Art.-Nr.: 43.452.30 I.-Nr.: 01015
Subject to change without notice

Archivierung: 4345230-08-4141800-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäß Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäß Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH - International Service Center
Eichenstraße 6 - D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

ZÁRUČNÍ LIST

Na přístroj označený v návodu poskytujeme záruku 2 let, pro ten případ, že by byl nás výrobek vadný. Tato lhůta lhůta začíná přechodem rizika nebo

Předpokladem pro uplatňování záruky je řádná údržba příslušné podle návodu k obsluze a používání našeho přístroje k určenému účelu.

Samozejmí Vám během técto 2 let zůstanou zachována zákonná

záruční práva.

Záruka platí na území Spolkové republiky Německo nebo příslušné země regionálního hlavního distribučního partnera jako doplník lokálně platných zákonních předpisů. V případě potřeby se prosím obrátte na Vašeho kontaktního partnera regionálního příslušného zákaznického servisu nebo na dole uvedenou servisní adresu.

GARANCIJSKI LIST

Za uredijom opismem u upitama dajemo 2 godine jamstva u slučaju eventualnog nedostatka na našem proizvodu. Rok od 2 godine započinje s prijelazom rizika

ili s preuzimanjem uredijala od strane kupca.

Pretpostavka za ostvarivanje prava jamstva je pravilno odzdržavanje u skladu s upitama za upraba, kao i vrsihodno korištenje našeg uredijala.

Razumljivo je da zadržavate zakonsko pravo jamstva unutar te 2 godine.

Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačke ili dotičnih zemalja regionalnog glavnog trgovackog partnera kao dopuna lokalno važećih zakonskih propisa. Molimo Vas da obratite pažnju na Vašu kontakt osobu nadležne servisne službe u regiji ili na dolje navedenu adresu servisa.

GARANCIJSKI LIST

Za napravo, ki je navedena v navodilih, dajemo 2 leti garancije v primeru, če bi bil naš proizvod pomanjkljiv. 2-letni rok začne teči s prenosom jamstva ali s prevzemom naprave s strani kupca. Predpogji za uveljavljanje garancije je redno pravilno vzdrževanje v skladu z navodili za uporabo ter namenska predpisana uporaba naše naprave.

Samoomejno je, da v roku teh 2 let ostanejo za Vas v veljavi Vaše zakonite pravice glede jamstva za proizvod.

Garancija velja za območje Zvezne Republike Nemčija ali posameznih dežel regionalnega glavnega prodajnega partnerja kot dopolnilo k lokalnim veljavnim zakonskim predpisom. Prosimo, če upoštevate Vašo kontaktne osebo v pristojni servisni službi ali na spodaj navedenem naslovu servisne službe.

Záručný list


Na přístroj popsaný v návodu na obsluhu poskytujeme záruku 2 roky, ktorá sa vzťahuje na prípad, keby bol výrobok chybný. Záručná 2-ročná lehotu sa začína prechodom rizika alebo prevzatím prístroja zákazníkom.

Predpokladom pre uplatnenie nárokov zo záruky je správna údržba prístroja podľa návodu na obsluhu ale aj používanie prístroja výlučne len na tie účely, na ktoré je určený.

Samozejmí Vám ostávajú zachované zákonom predpísané práva na

záruku v po dobu trvania týchto 2 rokov.

Záruka platí pre oblast Spolkovej republiky Německo alebo príslušných krajín regionálneho hlavného distribučného partnera ako doplnenie k lokálne platným zakónym predpisom. Prosím informujte sa u Vašeho kontaktného partnera príslušného regionálneho zákaznického servisu alebo na dole uvedenej servisnej adrese.

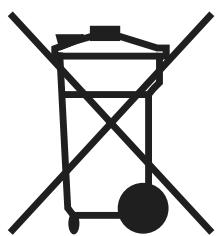

④ Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigeigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

④ Pouze pro české země EU

Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.

Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odevzdáno k ekologické recyklaci.

Alternativa recyklace k zaslání zpět:

Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné recyklaci v případě, že se rozhodne přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také odevzdán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a zákona o odpadech. Toto neplatí pro ke starým přístrojům připojené části příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí.

④ Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatu in uporabo državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:

Lastnik električnega aparata je namesto vračanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnem recikliraju v primeru odpovedi lastništva aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemem mestu, katero izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnanju z odpaki. To se ne nanaša na starim aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.

ⓘ Samo za zemlje Europske zajednice

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o stariim električnim i elektroničkim uređajima i njegovom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uređaja:

Vlasnik elektrouredaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredaja. Stari uređaj može se u tu svrhu prepustiti i stanici za preuzimanje rabljenih uređaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliraju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni u stare uređaje i pomoći materijali bez električnih elemenata.



ⓘ Len pre krajin EÚ

Neodstráňujte elektrické prístroje ako domový odpad.

Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použíť elektrické prístroje odovzdať do triedeného zberu a musí sa zabezpečiť špecifické spracovanie a recyklácia.

Recykláčna alternatíva k výzve na spätný odber výrobku:

Vlastník elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riadnej recyklácii prístroja voj môže byť za týmto účelom tak tiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii a ckých komponentov.

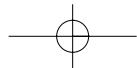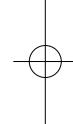

(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begletpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(SL)

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvoda proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(HR)

Naknadno tiskanje ili slična umožnavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(SK)

Kopirovanie alebo iné rozmnožovanie dokumentácie a sprievodných podkladov produktov, a to aj čiastočné, je priprústné len s výslovným povolením spoločnosti ISC GmbH.

EH 02/2005